



WELD THE WORLD

WF-104
WF-108

Manuale d'uso



INDICE GENERALE

1	INTRODUZIONE	4
1.1	PRESENTAZIONE	5
2	INSTALLAZIONE	6
2.1	PANNELLO FRONTALE	7
2.2	PANNELLO POSTERIORE.....	8
2.3	INSTALLAZIONE MIG/MAG.....	9
2.4	POSIZIONAMENTO DELLA BOBINA DEL FILO	11
2.5	POSIZIONAMENTO DEL FILO NEL TRAINA FILO	12
3	INTERFACCIA UTENTE	13
4	ACCENSIONE DELL'APPARECCHIATURA	16
4.1	GESTIONE DEL GENERATORE DI CORRENTE DA CONTROLLO REMOTO	17
5	RESET (CARICAMENTO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA)	17
5.1	RESET PARZIALE	18
5.2	RESET TOTALE.....	19
6	SET UP (IMPOSTAZIONE INIZIALE DEL GENERATORE DI CORRENTE)	20
6.1	CONTATORE ORE DI LAVORO	22
6.2	TIPO DI TRIGGER.....	23
6.3	PROCEDURA DI BLOCCO.....	24
6.4	REGOLAZIONE DEL FLUSSO DEL GAS.....	26
6.5	RIEMPIMENTO TORCIA.....	27
6.6	CALIBRAZIONE DEL CIRCUITO DI SALDATURA.....	27
7	GESTIONE DEGLI ALLARMI	30
8	ATTIVAZIONE DEI PARAMETRI	32
8.1	PARAMETRI DI SALDATURA.....	33
9	CARATTERISTICHE DEI LIVELLI DI MENU	38
9.1	1° LIVELLO	38
9.2	2° LIVELLO	38
9.3	3° LIVELLO	39
10	IMPOSTAZIONI DI SALDATURA	39
10.1	SELEZIONE DELLE CURVE DI SALDATURA	39
10.1.1	Curve speciali: HIGH SPEED, HIGH CONTROL, POWER FOCUS e POWER ROOT.....	39
10.2	SALDATURA MIG/MAG MANUALE.....	42
10.2.1	Impostazione parametri MIG/MAG manuale (1° livello): regolazione dell'induttanza	43
10.2.2	IMPOSTAZIONE PARAMETRI MIG/MAG MANUALE (2° LIVELLO).....	43
10.3	SALDATURA MIG/MAG SINERGICA.....	44
10.3.1	Impostazione parametri MIG/MAG sinergico (1° livello): settaggio curva sinergica.....	45
10.3.2	Impostazione parametri MIG/MAG manuale (2° livello).....	45
10.4	SALDATURA MIG/MAG SINERGICA PULSATA.....	48
10.4.1	Impostazione parametri MIG/MAG Sinergico pulsato (1° livello): settaggio curva sinergica	50
10.4.2	Impostazione parametri MIG/MAG Sinergico pulsato (2° livello)	50
10.5	SALDATURA MIG/MAG SINERGICA DOPPIO PULSATO	52
10.5.1	Impostazione parametri MIG/MAG sinergico doppio pulsato (1° livello): settaggio curva sinergica	53
10.5.2	Impostazione parametri MIG/MAG sinergico doppio pulsato (2° livello).....	53
11	GESTIONE DEI JOB	56
11.1	SALVATAGGIO JOB.....	56
11.2	NOMINARE I JOB.....	58

11.3	CARICAMENTO JOB UTENTE	59
11.4	CANCELLAZIONE JOB	60
11.5	ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE JOB (tramite USB).....	61
11.6	ESPORTAZIONE JOB	62
11.7	IMPORTAZIONE JOB	63
11.8	SELEZIONE DEI JOB TRAMITE I TASTI DELLA TORCIA.....	64
12	MODALITÀ DEL PULSANTE TORCIA.....	65
12.1	SALDATURA MIG/MAG 2T	65
12.2	SALDATURA MIG/MAG 2T SPOT	65
12.3	SALDATURA MIG/MAG 4T	65
12.4	SALDATURA MIG/MAG 4T B-LEVEL	65
12.5	SALDATURA MIG/MAG 2T - 3 LIVELLI	66
12.6	SALDATURA MIG/MAG 2T SPOT - 3 LIVELLI	66
12.7	SALDATURA MIG/MAG 4T - 3 LIVELLI	66
12.8	SALDATURA MIG/MAG 4T B-LEVEL - 3 LIVELLI	67
13	DATI TECNICI.....	68
13.1	DATI TECNICI WF-104	68
13.2	DATI TECNICI WF-108	68
14	SCHEMA ELETTRICO	69
14.1	SCHEMA ELETTRICO WF-104	69
14.2	SCHEMA ELETTRICO WF-108	74
14.3	CAVO GENERATORE → WF-104	80
14.4	CONNETTORE PER CONTROLLO REMOTO (pannello frontale).....	80
14.4.1	RC03: Schema elettrico	81
14.4.2	RC04: Schema elettrico	81
14.4.3	RC05: Schema elettrico	81
14.4.4	RC06: Schema elettrico	81
14.5	PUSH-PULL (OPZIONALE)	81
15	RICAMBI.....	82
15.1	WF-104	82
15.2	WF-108	84
15.3	KIT WF-108.....	86
15.4	MOTORE TRAINA FILO (WF-104)	88
15.5	MOTORE TRAINA FILO (WF-108)	90
15.6	RULLI TRAINAFILO	92

1 INTRODUZIONE

 	<h3>IMPORTANTE!</h3>
<p><i>La presente documentazione deve essere consegnata all'utilizzatore prima dell'installazione e della messa in servizio dell'apparecchiatura.</i></p> <p><i>Leggere il manuale "disposizioni d'uso generali" fornito in forma separata dal presente manuale prima dell'installazione e della messa in servizio dell'apparecchiatura.</i></p> <p><i>Il significato della simbologia presente in questo manuale e le avvertenze correlate sono riportate nel manuale "disposizioni d'uso generali".</i></p> <p><i>Qualora il manuale "disposizioni d'uso generali" non sia presente è indispensabile chiederne una copia al rivenditore o al produttore.</i></p> <p><i>Conservare la documentazione per future necessità.</i></p>	

LEGENDA

	<h3>PERICOLO!</h3>
<p><i>Questa grafica indica un pericolo di morte o lesioni gravi.</i></p>	
	<h3>ATTENZIONE!</h3>
<p><i>Questa grafica indica un rischio di lesioni o danni materiali.</i></p>	
	<h3>PRUDENZA!</h3>
<p><i>Questa grafica indica una situazione potenzialmente pericolosa.</i></p>	
	<h3>INFORMAZIONE!</h3>
<p><i>Questa grafica indica un'informazione importante per il regolare svolgimento delle operazioni.</i></p>	

- ➡ Il simbolo indica un'azione che si verifica automaticamente come conseguenza dell'azione precedentemente effettuata.
- ① Il simbolo indica un'informazione aggiuntiva o rimanda a un'altra sezione del manuale in cui ci sono informazioni correlate.
- § Il simbolo indica il richiamo ad un capitolo.
- *1 Il simbolo rimanda alla relativa nota numerata.

NOTE

Le immagini contenute in questo manuale sono a scopo esplicativo e possono essere diverse da quelle delle apparecchiature vere e proprie.

1.1 PRESENTAZIONE

Il carrello traina filo **WF-104/WF-108** permette la saldatura MIG/MAG, collegandolo ad un generatore di corrente.

Sono disponibili le modalità di saldatura e i procedimenti riportati in tabella.

 
MODALITÀ		PROCEDIMENTO	
	MIG/MAG MANUALE		DUE TEMPI (2T) DUE TEMPI SPOT (2T SPOT)
			QUATTRO TEMPI (4T)
	MIG/MAG SINERGICO		DUE TEMPI (2T) DUE TEMPI SPOT (2T SPOT)
			QUATTRO TEMPI (4T)
	MIG/MAG SINERGICO PULSATO		QUATTRO TEMPI (4T)
	MIG/MAG SINERGICO DOPPIA PULSAZIONE		TRE LIVELLI (3T)

2 INSTALLAZIONE




PERICOLO! **Sollevamento e posizionamento**

Leggere le avvertenze segnalate dai seguenti simboli nelle "Disposizioni d'uso generali".




1. Assemblare meccanicamente le varie apparecchiature come descritto nel manuale di istruzioni del carrello porta generatore.
2. Posizionare l'interruttore del generatore di corrente nella posizione "O" (apparecchiatura spenta).
3. Collegare il cavo di alimentazione del generatore di corrente alla presa di corrente.
4. Fissare i connettori del fascio cavi al carrello traina filo.
5. Fissare i connettori del fascio cavi al generatore di corrente.
6. Collegare il cavo alimentazione del gruppo di raffreddamento alla presa di alimentazione ausiliaria presente nel generatore di corrente.
7. Collegare i tubi di mandata e ritorno del liquido di raffreddamento della torcia MIG/MAG alle connessioni per il liquido di raffreddamento presenti nel carrello traina filo.
8. Collegare i tubi di mandata e ritorno del liquido di raffreddamento del fascio cavi alle connessioni presenti nel gruppo di raffreddamento e nel carrello traina filo.
9. Bloccare il fascio cavi fissando il dispositivo di bloccaggio.

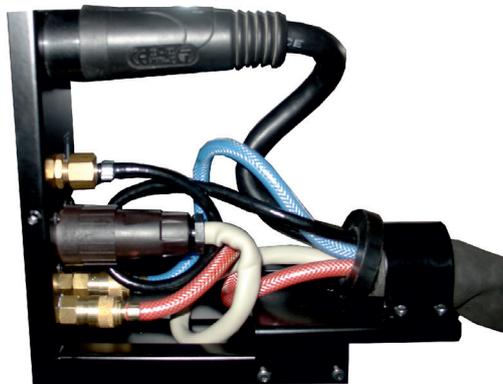


10. Collegare la spina della pinza massa alla presa di massa del generatore di corrente.
11. Collegare la pinza massa al pezzo in lavorazione.
12. Collegare la spina della torcia MIG/MAG alla presa di saldatura TORCIA EURO.

2.1 PANNELLO FRONTALE

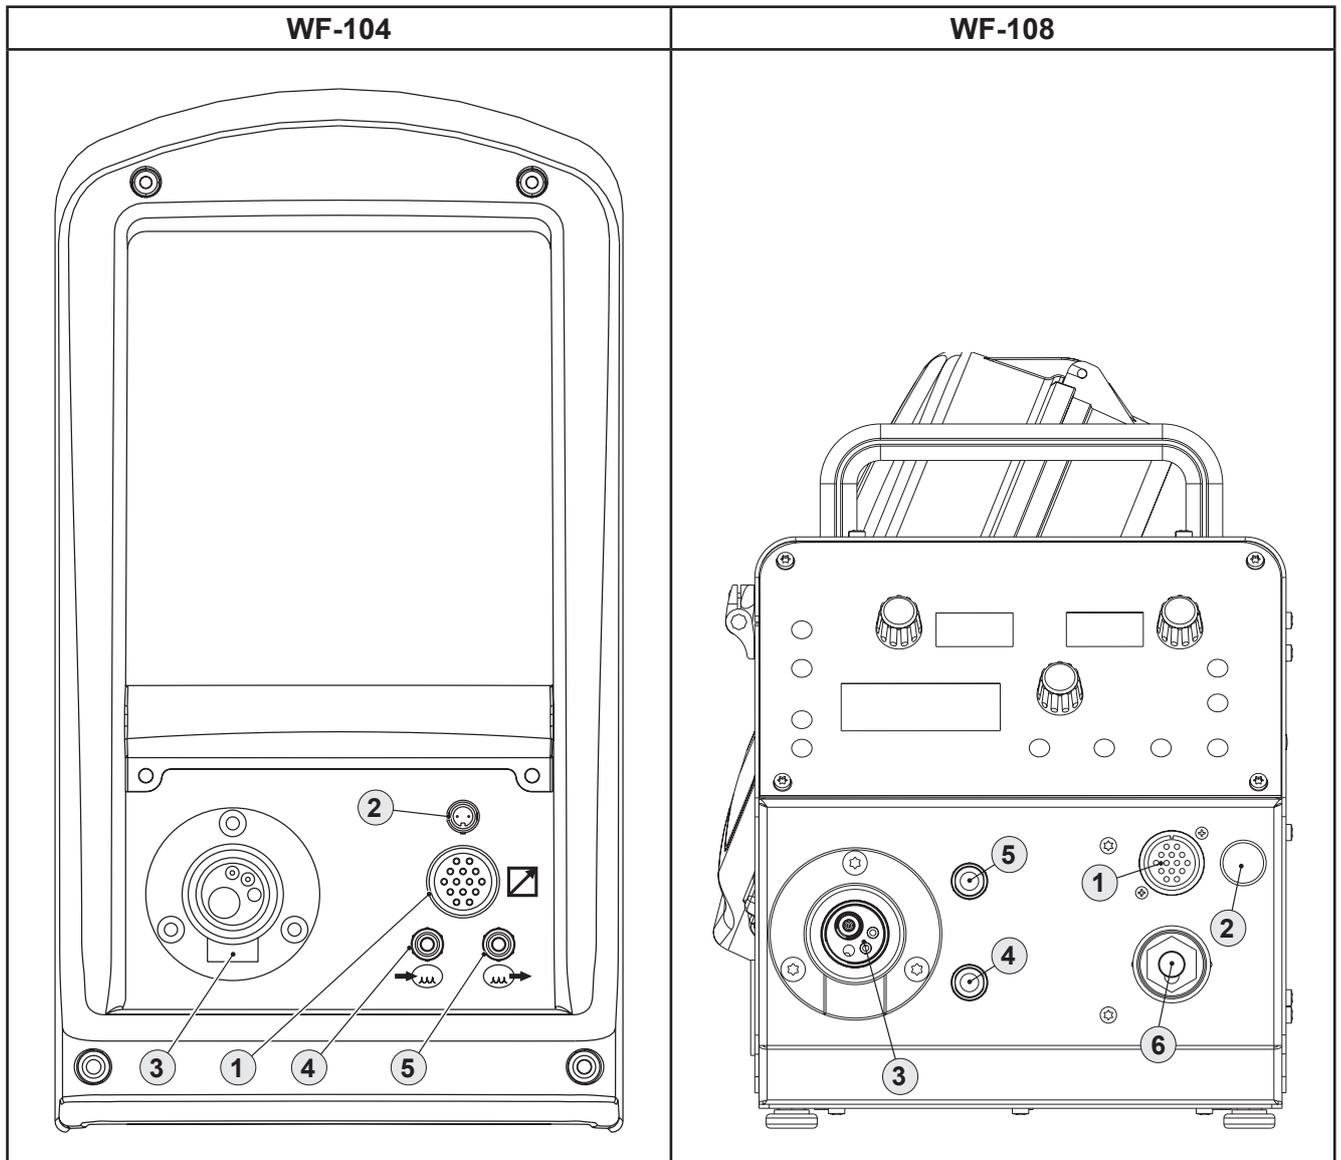

- 1: Connettore per controllo remoto.
- 2: Predisposizione per il collegamento della torcia push pull (acquistando e installando il relativo kit).
- 3: Presa di saldatura TORCIA EURO.
- 4: Connessione per il tubo del liquido di raffreddamento.
Torcia → Generatore
- 5: Connessione per il tubo del liquido di raffreddamento.
Generatore → Torcia
- 6: Presa di saldatura polarità negativa.

2.2 PANNELLO POSTERIORE

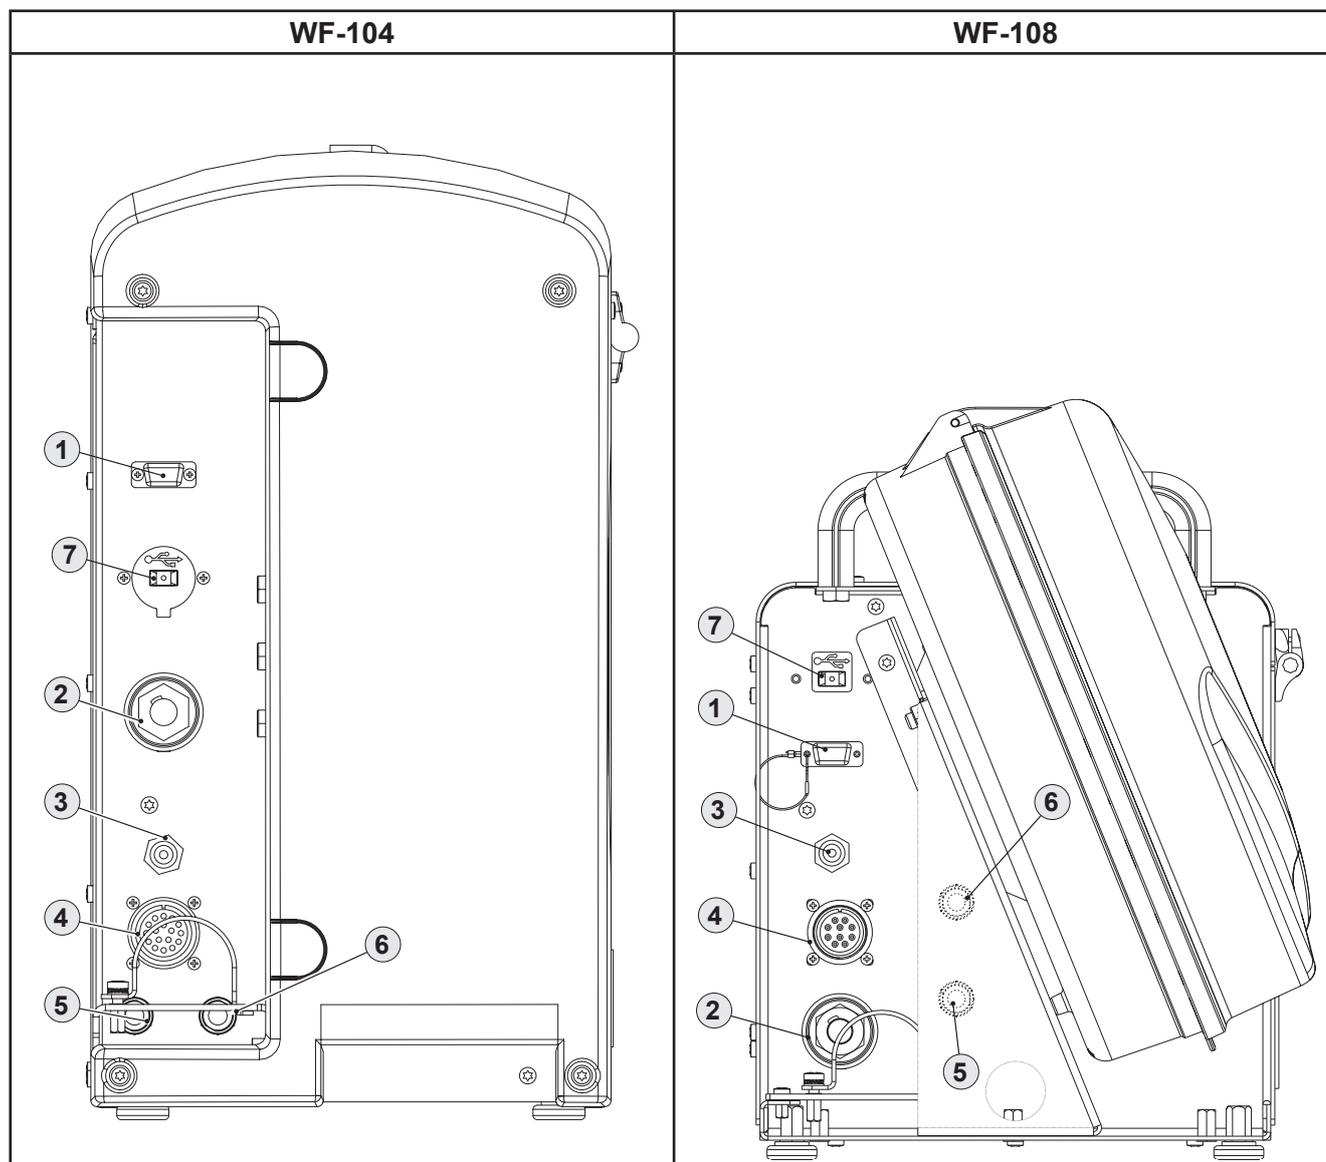

1: Connettore per il collegamento al programmatore.

È possibile aggiornare il software dell'apparecchiatura tramite il kit di programmazione.

2: Presa maschio per la connessione del cavo di potenza proveniente dal fascio cavi.

3: Attacco posteriore gas.

Serve per il collegamento del tubo gas proveniente dal fascio cavi.

4: Connettore segnali del fascio cavi.

5: Connessione per il tubo del liquido di raffreddamento.

Generatore → Unità di raffreddamento

6: Connessione per il tubo del liquido di raffreddamento.

Unità di raffreddamento → Generatore

7: Porta per connettere una chiavetta USB per l'esportazione/importazione dei JOB.

2.3 INSTALLAZIONE MIG/MAG




PERICOLO!


Rischio da shock elettrico!
Leggere le avvertenze segnalate dai seguenti simboli nelle "Disposizioni d'uso generali".





WF-104

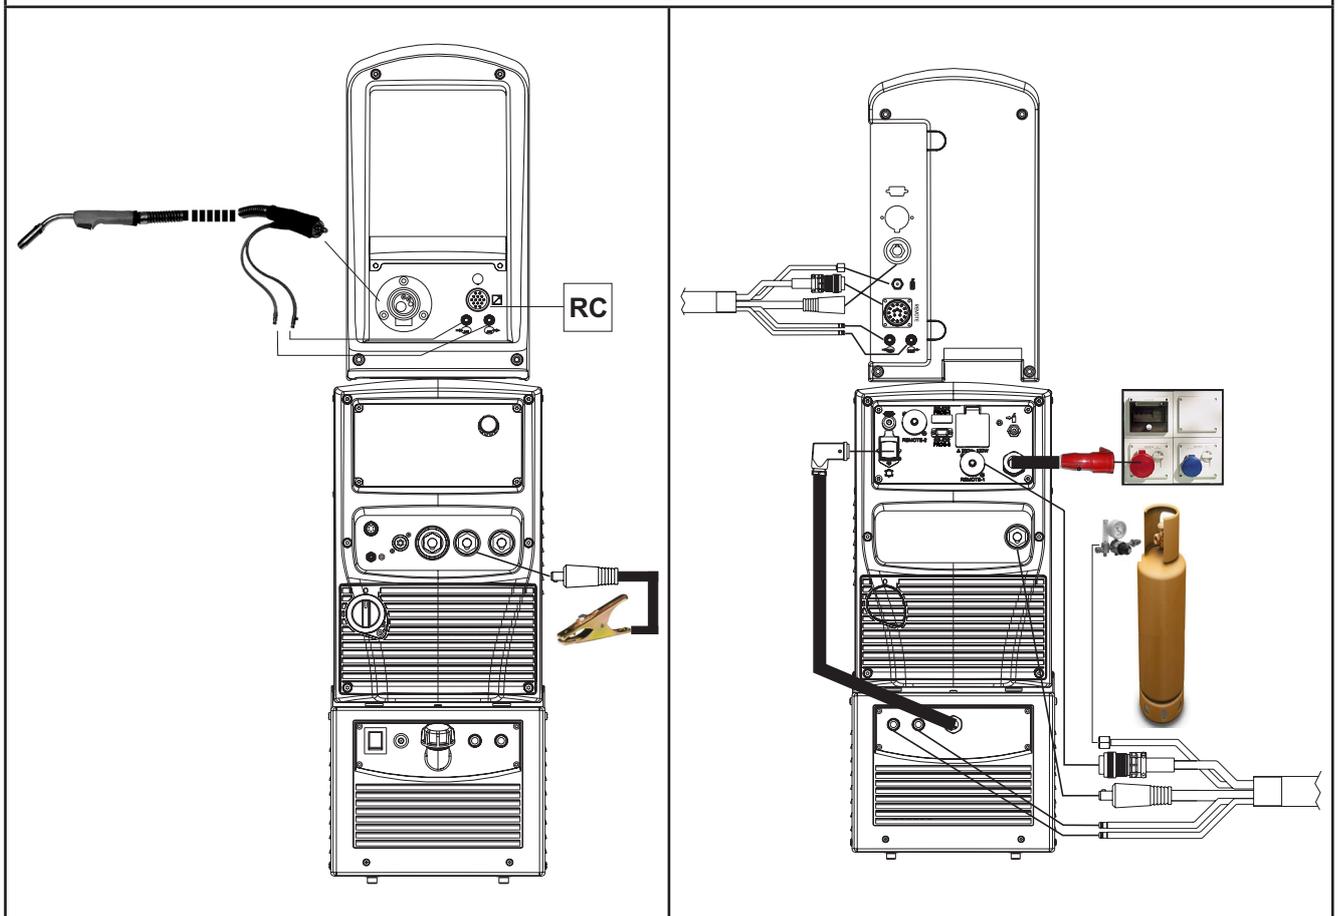





WF-108

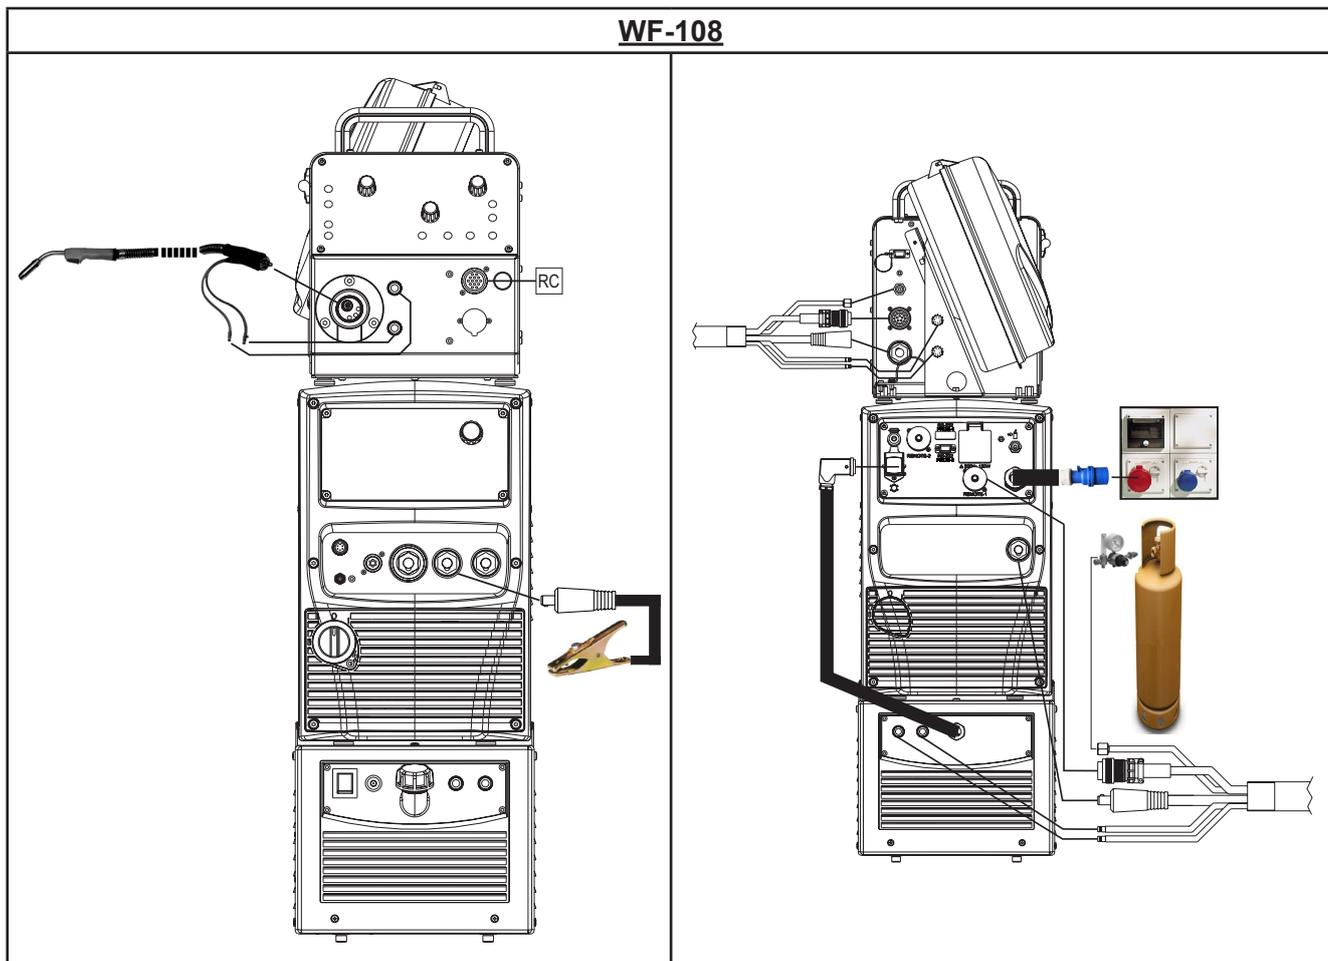

2.4 POSIZIONAMENTO DELLA BOBINA DEL FILO

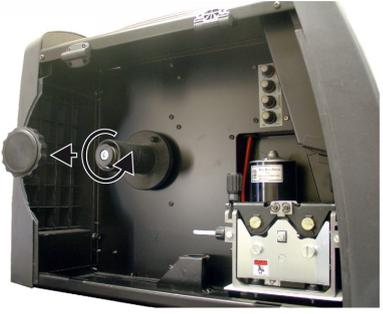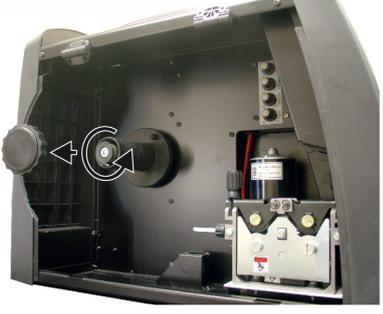
<ol style="list-style-type: none">1. Aprire lo sportello laterale dell'apparecchiatura per accedere al vano porta bobina.2. Svitare il tappo del rocchetto porta bobina.	
<ol style="list-style-type: none">3. Montare, se necessario, un adattatore per la bobina del filo.	
<ol style="list-style-type: none">4. Inserire la bobina del filo nel rocchetto assicurandosi che sia correttamente alloggiata.	
<ol style="list-style-type: none">5. Tarare il sistema frenante del rocchetto porta bobina attraverso il fissaggio/allentamento della vite, in modo che durante lo scorrimento il filo non sia troppo in trazione e che nel momento dell'arresto la bobina si blocchi subito senza srotolare filo in eccesso.	
<ol style="list-style-type: none">6. Riavvitare il tappo.	

2.5 POSIZIONAMENTO DEL FILO NEL TRAINA FILO
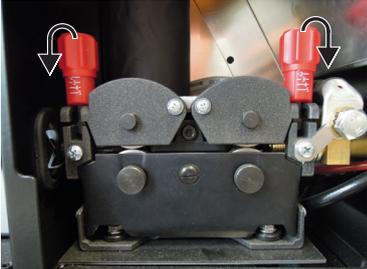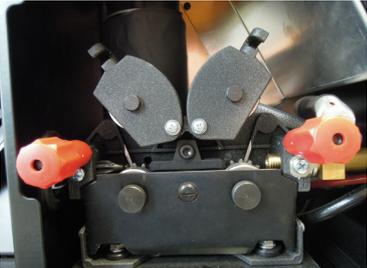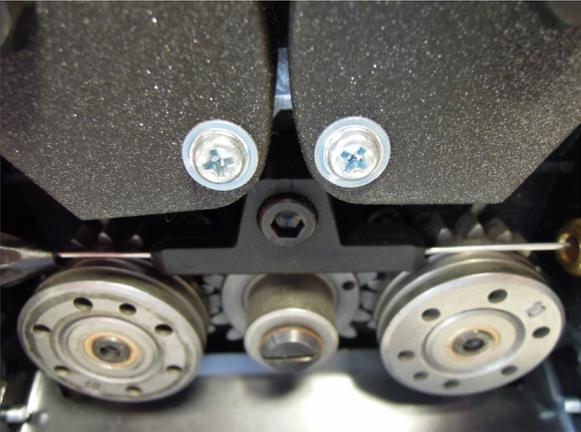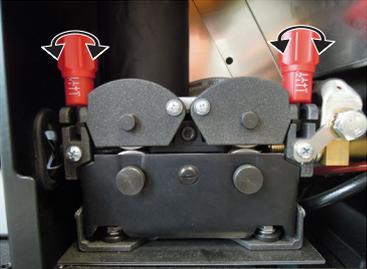
<p>1. Abbassare i dispositivi di pressione del traina filo.</p>	
<p>2. Alzare i bracci di pressione del traina filo. 3. Togliere la lamiera di protezione.</p>	
<p>4. Controllare che siano montati i rulli appropriati al tipo di filo che si intende utilizzare.</p> <p>① § "15.5 RULLI TRAINA FILO"</p> <ul style="list-style-type: none">• Il diametro dell'incavo del rullo e del filo da utilizzare deve essere lo stesso.• Il rullo deve essere di forma adatta in base alla composizione del materiale.• L'incavo deve essere a "U" per materiali teneri (Alluminio e sue leghe, CuSi3).• L'incavo deve essere a "V" per materiali più duri (SG2-SG3, acciai inossidabili).• Sono disponibili rulli con incavo zigrinato per filo animato. <p>5. Fare scorrere il filo tra i rulli del traina filo e infilarlo nel punzone dell'attacco TORCIA MIG/MAG.</p> <p>6. Controllare che il filo sia alloggiato correttamente dentro i solchi dei rulli.</p>	
<p>7. Chiudere i bracci di pressione del traina filo. 8. Regolare il sistema di pressione affinché i bracci premano il filo con una forza che non lo deformi e che garantisca un avanzamento senza slittamenti.</p>	
<p>9. Rimontare la lamiera di protezione. 10. Posizionare l'interruttore del generatore di corrente nella posizione "I" (apparecchiatura accesa). 11. Far scorrere il filo nella torcia finché non esce dalla punta della stessa, premendo il tasto  situato nel pannello frontale dell'apparecchiatura.</p>	


3 INTERFACCIA UTENTE

WF-104


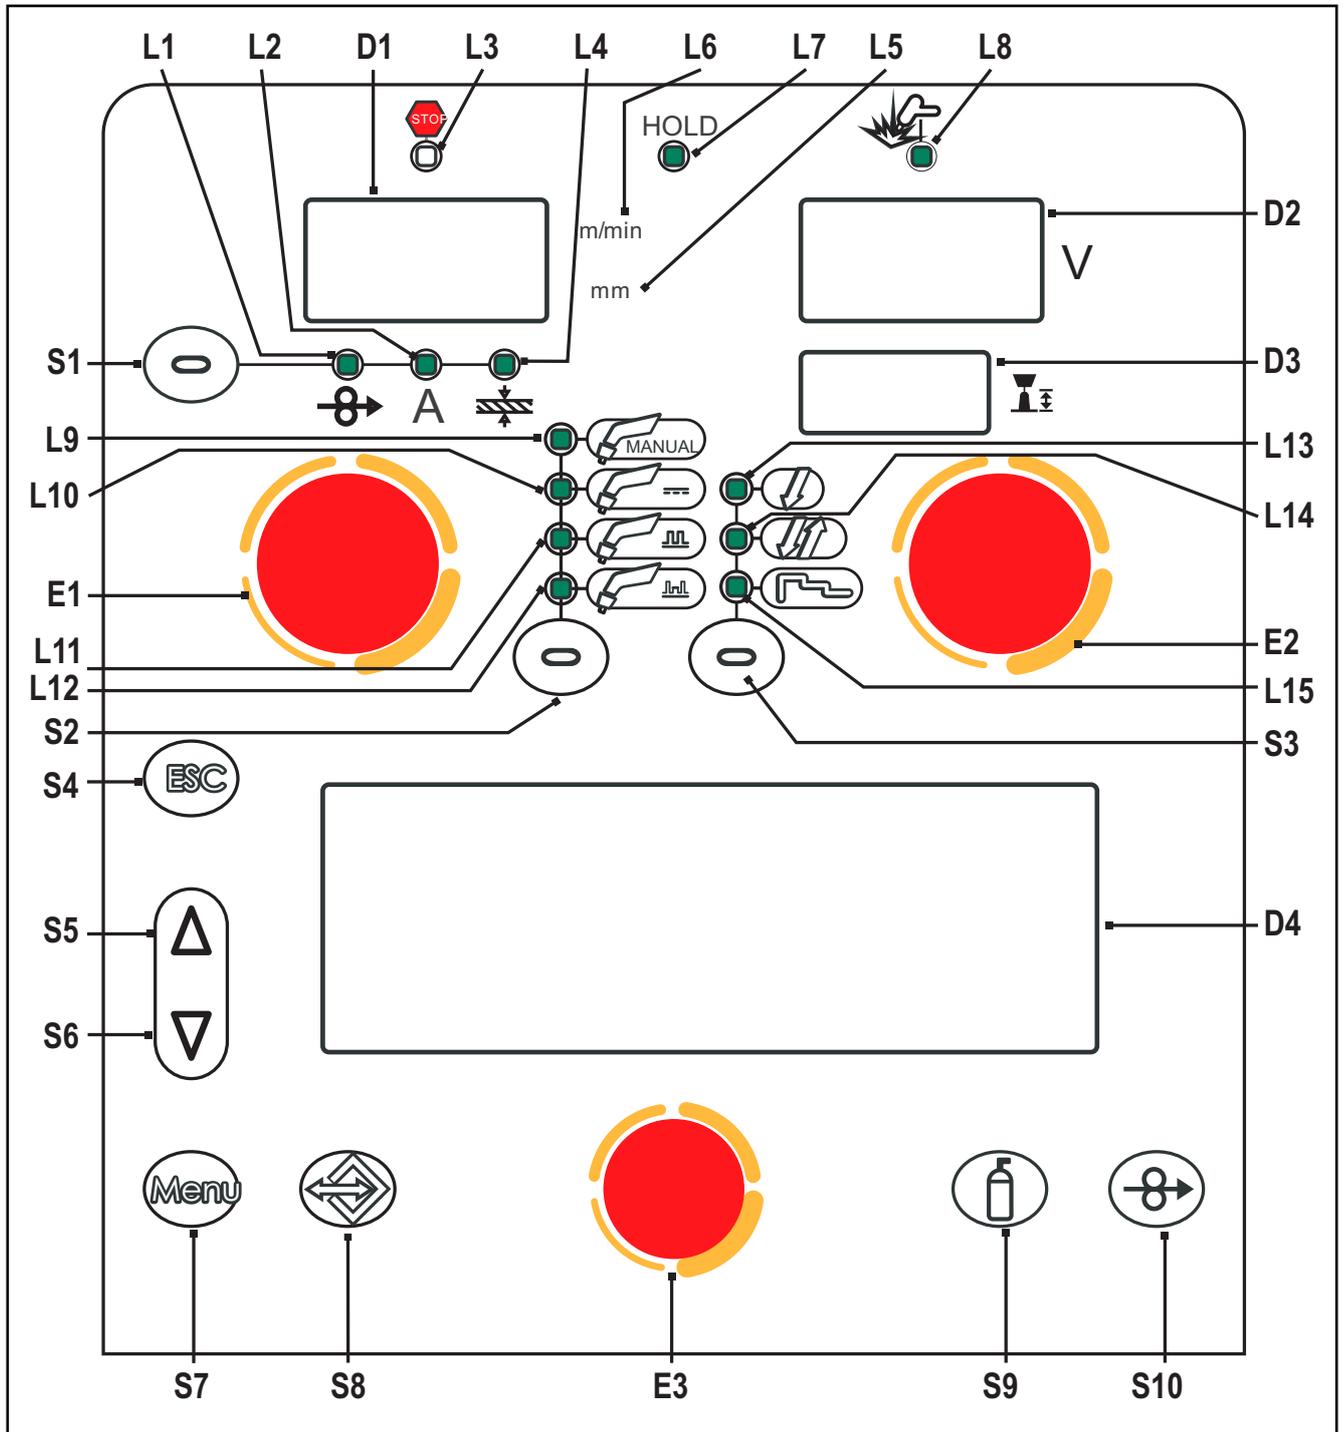


ITALIANO

WF-108

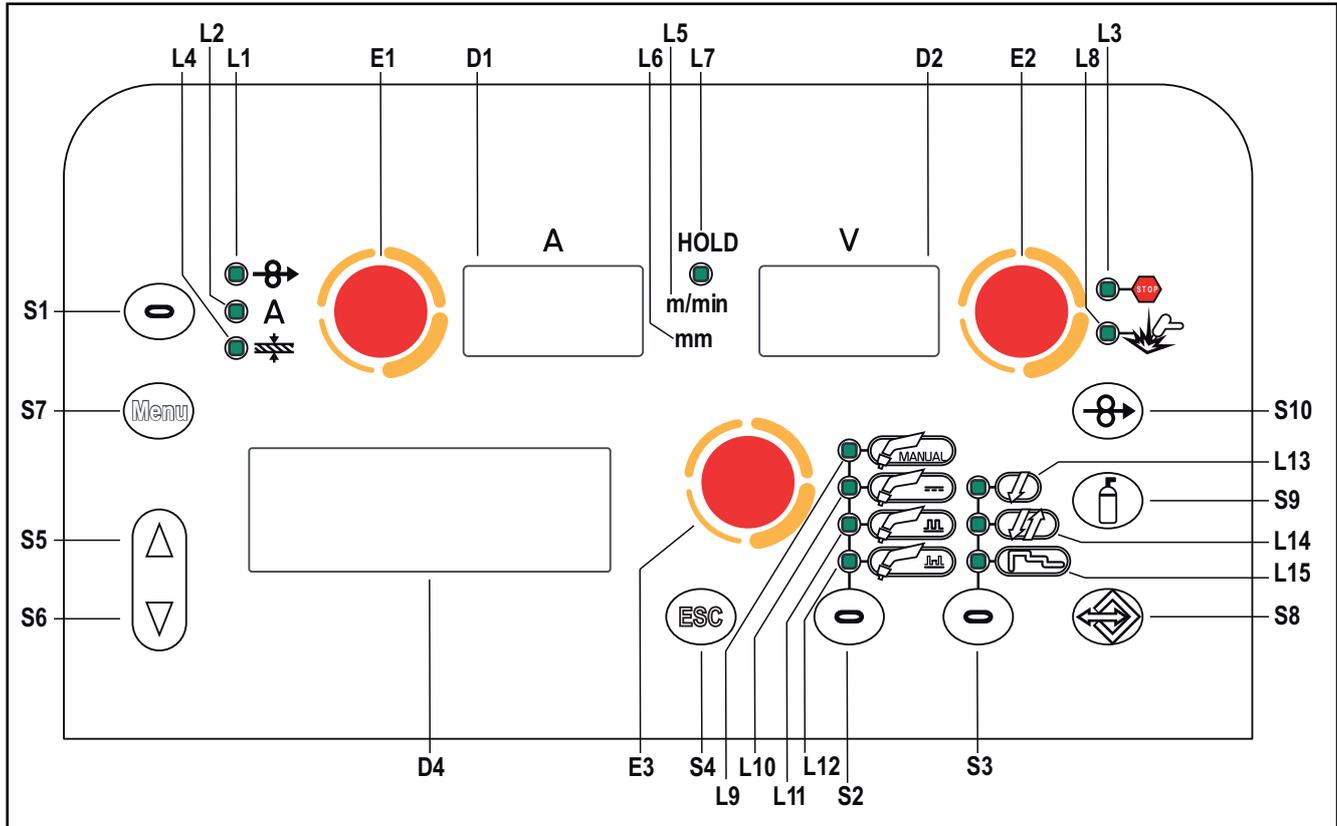

SIGLA	SIMBOLO	DESCRIZIONE
L1		L'accensione segnala la possibilità di impostare il seguente parametro: VELOCITÀ FILO Il valore è visualizzato nel seguente display: D1
L2	A	Saldatura MIG/MAG Short-Spray, pulsata e sinergica: L'accensione segnala la possibilità di impostare il seguente parametro: CORRENTE DI SALDATURA Funzione HOLD (a fine saldatura): L'accensione segnala la visualizzazione di un valore nella seguente unità di misura: AMPERE Il valore è visualizzato nel seguente display: D1
L3		L'accensione segnala una condizione di funzionamento non corretta. Viene visualizzato un messaggio di allarme nel seguente display: D4 ① § "7 GESTIONE DEGLI ALLARMI"
L4		L'accensione segnala la possibilità di impostare il seguente parametro: SPESSORE DI SALDATURA (Ci si riferisce alla saldatura a "T" di cordoni d'angolo su spessori uguali. È da intendersi solo come dato suggerito). Il valore è visualizzato nel seguente display: D1
L5	mm	L'accensione segnala la visualizzazione di un valore nella seguente unità di misura: MILLIMETRI Si accende assieme al seguente led:
L6	m/min	L'accensione segnala la visualizzazione di un valore nella seguente unità di misura: METRI AL MINUTO Si accende assieme al seguente led:

  SIGLA	SIMBOLO	DESCRIZIONE
L7	HOLD	L'accensione segnala la visualizzazione dell'ultimo valore di tensione e corrente misurato durante la saldatura. L'indicatore si spegne quando si inizia una nuova saldatura, oppure quando si cambia una qualsiasi impostazione. Il valore è visualizzato nel display: D1-D2
L8		L'accensione segnala la presenza di tensione sulle prese di uscita.
L9		L'accensione segnala la selezione della seguente modalità di saldatura: MIG/MAG MANUALE
L10		L'accensione segnala la selezione della seguente modalità di saldatura: MIG/MAG SINERGICO
L11		L'accensione segnala la selezione della seguente modalità di saldatura: MIG/MAG SINERGICO PULSATO
L12		L'accensione segnala la selezione della seguente modalità di saldatura: MIG/MAG SINERGICO DOPPIA PULSAZIONE
L13		L'accensione segnala l'attivazione della seguente funzione: procedimento 2 tempi ① § "12.1 SALDATURA MIG/MAG 2T" Il lampeggio segnala l'attivazione della seguente funzione: procedimento 2 tempi spot ① § "12.2 SALDATURA MIG/MAG 2T SPOT"
L14		L'accensione segnala l'attivazione della seguente funzione: procedimento 4 tempi ① § "12.3 SALDATURA MIG/MAG 4T" / § "12.4 SALDATURA MIG/MAG 4T B-LEVEL"
L15		L'accensione segnala l'attivazione della seguente funzione: procedimento 3 livelli ① § "12.5 SALDATURA MIG/MAG 2T - 3 LIVELLI" / § "12.6 SALDATURA MIG/MAG 2T SPOT - 3 LIVELLI" / § "12.7 SALDATURA MIG/MAG 4T - 3 LIVELLI" / § "12.8 SALDATURA MIG/MAG 4T B-LEVEL - 3 LIVELLI".
D1		Durante l'accensione dei seguenti led: 
		Il display visualizza il valore relativo al parametro selezionato.
		Saldatura: Il display visualizza gli ampere reali durante la saldatura.
D2		Impostazione dati: Il display visualizza il valore in Volt della tensione di saldatura impostata.
		Saldatura: Il display visualizza i volt reali durante la saldatura.
		Funzione HOLD (a fine saldatura): Il display visualizza l'ultimo valore misurato di tensione.
D3		Saldatura MIG/MAG manuale: Il display non è attivo. Il display visualizza "- - -".
		Saldatura MIG/MAG sinergica: Il display visualizza il valore della correzione d'arco effettuata dall'operatore rispetto al valore di default della curva sinergica.
D4		Impostazione dati: Il display visualizza i vari menu di saldatura relativi ai processi selezionati. Il display visualizza il parametro che si è selezionato.
S1		Modalità MIG/MAG manuale: Il tasto non è attivo.
		Modalità MIG/MAG sinergica: Il tasto seleziona in sequenza un solo led tra i seguenti: 
S2		Il tasto seleziona la modalità di saldatura.
S3		Il tasto seleziona il procedimento del pulsante torcia. ① § "12 MODALITÀ DEL PULSANTE TORCIA"
S4		Il tasto fa tornare alla schermata principale del display D4, partendo da qualunque altra schermata. Il tasto permette l'uscita da qualunque menu, senza eseguire modifiche.
S5		Il tasto fa scorrere verso l'alto o verso destra la selezione effettuata sui menu.
S6		Il tasto fa scorrere verso il basso o verso sinistra la selezione effettuata sui menu.
S7		Il tasto seleziona i vari sottomenu visualizzabili nel seguente display: D4


SIGLA	SIMBOLO	DESCRIZIONE
S8		Il tasto abilita la gestione dei programmi personalizzati visualizzabili nel seguente display: D4 ① § "11 GESTIONE DEI JOB"
S9		Il tasto attiva l'elettrovalvola del gas per riempire il circuito e tarare la pressione di flusso con il regolatore situato sulla bombola del gas. ① § "6.4 REGOLAZIONE DEL FLUSSO DEL GAS"
S10		Il tasto attiva l'avanzamento del filo per l'infilaggio nella torcia MIG/MAG. La velocità di infilaggio è di 2 m/min per 3 secondi e poi si porta a 10 m/min. Questo per avere una velocità minore e quindi più precisione nell'infilaggio del filo nel momento in cui questo imbecca l'ugello della torcia.
E1		Impostazione dati: L'encoder regola il parametro principale di saldatura (e sinergia) visualizzato nel seguente display: D1 Durante la saldatura con un JOB attivo: L'encoder modifica temporaneamente il parametro principale di saldatura visualizzato nel seguente display: D1
E2		Modalità MIG/MAG manuale: L'encoder regola la tensione di saldatura il cui valore in volt viene mostrato nel seguente display: D2
		Modalità MIG/MAG sinergico: L'encoder regola la correzione del valore impostato da fabbrica della curva sinergica selezionata, il cui valore viene mostrato nel seguente display: D3
		Durante la saldatura con un JOB attivo: L'encoder modifica temporaneamente il parametro di saldatura visualizzato nel seguente display: D2.
E3		L'encoder varia l'impostazione del parametro selezionato e visualizzato nel seguente display: D4 Il parametro selezionato è evidenziato dal simbolo seguente: ➔.
		Non in saldatura, con un JOB caricato: Scorrimento di tutti i JOB, a prescindere dalla sequenza di appartenenza.

4 ACCENSIONE DELL'APPARECCHIATURA

Posizionare l'interruttore di alimentazione del generatore su "I" per accendere l'apparecchiatura.

	WF 104/WF 108 NON SELEZIONATO <u>Il messaggio appare nel display: D4</u>
	Il messaggio appare solo quando il trainafilo non è selezionato come comando remoto tramite il generatore.

4.1 GESTIONE DEL GENERATORE DI CORRENTE DA CONTROLLO REMOTO

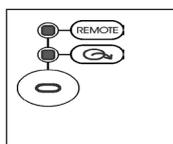	<p>Tenere premuto il tasto per 3 secondi. [ OPERAZIONE DA EFFETTUARE NELL'INTERFACCIA UTENTE DEL GENERATORE DI CORRENTE]</p>
---	--

- ➡ Nel pannello del generatore di corrente si illumina il seguente led: 
- ➡ Nei display del pannello del generatore di corrente appare il seguente messaggio: - - -
- ➡ Il generatore di corrente è gestito tramite il controllo remoto ad esso collegato.
- ➡ La saldatrice si predispone alla saldatura.

Prima accensione o accensione successiva alla procedura di RESET

- ➡ Il generatore di corrente si predispone alla saldatura con valori prestabiliti da fabbrica.

Accensioni successive

- ➡ Il generatore di corrente si predispone nell'ultima configurazione di saldatura stabile tenuta prima dello spegnimento.
- ➡ Durante l'accensione tutte le funzionalità sono inibite e restano spenti i seguenti display: D1, D2, D3
- ➡ D4 : In questo display vengono mostrati in sequenza i seguenti messaggi:

Tab. 1 - Messaggi all'accensione

<p>WF-104/WF-108 FW: XX.XX.XXX</p>	<p>XX.XX.XXX= versione del software del trainafile.</p>
<p>SINCRONIZZAZIONE</p>	<p>La saldatrice sta sincronizzando i due software del traina-filo e del generatore di corrente.</p>
<p>POWER PULSE ZZZ FW: YY.YY.YYY SALDATRICE OK</p>	<p>ZZZ= taglia in Ampere del generatore di corrente. YY.YY.YYY= versione del software del generatore di corrente.</p>

Se è attiva la comunicazione con la scheda IR (interfaccia robot) compaiono in aggiunta i seguenti messaggi:

<p>IRxx - Modbus FW: XX.XX.XXX</p>	<p>XX.XX.XXX= versione del software.</p>
<p>IR UPDATE</p>	<p>La saldatrice sta sincronizzando i due software del traina-filo e dell'interfaccia robot. Questo messaggio appare ogni volta che viene effettuata una sincronizzazione.</p>

5 RESET (CARICAMENTO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA)

Per effettuare il reset il generatore di corrente deve essere gestito da controllo remoto.

La procedura di reset attua il completo ripristino di valori, parametri e memorie alle impostazioni di fabbrica.


Questa procedura è utile nei seguenti casi:

- Troppe modifiche ai parametri di saldatura e difficoltà a ristabilire i parametri di fabbrica.
- Problemi software non identificati che impediscono il corretto funzionamento del generatore di corrente.

5.1 RESET PARZIALE

La procedura di reset attua il ripristino dei valori dei parametri e delle impostazioni, tranne per i seguenti settaggi:

- Impostazioni del menu di SETUP.
- JOB memorizzati.

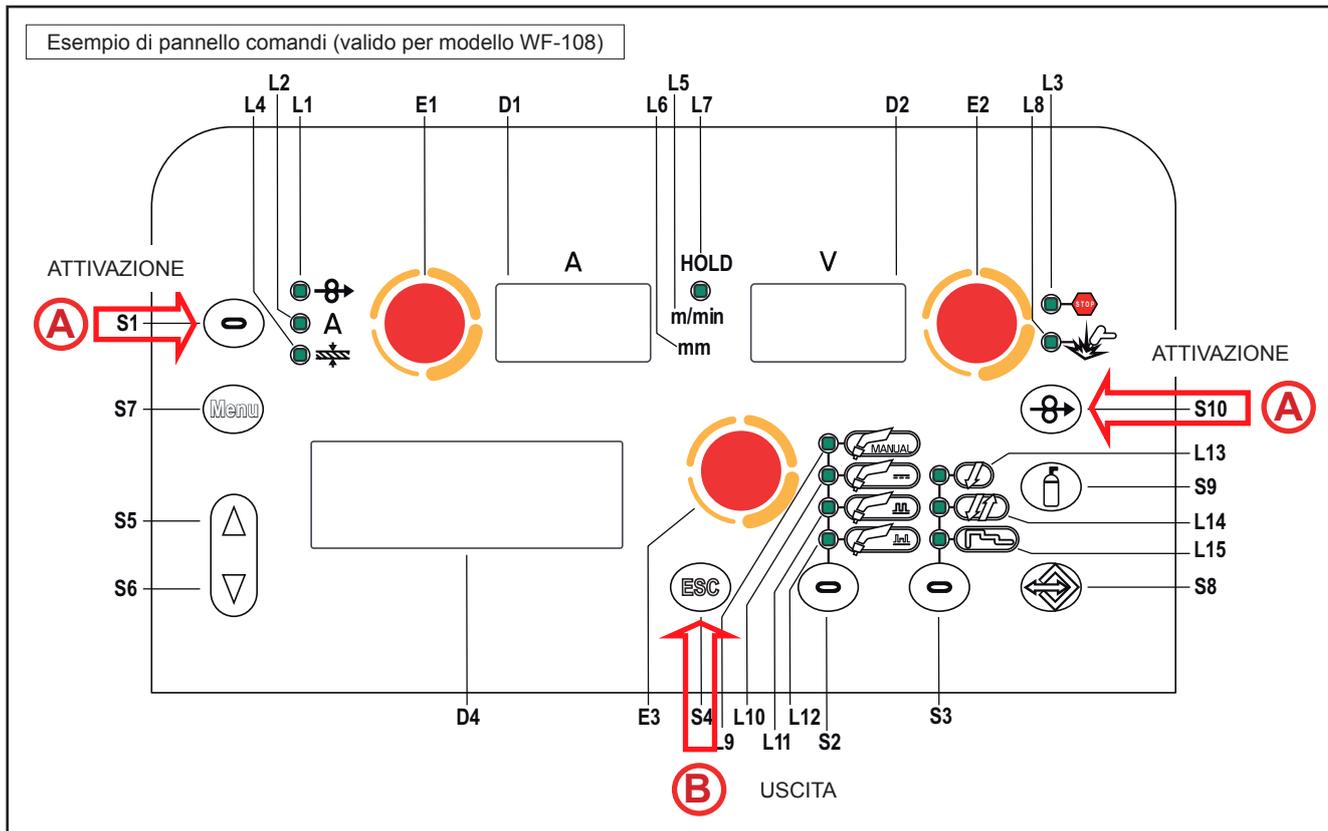

A

- o Posizionare l'interruttore di alimentazione del generatore su "O" per spegnere l'apparecchiatura.
- o Posizionare l'interruttore di alimentazione del generatore su "I" per accendere l'apparecchiatura.
- o Premere contemporaneamente i tasti **S1** (power on) ed **S10** (power off) [**⚠ Eseguire questa operazione prima che la scritta "SINCRONIZZAZIONE" appaia nel seguente display: D4**]
- o **➡ RESET PARZIALE SELEZIONA TIPO DI RESET** : Il messaggio appare nel display: D4


B

- o **Uscita senza conferma**
 - Posizionare l'interruttore di alimentazione del generatore su "O" per spegnere l'apparecchiatura.
 - Posizionare l'interruttore di alimentazione del generatore su "I" per accendere l'apparecchiatura.
- o **Uscita con conferma**
 - Premere **S4** (ESC) per salvare l'impostazione ed uscire dal menu.
 - ➡ Nel display **D4** compare il messaggio: **CANCELLAZIONE MEMORIA**
 - Attendere il completamento dell'operazione di cancellazione della memoria.
 - ➡ L'apparecchiatura riparte con la procedura di accensione.

5.2 RESET TOTALE

La procedura di reset attua il completo ripristino di valori, parametri e memorie alle impostazioni di fabbrica.

Tutte le locazioni di memoria e quindi tutte le impostazioni personali di saldatura verranno cancellate!

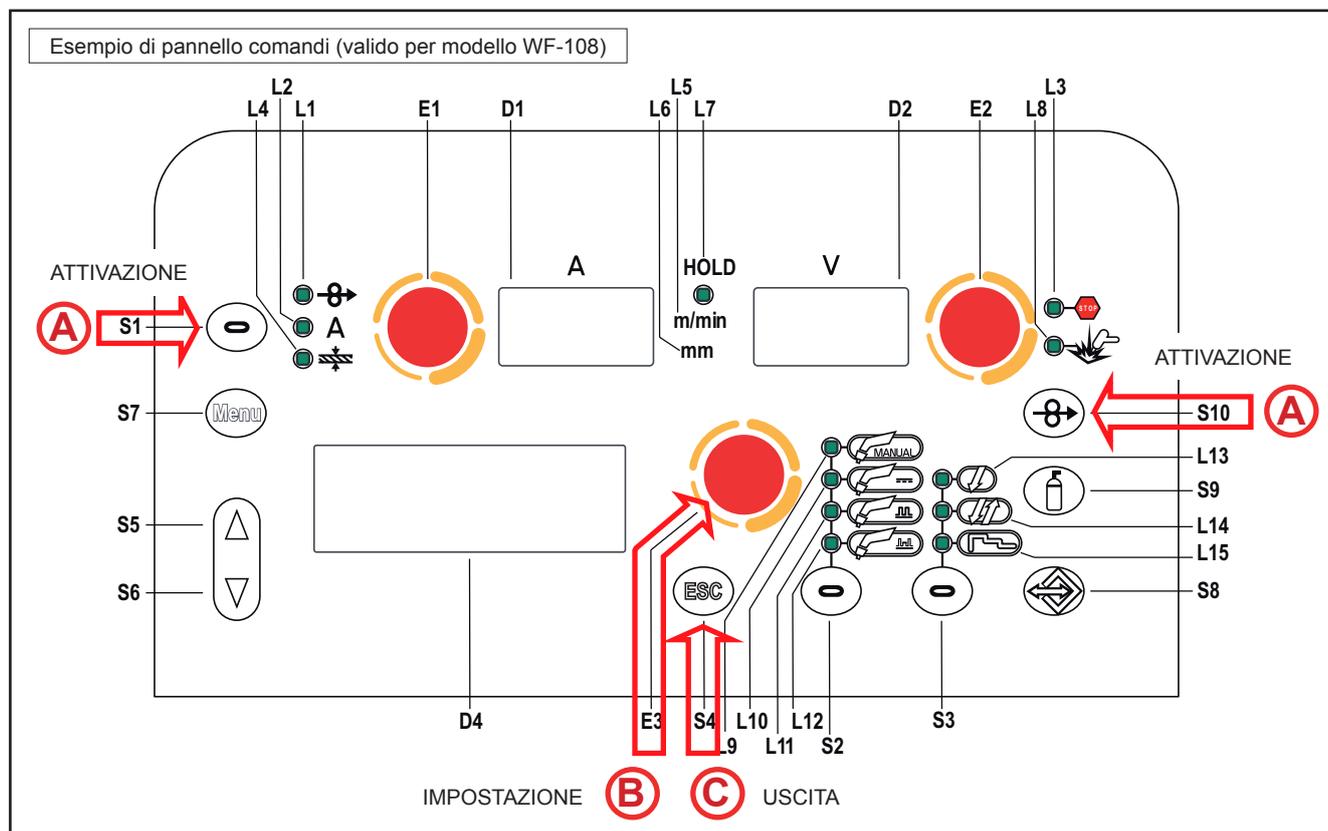

- A**
- Posizionare l'interruttore di alimentazione del generatore su "O" per spegnere l'apparecchiatura.
 - Posizionare l'interruttore di alimentazione del generatore su "I" per accendere l'apparecchiatura.
 - Premere contemporaneamente i tasti **S1**  ed **S10**  [ **Eseguire questa operazione prima che la scritta "SINCRONIZZAZIONE" appaia nel seguente display: D4**]
 **RESET PARZIALE SELEZIONA TIPO DI RESET** : Il messaggio appare nel display: D4

- B**
- Tramite l'encoder **E3** , selezionare l'impostazione "RESET TOTALE".


- C**
- **Uscita senza conferma**
 - Posizionare l'interruttore di alimentazione del generatore su "O" per spegnere l'apparecchiatura.
 - Posizionare l'interruttore di alimentazione del generatore su "I" per accendere l'apparecchiatura.
 - **Uscita con conferma**
 - Premere **S4**  per salvare l'impostazione ed uscire dal menu.
 -  Nel display **D4** compare il messaggio: **CANCELLAZIONE MEMORIA**
 - Attendere il completamento dell'operazione di cancellazione della memoria.
 -  L'apparecchiatura riparte con la procedura di accensione.

6 SET UP (IMPOSTAZIONE INIZIALE DEL GENERATORE DI CORRENTE)



Con uno stato di blocco attivo non è possibile accedere a questa funzione.

① § “6.3 PROCEDURA DI BLOCCO”.

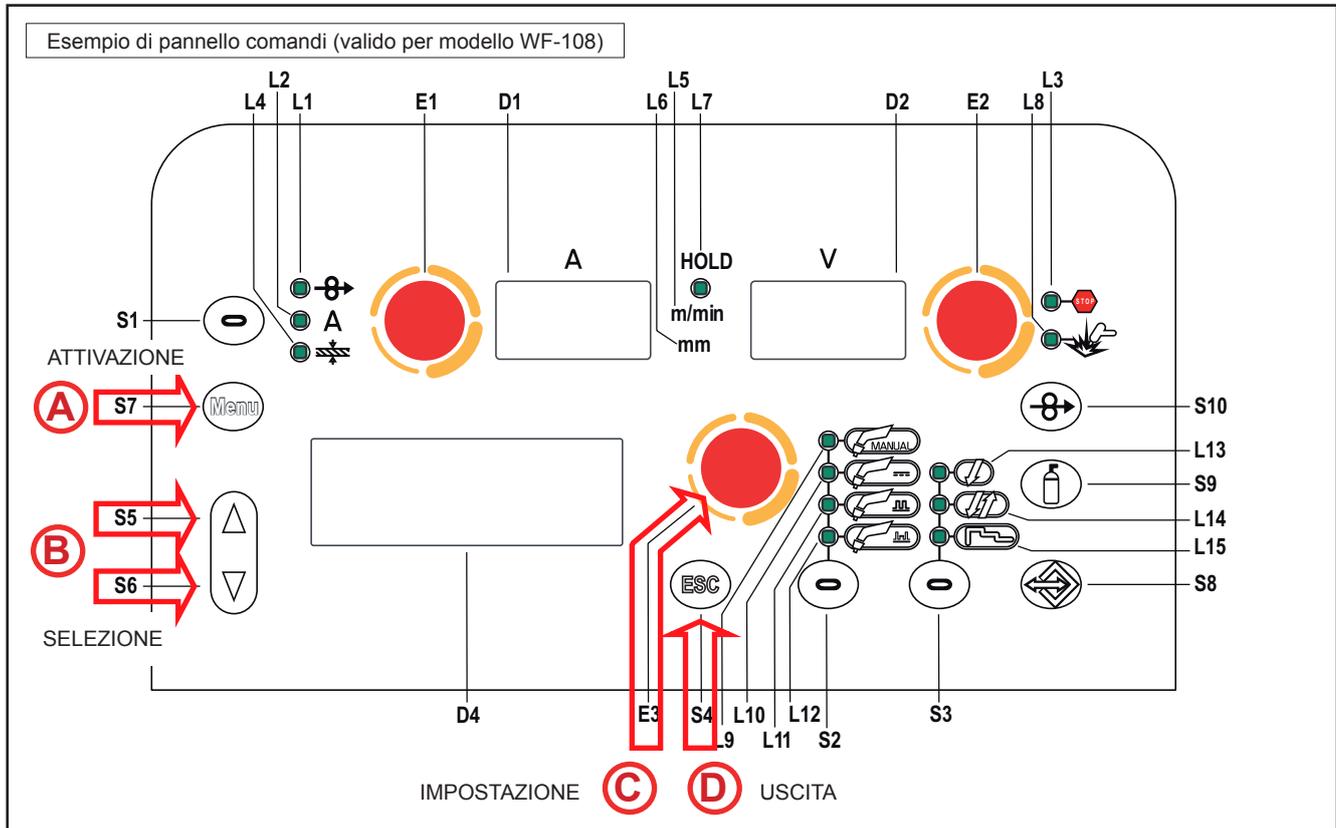

SET UP all'accensione del dispositivo

- Posizionare l'interruttore di alimentazione del generatore su "O" per spegnere l'apparecchiatura.
- Posizionare l'interruttore di alimentazione del generatore su "I" per accendere l'apparecchiatura.

A

- Premere e mantenere premuto il tasto **S7** (Menu) [⚠ **Eseguire questa operazione prima che la scritta "SINCRONIZZAZIONE" appaia nel seguente display: D4**]
● SET UP X/Y : Il messaggio appare per alcuni secondi nel display **D4**.
 - X = numero della pagina del menu attualmente visualizzata.
 - Y = numero totale di pagine del menu.

B

- Tramite i tasti **S5** (▲) e **S6** (▼) scorrere la lista delle impostazioni da modificare.
 - L'attivazione del BLOCCO REGOLAZIONI necessita di una procedura specifica.
 - ① § "6.3 PROCEDURA DI BLOCCO"

C

- Tramite l'**encoder E3** (◯), modificare il valore dell'impostazione selezionata.

D

- Premere **S4** (ESC) per salvare l'impostazione ed uscire dal menu.
 - L'apparecchiatura riparte con la procedura di accensione..

NOTA: Durante il normale utilizzo del generatore, si può entrare nel menu di SET UP tenendo premuto il tasto **S7**  per 5 secondi (si accede così al SET UP a macchina accesa).

Tab. 2 - Impostazioni di Setup

PAGINA DEL MENU	IMPOSTAZIONE	MIN	DEFAULT	MAX	NOTE	
SET UP 1/11	SELEZIONE LINGUA				ENGLISH, ITALIANO, FRANÇAIS, DEUTSCH, ESPAÑOL, PORTUGUES, DUTCH, CESKY, SRBSKI, POLSKI, SUOMI	
SET UP 2/11	TIPO RAFFREDDAMENTO	ON	AUTO	AUTO		
SET UP 3/11	CONTRASTO DISPLAY	0 %	50 %	100 %		
SET UP 4/11	TIPO CONTROLLO	OFF	OFF	RC08	OFF	Nessun comando
					RC03	n°1 potenziometro
					RC04	n°2 potenziometri
					RC05	n°1 UP/DOWN
					RC06	n°2 UP/DOWN
	RC08					
SET UP 5/11	STATO BLOCCO	OFF	OFF	LOCK 2	OFF	Tutte le regolazioni sono abilitate.
					LOCK 1	Tutte le regolazioni sono bloccate con le eccezioni riportate in "Tab. 3 - Funzioni non disabilitate dai Lock" a pagina 25.
					LOCK 2	
SET UP 6/11	CORREZIONE D'ARCO	Volt	Volt	m/min		
SET UP 7/11	CONTATORE ORE	0.0 h	0.0 h	0.0 h		
SET UP 8/11	TIPO CONNESSIONE	OFF	OFF	NC02	OFF	Comunicazione con IR non attiva
					NC01	Comunicazione con IR attiva in trasmissione dati
					NC02	Comunicazione con IR attiva in trasmissione e ricezione dati
SET UP 9/11	TIPO DI TRIGGER	OFF	OFF	T01	OFF	Funzionamento normale del pulsante torcia
					T01	Abilita la funzione di scrollo Job in saldatura tramite la pressione del pulsante torcia
SET UP 10/11	SERVICE	V A L . CORR.	V A L . CORR.	C A L I - B R A - Z I O N E		Accesso al sottomenu dei servizi di calibrazione e validazione
SET UP 11/11	PUSH-PULL	OFF	OFF	ON		

ITALIANO

Attivazione gruppo raffreddamento

- ON= Il gruppo di raffreddamento è sempre acceso quando il generatore di corrente è acceso. Questa modalità è da preferire per applicazioni gravose ed automatiche.
- OFF= Il gruppo di raffreddamento è sempre disabilitato perché si sta usando una torcia raffreddata ad aria.
- AUT= All'accensione della macchina il gruppo viene acceso per 15 s. In saldatura il gruppo rimane sempre acceso. Al termine della saldatura il gruppo rimane acceso per un tempo pari a 90 s più un numero di secondi pari al valore della corrente media visualizzata con la funzione HOLD.

Service

L'impostazione abilita la validazione (VAL.) e la calibrazione (CALIBRAZIONE) della macchina.

- **VAL.CORR.**
 - o Tramite la validazione si verifica la corretta rilevazione del valore di corrente (Ampere) che viene visualizzato nel display dell'apparecchiatura. La validazione necessita che l'apparecchiatura sia collegata ad un carico statico adeguato.
- **VAL.TENS.**
 - o Tramite la validazione si verifica la corretta rilevazione del valore di tensione (Volt) di saldatura che viene visualizzato nel display dell'apparecchiatura. La validazione necessita che l'apparecchiatura sia collegata ad un carico statico adeguato.
- **VAL VEL FILO**
 - o Tramite la validazione si verifica la corretta rilevazione del valore di velocità filo (m/min) che viene visualizzato nel display dell'apparecchiatura.
- **CALIBRAZIONE**
 - o Tramite la calibrazione si tara la corrente della macchina.

La procedura di SERVICE esula dallo scopo del presente manuale in quanto è rivolta a personale tecnico specializzato, dotato di adeguata formazione e strumentazione.

Le modalità di test e le caratteristiche della strumentazione sono stabilite da specifiche normative tecniche.

6.1 CONTATORE ORE DI LAVORO

La pagina del menu mostra i contatori delle ore di lavorazione.

- **POWER ON** = Totale delle ore in cui la macchina è stata accesa (alimentata dalla rete).
- **T.ARC ON** = Totale delle ore in cui l'arco di saldatura è stato acceso.
- **P.ARC ON** = Parziale delle ore in cui l'arco di saldatura è stato acceso.

SET UP	7/11
POWER ON	7.2 h
T. ARC. ON	5.3 h
P. ARC ON	0.7 h


La lettura si effettua così: 7 ore e (0.2x60) 12 minuti.

6.3 PROCEDURA DI BLOCCO

La procedura blocca le regolazioni dell'apparecchiatura, lasciando la possibilità di variarne solo alcune a seconda dello stato di blocco selezionato. La procedura serve per prevenire accidentali variazioni delle impostazioni dell'apparecchiatura e di saldatura da parte dell'operatore.

Abilitazione

- Se non è selezionato alcun stato di blocco (STATO BLOCCO= OFF) e si desidera impostare una limitazione all'utilizzo della saldatrice, visualizzare la pagina 5/11 del menu di SETUP.

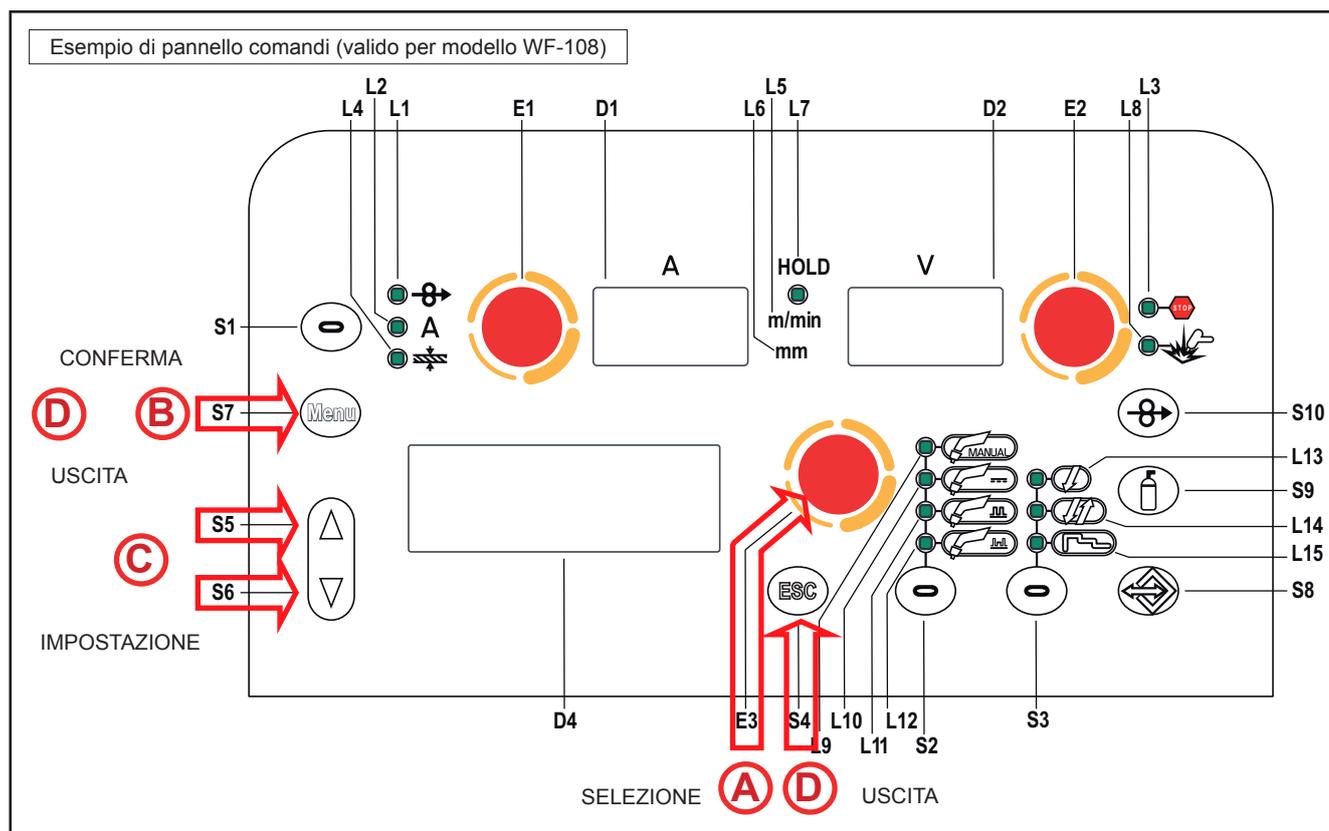

- (A)** Tramite l'encoder E3, selezionare lo stato di blocco da abilitare.

- (B)** Premere il tasto S7 (Menu) per confermare.
INSERIRE PASSWORD : 0000 - Il messaggio appare nel display: D4
 - Password di default: 0000

- (C)** Impostare password numerica a 4 cifre.
 Tramite i tasti S5 (▲) e S6 (▼) selezionare la cifra da modificare.
 La cifra selezionata lampeggia.
 Tramite l'encoder E3 impostare il valore.

D	<ul style="list-style-type: none"> ○ Uscita senza conferma <ul style="list-style-type: none"> - Premere il tasto S4 . ➔ L'uscita dal menu è automatica ○ Uscita con conferma <ul style="list-style-type: none"> - Premere il tasto S7 . ➔ L'apparecchiatura riparte con la procedura di accensione. ⓘ La password diventa attiva. Prendere nota della password impostata!
----------	---


Tab. 3 - Funzioni non disabilitate dai Lock

LOCK	TIPO DI COMANDO REMOTO					NOTE
	INTERFACCIA UTENTE/RC08	RC03	RC04	RC05	RC06	
OFF	Tutte le regolazioni sono abilitate.	Tutte le regolazioni sono abilitate.	Tutte le regolazioni sono abilitate.	Tutte le regolazioni sono abilitate.	Tutte le regolazioni sono abilitate.	
1	Selezione procedimento del pulsante torcia (tasto S3) Visualizzazione parametri principali di saldatura (tasto S1) Correzione d'arco (encoder E2) Infilaggio (tasto S10) Test gas (tasto S9)		Correzione d'arco (Potenziometro Pot2)		Correzione d'arco (levetta UP/DOWN 2)	
2	Selezione procedimento del pulsante torcia (tasto S3) Visualizzazione parametri principali di saldatura (tasto S1) Correzione d'arco (encoder E2) Sinergia (encoder E1) Infilaggio (tasto S10) Test gas (tasto S9)	Tutte le regolazioni sono abilitate.	Tutte le regolazioni sono abilitate.	Tutte le regolazioni sono abilitate.	Tutte le regolazioni sono abilitate.	

Disabilitazione

Se è selezionato uno stato di blocco è possibile modificare solamente i parametri concessi dallo stato di blocco attivo. Se si è dimenticata la password si può togliere lo stato di blocco solamente attuando la procedura di RESET della saldatrice.

NOTA: il generatore deve essere acceso e predisposto alla saldatura.

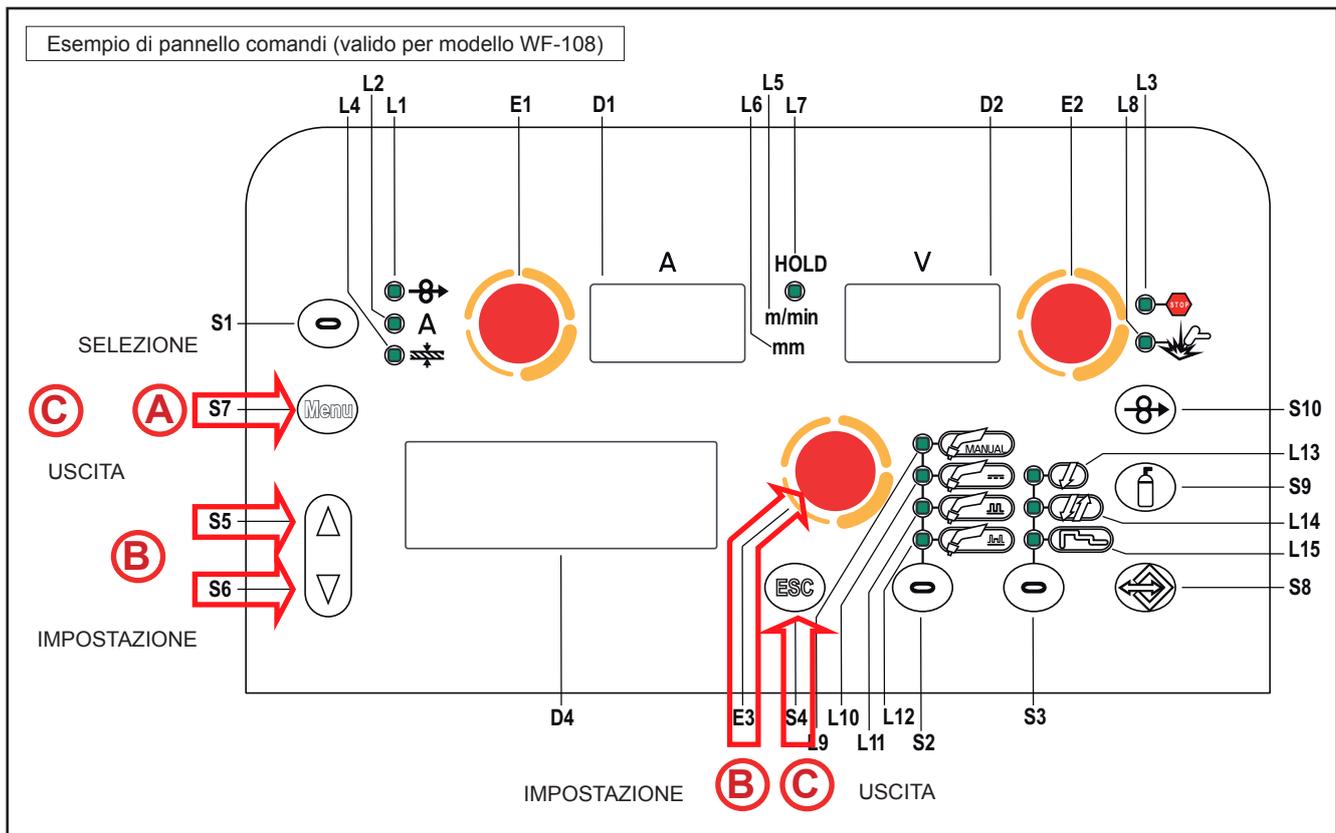

(A)

- o Premere e mantenere premuto il tasto **S7** (Menu) per 5 secondi.
 - ➔ Si entra nel menu di SET UP a macchina accesa.
 - ➔ **LOCK...INSERIRE PASSWORD : 0000** - Il messaggio appare nel display: **D4**
- o Inserire la password numerica a 4 cifre attiva.

(B)

- o Tramite i tasti **S5** (▲) e **S6** (▼) selezionare la cifra da modificare.
 - ➔ La cifra selezionata lampeggia.
- o Tramite l'**encoder E3** (◻) impostare il valore.

(C)

- o **Uscita senza conferma**
 - Premere il tasto **S4** (ESC).
 - ➔ L'uscita dal menu è automatica
 - o **Uscita con conferma**
 - Premere il tasto **S7** (Menu)
 - ➔ L'apparecchiatura riparte con la procedura di accensione.
- Si esce dallo stato di blocco.

6.4 REGOLAZIONE DEL FLUSSO DEL GAS

All'accensione, subito dopo la sincronizzazione, si attiva l'elettrovalvola per 1 secondo. In questo modo si carica il circuito del gas.

- o Aprire l'elettrovalvola del gas premendo e rilasciando il tasto **S9** (🔧).
- o Regolare la pressione del gas uscente dalla torcia tramite il flussimetro collegato alla bombola del gas.
- o Chiudere l'elettrovalvola del gas premendo e rilasciando il tasto **S9** (🔧).
- o L'elettrovalvola si chiude automaticamente dopo 30 secondi.

6.5 RIEMPIMENTO TORCIA



ATTENZIONE!

Accertarsi che la torcia utilizzata sia correttamente dimensionata per la corrente di saldatura richiesta e per il tipo di raffreddamento disponibile e selezionato. In questo modo si evitano pericoli di ustioni e bruciature per l'operatore, possibili malfunzionamenti, danni irreversibili alla torcia stessa ed all'impianto.

Se si monta una torcia o la si sostituisce con un'altra mentre la macchina è accesa, è necessario riempire il circuito della torcia appena montata con il liquido di raffreddamento per evitare che innescando con correnti alte e con il circuito senza liquido si danneggi la torcia.

Accensione con funzionamento gruppo di raffreddamento impostato su "ON" o "AUTO"

Viene eseguita una verifica in automatico della presenza di liquido nel circuito di raffreddamento e il gruppo di raffreddamento viene acceso per 30 secondi.

Se il circuito dell'acqua è pieno, il generatore di corrente si predispose all'ultima configurazione di saldatura stabile.

Se il circuito dell'acqua non è pieno, tutte le funzioni sono inibite ed in particolare non è presente potenza all'uscita.

☛ VERIFICA GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO - Il messaggio appare nel display: D4

- Premere il tasto **S4**  o il pulsante torcia per ripetere l'operazione di verifica per altri 30 secondi.
 - Se il problema persiste si deve provvedere alla rimozione della causa di allarme.
 - Durante l'operazione di verifica si può entrare nel menu di setup premendo il tasto **S7**  per 5 secondi.

Accensione con funzionamento gruppo di raffreddamento impostato su "OFF"

- ☛ Il funzionamento del gruppo di raffreddamento e l'allarme gruppo di raffreddamento sono disabilitati.
- ☛ Si salda senza raffreddamento a liquido della torcia.

Cambio torcia con funzionamento gruppo di raffreddamento impostato su "AUTO"

Premere e rilasciare il pulsante torcia.

- ☛ Si attiva il gruppo di raffreddamento per caricare il circuito della torcia per un tempo di 80 secondi.

6.6 CALIBRAZIONE DEL CIRCUITO DI SALDATURA

Quando si utilizza il carrello traina filo con il relativo fascio cavi è utile rilevare la resistenza "r" del circuito di saldatura tramite la funzione di calibrazione. In questo modo è possibile ottenere una saldatura di qualità costante al variare della lunghezza del fascio cavi e della torcia. La resistenza del circuito di saldatura dipende dal fascio cavi e dalla torcia utilizzati, pertanto la procedura di calibrazione deve essere ripetuta quando si cambiano questi componenti.


CALIBRAZIONE dopo il RESET del generatore

Nel caso in cui venga effettuato il RESET totale del generatore il valore di calibrazione verrà ripristinato con quello di default.

Nel caso di RESET parziale l'ultimo valore misurato resterà salvato in memoria.

La calibrazione non è obbligatoria quindi, se l'utilizzatore decide di non effettuarla, la macchina terrà un valore di default.


PROCEDURA DI CALIBRAZIONE

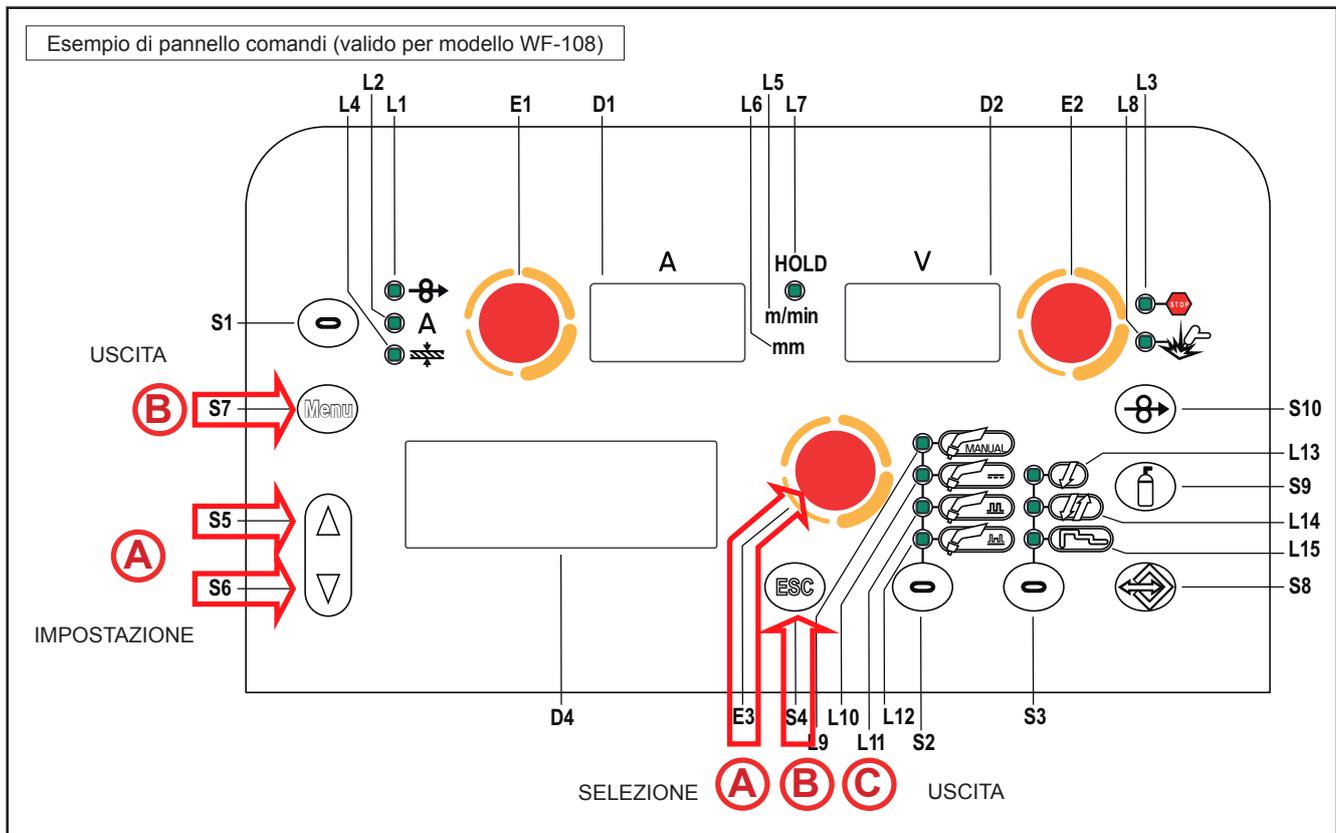

Il generatore deve essere acceso e non deve essere in saldatura.
Deve essere abilitata la gestione del generatore da controllo remoto.

- Premere e mantenere premuti per 3 secondi i tasti **S5** e **S6** .
- **TOCCARE CON LA PUNTA GUIDAFILO IL PEZZO E PREMERE IL PULSANTE TORCIA** - Il messaggio appare nel display: **D4**
- **CAL** - Il messaggio appare nel display: **D1**
- Il display **D2** visualizza il valore della resistenza del circuito di saldatura (mΩ) rilevato con l'ultima calibrazione. Dopo il **RESET** totale visualizza il valore di default.

Rimuovere l'ugello del gas dalla torcia e appoggiare la punta guidafile (libera dal filo) sulla superficie del pezzo da lavorare, facendolo aderire bene; controllare che il contatto tra punta guidafile e pezzo in lavorazione sia su una parte pulita della superficie del pezzo. Premere il pulsante torcia per effettuare la calibrazione.

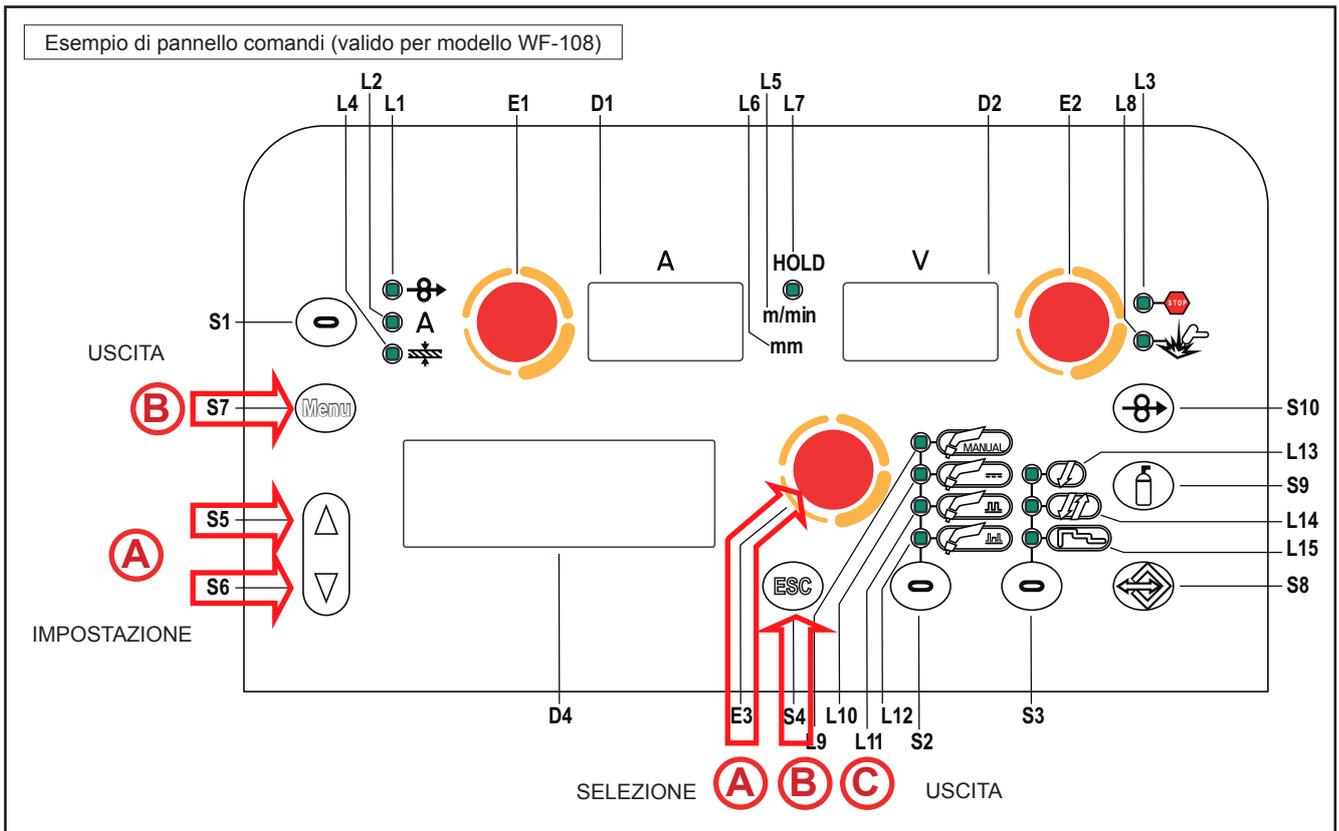

Calibrazione eseguita correttamente

B	<p>➡ CALIBRAZIONE COMPLETATA CON SUCCESSO - Il messaggio appare nel display: D4.</p> <p>➡ Il valore di calibrazione è visualizzato nel display: D2.</p> <p>È possibile effettuare più calibrazioni consecutive premendo e rilasciando il pulsante torcia. In questo caso viene memorizzato l'ultimo valore rilevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Uscita senza memorizzazione <ul style="list-style-type: none"> - Premere il tasto S4 (ESC). ○ Uscita con memorizzazione <ul style="list-style-type: none"> - Premere il tasto S7 (Menu).
----------	---

Calibrazione non eseguita correttamente

C	<p>➡ CAL. Err. - Il messaggio appare nei display: D1 - D2.</p> <p>➡ RIPETERE MISURAZIONE Il messaggio appare nel display: D4.</p> <p>Premere il pulsante torcia per effettuare la calibrazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Uscita senza memorizzazione <ul style="list-style-type: none"> - Premere il tasto S4 (ESC).
----------	---

7 GESTIONE DEGLI ALLARMI



Questo led si accende nel caso si verifichi una condizione di funzionamento non corretta.

Viene visualizzato un messaggio di allarme nel display **D4**.

Tab. 4 - Messaggi di allarme

MESSAGGIO	SIGNIFICATO	EVENTO	VERIFICHE
ALLARME GRUPPO DI POTENZA	Indica l'intervento della protezione termica per sovratemperatura del generatore di corrente. Lasciare l'apparecchiatura accesa in modo da raffreddare più rapidamente le parti surriscaldate. Alla cessazione del problema il generatore di corrente si autoripristina.	Tutte le funzioni sono disabilite. <u>Eccezioni:</u> • la ventola di raffreddamento. • il gruppo di raffreddamento (se attivo).	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la potenza richiesta dal processo di saldatura in corso sia inferiore alla potenza massima dichiarata. • Verificare che la condizione di esercizio sia conforme alla targa dati del generatore di corrente. • Verificare che la circolazione d'aria attorno al generatore di corrente sia adeguata.
ALLARME NO COMUNICAZIONE	Indica presenza di problemi nella comunicazione dati tra generatore di corrente e traina-filo. Alla cessazione del problema il generatore di corrente si autoripristina. Uscita dalla condizione di allarme eseguendo una delle seguenti azioni: • Spegnere il generatore.	Tutte le funzioni sono disabilite. <u>Eccezioni:</u> • la ventola di raffreddamento. • il gruppo di raffreddamento (se attivo).	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'integrità del cavo di collegamento tra generatore di corrente e traina-filo ed il corretto serraggio dei connettori. • Verificare i cablaggi interni al generatore di corrente e al traina-filo interessati dalla trasmissione dati. • Verificare il corretto funzionamento della scheda controllo nel generatore di corrente e della scheda motore nel traina-filo.
ALLARME PULSANTE TORCIA	Indica che all'accensione del traina-filo è stato rilevato un corto circuito sull'ingresso del pulsante torcia. Alla cessazione del problema il generatore di corrente si autoripristina.	Tutte le funzioni sono disabilite.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il pulsante torcia non sia premuto, bloccato o in corto circuito. • Verificare che la torcia ed il connettore torcia MIG/MAG siano integri.
ALLARME GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO	Indica la mancanza di pressione all'interno del circuito di raffreddamento della torcia. Per uscire dall'allarme ed eseguire una verifica di funzionamento del gruppo di raffreddamento premere il tasto seguente: 	Tutte le funzioni sono disabilite. <u>Eccezioni:</u> • la ventola di raffreddamento.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il collegamento al gruppo di raffreddamento sia corretto. • Verificare che l'interruttore O/I sia in posizione "I" e che si illumini quando si attiva la pompa. • Verificare che nel gruppo di raffreddamento sia presente il liquido di raffreddamento. • Verificare che il circuito di raffreddamento sia integro, in particolare i tubi della torcia e le connessioni interne del gruppo di raffreddamento.
ALLARME PROTEZIONE CORRENTE	Indica l'intervento della protezione per sovracorrente del generatore di corrente. Uscita dalla condizione di allarme eseguendo una delle seguenti azioni: • Spegnere il generatore. • Premere il tasto seguente: 	Tutte le funzioni sono disabilite. <u>Eccezioni:</u> • la ventola di raffreddamento. • il gruppo di raffreddamento (se attivo).	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il valore di tensione d'arco impostato non sia troppo elevato per lo spessore del pezzo da saldare.

MESSAGGIO	SIGNIFICATO	EVENTO	VERIFICHE
ALLARME CAN BUS	Indica un problema sulla comunicazione CAN. Uscita dalla condizione di allarme eseguendo una delle seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none">• Premere il tasto seguente: 	Tutte le funzioni sono disabilite. <u>Eccezioni:</u> <ul style="list-style-type: none">• la ventola di raffreddamento.• il gruppo di raffreddamento (se attivo).	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che la scheda IR sia alimentata.• Verificare la corretta accensione dei led sulla scheda interfaccia.• Verificare la corretta connessione e l'integrità del cablaggio tra trainafile e scheda IR.• Spegner e riaccendere la macchina.

8 ATTIVAZIONE DEI PARAMETRI

I parametri di saldatura sono disponibili a seconda della modalità e del procedimento di saldatura impostati.

La disponibilità di alcuni parametri è possibile previa abilitazione o settaggio di altri parametri o funzioni dell'apparecchiatura.

La tabella evidenzia quali sono le impostazioni da effettuare per ottenere l'abilitazione per ciascun parametro.

√ : sempre disponibile

1: disponibile nei generatori della linea HSL, quando si seleziona una delle curve "PF" (esempio: SG2/SG3 **PF**)

2: disponibile quando si seleziona una delle curve "PR" (esempio: SG2/SG3 **PR**)

MENU ↓	MODALITÀ →											
	PROCEDIMENTO →	↓	↕	↓	↕	↔	↓	↕	↔	↓	↕	↔
	PARAMETRO ↓											
-	Correzione d'arco in Volt			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	Correzione d'arco in metri al minuto			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	Correzione d'arco con Power Root			2	2	2						
1°	Induttanza	✓	✓									
2°	Induttanza			✓	✓	✓						
2°	PR Start			2	2	2						
2°	Arc set						✓	✓	✓	✓	✓	✓
2°	Pre gas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2°	Soft start	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2°	Burn back	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2°	Post gas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2°	Power focus			1	1	1						
2°	Tempo spot	✓		✓			✓			✓		
2°	B-level				✓	✓		✓	✓		✓	✓
2°	Start 3liv					✓			✓			✓
2°	Crater 3liv					✓			✓			✓
2°	Rampa 3liv 1					✓			✓			✓
2°	Rampa 3liv 2					✓			✓			✓
2°	Freq 2puls									✓	✓	✓
2°	Range 2puls									✓	✓	✓
2°	Cycle 2puls									✓	✓	✓
2°	Arc2 2puls									✓	✓	✓
2°	Arc2 2puls									✓	✓	✓

8.1 PARAMETRI DI SALDATURA

• Correzione d'arco in volt

- Il parametro corregge il valore sinergico della tensione relativo al punto sinergico dei processi MIG/MAG sinergico e pulsato mentre gestisce la correzione della tensione del valore alto nel processo MIG/MAG doppio pulsato.
- Il valore di default per saldature in piano e in piano frontale è 0.0 V.
- NOTA: Un valore >0 comporta un allungamento dell'arco di saldatura, mentre un valore <0 comporta un arco più corto.

• Correzione d'arco in metri al minuto

- Il parametro corregge il valore sinergico della velocità filo relativo al punto sinergico dei processi MIG/MAG sinergico e pulsato mentre gestisce la velocità filo del valore alto nel processo MIG/MAG doppio pulsato.
- Il valore di default per saldature in piano e in piano frontale è 0.0 V.
- NOTA: Un valore <0 comporta un allungamento dell'arco di saldatura, mentre un valore >0 comporta un arco più corto.

• Correzione d'arco con Power Root

- Il parametro corregge la dinamica dell'arco nel processo POWER ROOT.
- Il valore di default è 0.
- NOTA: Un valore >0 comporta una saldatura più «morbida», mentre un valore <0 comporta una saldatura più «dura».

• INDUTTANZA (MIG/MAG manuale)

- Conseguenze di un aumento del valore:
 - Saldatura più «morbida».
 - Meno spruzzi.
 - Partenza meno sicura.
- Conseguenza di una diminuzione del valore:
 - Saldatura più «dura».
 - Più spruzzi.
 - Partenza più sicura.

• INDUTTANZA

- Il valore SYN=100 indica il valore di induttanza sinergica ottimale scelta dal costruttore.
- NOTA IMPORTANTE: Questo valore di induttanza non corrisponde all'equivalente numero impostato in saldatura MIG/MAG manuale.
- Conseguenze di un aumento del valore:
 - Saldatura più «morbida».
 - Meno spruzzi.
 - Partenza meno sicura.
- Conseguenza di una diminuzione del valore:
 - Saldatura più «dura».
 - Più spruzzi.
 - Partenza più sicura.

• PR START

- Il valore SYN=100 indica il valore di induttanza sinergica ottimale scelta dal costruttore.
- NOTA IMPORTANTE: Questo valore di induttanza corrisponde alla partenza con le curve POWER ROOT.
- Conseguenze di un aumento del valore:

ITALIANO

- Partenza meno sicura.
 - Conseguenza di una diminuzione del valore:
 - Partenza più sicura.
- **ARC SET**
- In saldatura sinergica pulsata questo parametro agisce direttamente sulla dimensione degli impulsi di saldatura.
 - Il valore SYN=100 indica il valore sinergico ottimale scelto dal costruttore.
 - NOTA IMPORTANTE: Agire il meno possibile su questo parametro. Per correggere la sinergia è consigliato utilizzare la correzione d'arco attraverso il parametro della tensione. Questo parametro, può essere utile se il materiale o gas usato, è differente da quello della curva sinergica.
 - Se si imposta un valore diverso da SYN, questo valore resta memorizzato e fisso.
 - Conseguenze di un aumento del valore:
 - Saldatura più calda.
 - Conseguenza di una diminuzione del valore:
 - Saldatura più fredda.
- **PRE GAS**
- Tempo di emissione del gas precedente l'innesco dell'arco di saldatura.
 - ATTENZIONE: se troppo lungo rallenta la procedura di saldatura. A meno di esigenze particolari il valore va tenuto in generale 0.0 s o molto basso.
 - Conseguenze di un aumento del valore:
 - Il parametro crea un ambiente inerte eliminando le impurità a inizio saldatura.
- **SOFT START (MIG/MAG manuale)**
- Il SOFT START è la velocità di avvicinamento del filo al pezzo di saldatura.
 - Il valore è espresso in percentuale sulla velocità impostata.
 - Conseguenza di una diminuzione del valore:
 - La partenza della saldatura è più "morbida".
 - Conseguenze di un aumento del valore:
 - La partenza della saldatura può essere difficoltosa.
- **SOFT START**
- Il SOFT START È LA VELOCITÀ DI AVVICINAMENTO DEL FILO AL PEZZO DI SALDATURA.
 - Il valore è espresso in percentuale sulla velocità impostata.
 - In saldatura sinergica il valore ottimale di SOFT START (indicato con SYN) varia in generale al variare dei parametri sinergici.
 - In saldatura sinergica se è selezionato il valore SOFT START= SYN la saldatrice avrà sempre impostato il valore ottimale di SOFT START al variare del parametro principale di saldatura.
 - Se si imposta un valore diverso da SYN, questo valore resta memorizzato e fisso.
 - Conseguenza di una diminuzione del valore:
 - La partenza della saldatura è più "morbida".
 - Conseguenze di un aumento del valore:
 - La partenza della saldatura può essere difficoltosa.
- **BURN BACK (MIG/MAG manuale)**
- Il valore di BURN BACK è legato alla quantità di filo che viene bruciato al termine della saldatura.
 - Conseguenze di un aumento del valore:
 - Filo molto interno all'ugello della torcia.
 - Conseguenza di una diminuzione del valore:
 - Lo stick out alla partenza è più lungo.

• BURN BACK

- Il valore di BURN BACK È LEGATO ALLA QUANTITÀ DI FILO CHE VIENE BRUCIATO AL TERMINE DELLA SALDATURA.
- In saldatura sinergica il valore ottimale di BURN BACK (indicato con SYN) varia in generale al variare dei parametri sinergici.
- In saldatura sinergica se è selezionato il valore BURN BACK= SYN la saldatrice avrà sempre impostato il valore ottimale di BURN BACK al variare del parametro principale di saldatura.
- Se si imposta un valore diverso da SYN, questo valore resta memorizzato e fisso.
- Conseguenze di un aumento del valore:
 - Filo molto interno all'ugello della torcia.
- Conseguenza di una diminuzione del valore:
 - Lo stick out alla partenza è più lungo.

• POST GAS

- Tempo di emissione del gas successivo allo spegnimento dell'arco di saldatura.
- E' utile con saldature ad alte correnti o con materiali che si ossidano facilmente per favorire il raffreddamento del bagno di saldatura in atmosfera non contaminata.
- In assenza di specifiche necessità il valore va tenuto in generale basso.
- Conseguenze di un aumento del valore:
 - Maggiore decapaggio (miglioramento estetico della parte finale della saldatura).
 - Maggior consumo di gas.
- Conseguenza di una diminuzione del valore:
 - Minor consumo di gas.
 - Ossidazione della punta (peggior innesco).

• POWER FOCUS

- Il parametro varia la concentrazione dell'arco elettrico aumentando o diminuendo l'energia trasferita al pezzo.
- Conseguenze di un aumento del valore:
 - Concentrazione dell'arco di saldatura.
 - Aumento della penetrazione.

• TEMPO SPOT

- Premendo il pulsante torcia l'arco di saldatura dura per il tempo impostato con il parametro.
- Ripremere il pulsante torcia per riprendere nuovamente la saldatura.
- Non è possibile interrompere il processo di saldatura una volta che questo è avviato.
- Quando si preme il pulsante torcia ed entro 10 secondi non si innesca l'arco di saldatura il processo si interrompe.
- Durante il processo di saldatura è possibile modificare i parametri di saldatura.

• B-LEVEL

- Il parametro abilita un funzionamento particolare del pulsante torcia.
- Premendo e rilasciando rapidamente il pulsante torcia mentre si è in saldatura (nel 2 tempo) si passa dalla corrente principale ad una corrente secondaria.
- Premendo e rilasciando nuovamente il pulsante torcia si passa dalla corrente secondaria alla corrente principale. Questo passaggio può avvenire numerose volte a discrezione dell'operatore.
- Per chiudere il ciclo di saldatura (3 tempo) premere in maniera prolungata il pulsante torcia. Al rilascio si chiude la saldatura (4 tempo).

• START 3LIV

• Start in funzionamento 3 livelli

- Il parametro regola la velocità filo del 1° livello in percentuale sulla velocità filo impostata per la saldatura (2° livello).

ITALIANO

- Il tempo è determinato dall'operatore in base a quanto tiene premuto il pulsante torcia durante il terzo tempo.
- E' utile per iniziare la saldatura con un diverso apporto calorico rispetto alla saldatura normale.
- Valori elevati (esempio 130 %) sono in genere richiesti da leghe di alluminio per creare il bagno di saldatura.

• CRATER 3LIV

• Crater in funzionamento 3 livelli

- Il parametro regola la velocità filo del 3° livello in percentuale sulla velocità filo impostata per la saldatura (2° livello).
- Il tempo è determinato dall'operatore in base a quanto tiene premuto il pulsante torcia durante il terzo tempo.
- E' utile per finire la saldatura con un diverso apporto calorico rispetto la saldatura normale.
- Questa funzione è richiesta in genere con leghe di alluminio, dove si deve chiudere il cratere finale.
- Conseguenza di una diminuzione del valore:
 - Minor formazione del cratere finale di saldatura (crater filler).

• RAMPA 3LIV 1

• Rampa iniziale in funzionamento 3 livelli

- Il parametro regola il tempo della rampa di raccordo tra il livello di HOT START e il livello di saldatura.
- L'impostazione è legata alle specifiche esigenze del saldatore.
- Valori tra 0.5 s e 1.0 s possono essere validi in gran parte delle applicazioni.

• RAMPA 3LIV 2

• Rampa finale in funzionamento 3 livelli

- Il parametro regola il tempo della rampa di raccordo tra il livello di saldatura e il livello di crater filler.
- L'impostazione è legata alle specifiche esigenze del saldatore.
- Valori tra 0.5 s e 1.0 s possono essere validi in gran parte delle applicazioni.

• FREQ 2PULS


• Frequenza del doppio pulsato

- Il parametro regola la frequenza con cui si alternano le due velocità filo impostate con il parametro RANGE 2PULS.
- L'impostazione è legata alle specifiche esigenze del saldatore.
- I risultati migliori si ottengono con frequenze attorno a 1.5 Hertz.

• RANGE 2PULS

• Range del doppio pulsato

- Il parametro genera le due velocità filo (alta e bassa) utilizzate nel doppio pulsato, le quali si alternano con la frequenza definita dal parametro FREQ 2PULS.
- Valori non troppo elevati sono preferibili per la stabilità dell'arco di saldatura.
- Viene espresso in % sulla velocità filo impostata e determina il valore di velocità alta e bassa secondo questa legge:
 - Velocità filo alta= velocità filo (D1) + [velocità filo (D1)*RANGE 2PULS]/2
 - Velocità filo bassa= velocità filo (D1) - [velocità filo (D1)*RANGE 2PULS]/2
- Esempio: se si imposta 5 m/min sulla regolazione principale (nel display D1) (velocità media) e 40 % su RANGE 2PULS (nel display D4), la velocità del filo varierà tra 4 m/min (velocità bassa) e 6 m/min (velocità alta).

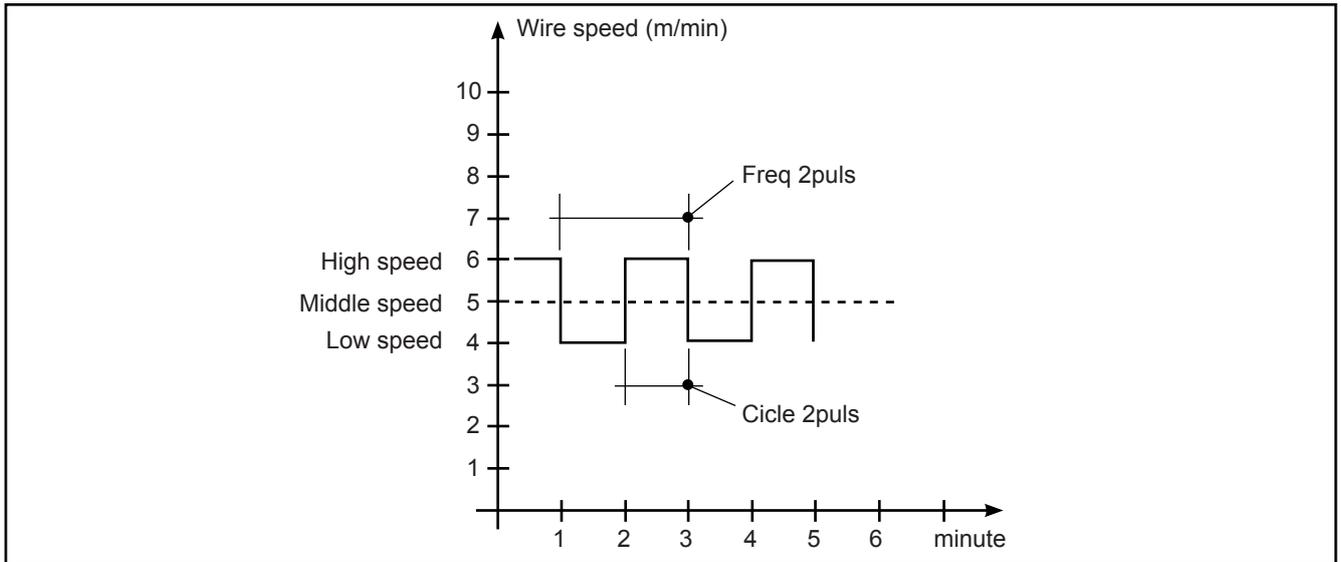

• **CYCLE 2PULS**

• **Duty cycle del doppio pulsato**

- Il parametro regola il tempo della velocità alta.
- Il valore è espresso in percentuale sul periodo della frequenza di pulsazione.

• **ARC2 2PULS**

• **Tensione Arc2 in doppio pulsato**

- Il parametro corregge il valore sinergico della tensione relativo al valore basso di velocità filo del doppio pulsato.
- NOTA: Un valore >0 comporta un allungamento dell'arco di saldatura, mentre un valore <0 comporta un arco più corto.

• **ARC2 2PULS**


• **Velocità filo Arc2 in doppio pulsato**

- Il parametro corregge il valore sinergico della velocità filo relativo al valore basso di tensione del doppio pulsato.
- NOTA: Un valore <0 comporta un allungamento dell'arco di saldatura, mentre un valore >0 comporta un arco più corto.

9 CARATTERISTICHE DEI LIVELLI DI MENU

9.1 1° LIVELLO

Il menu mostra l'impostazione dei parametri (o delle impostazioni sinergiche) più importanti di saldatura relativi al processo di saldatura selezionato.

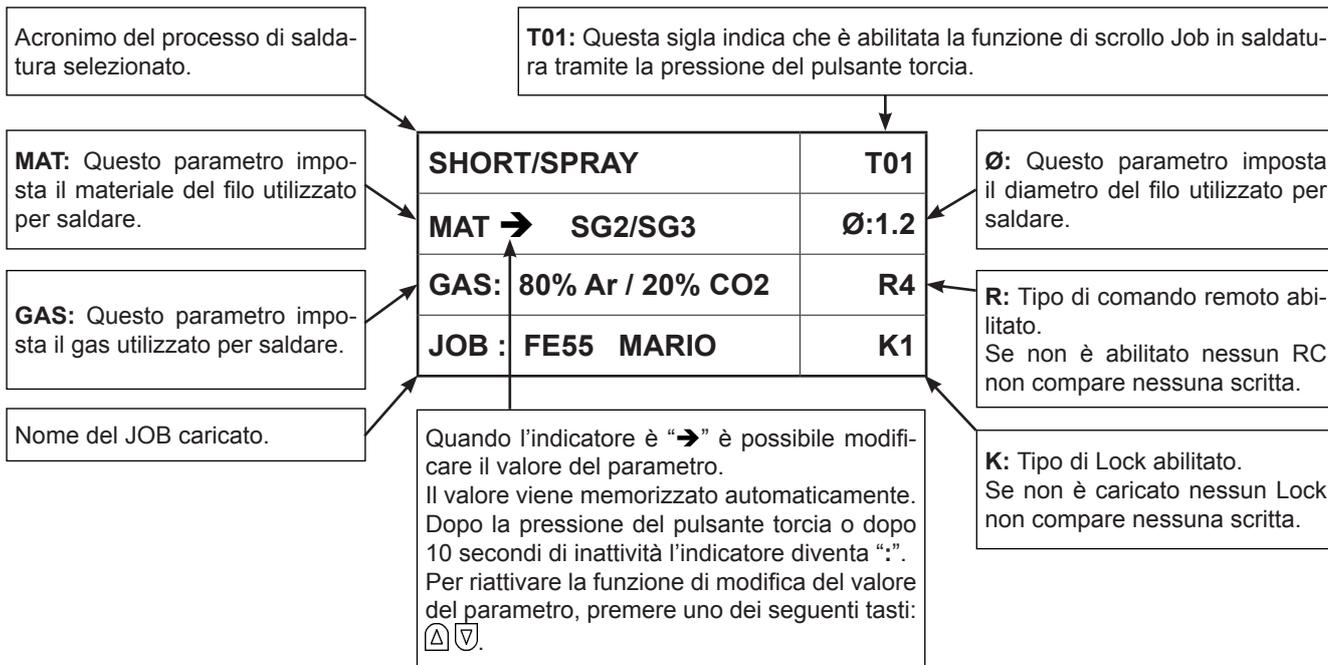


9.2 2° LIVELLO

Il menu mostra per ogni selezione di processo i parametri "secondari" di saldatura che possono essere variati rispetto ai loro valori sinergici.

Se all'interno di un processo si varia tipo di filo, gas o diametro i parametri di secondo livello ritornano ai valori di Default.

I parametri variati rimangono memorizzati per quella selezione di processo (MIG/MAG manuale, sinergico, sinergico pulsato, sinergico doppio pulsato).

Per salvare e poter richiamare le modifiche effettuate è necessaria la memorizzazione con la procedura di salvataggio dei JOB.

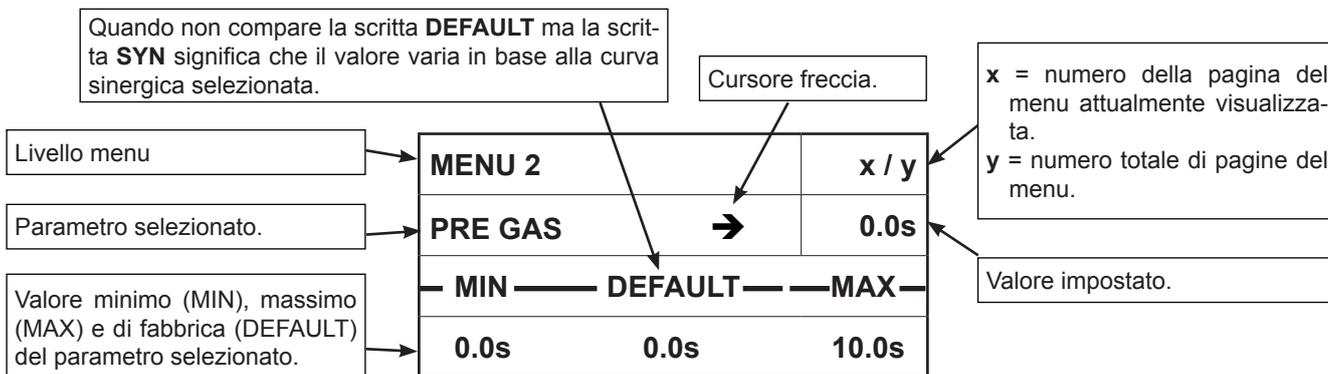

9.3 3° LIVELLO

Il menu mostra le impostazioni e i valori che sono cambiati raramente e che vanno impostati alla prima accensione della apparecchiatura.

I parametri variati restano memorizzati fino a nuova modifica o a reset dell'apparecchiatura.

§ "6 SET UP (IMPOSTAZIONE INIZIALE DEL GENERATORE DI CORRENTE)".



10 IMPOSTAZIONI DI SALDATURA

10.1 SELEZIONE DELLE CURVE DI SALDATURA

SHORT/SPRAY		
MAT →	SG2/SG3	Ø:1.2
GAS:	80% Ar / 20% CO2	R4
JOB :	FE55 MARIO	K1

- Selezionare il parametro **MAT** mediante i tasti **S5** (▲) e **S6** (▼).
 - Tramite l'encoder **E3** (◂) modificare il valore del parametro selezionato.
- Selezionare il parametro **Ø** mediante i tasti **S5** (▲) e **S6** (▼).
 - Tramite l'encoder **E3** (◂) modificare il valore del parametro selezionato.
- Selezionare il parametro **GAS** mediante i tasti **S5** (▲) e **S6** (▼).
 - Tramite l'encoder **E3** (◂) modificare il valore del parametro selezionato.

10.1.1 Curve speciali: HIGH SPEED, HIGH CONTROL, POWER FOCUS e POWER ROOT

Non deve essere eseguita nessuna procedura specifica per attivare queste curve. Le curve speciali compaiono nella lista assieme alle curve standard.

ITALIANO

CURVE HIGH SPEED: le curve sono disponibili nei generatori della serie HSL, nella modalità MIG/MAG PULSATO - MIG/MAG DOPPIO PULSATO.

Pulsato HS è una speciale funzione della saldatura in modalità MIG/MAG Pulsato, caratterizzata da un arco molto corto e intenso FACILMENTE gestibile dal saldatore. Infatti il Pulsato HS, rispetto ad altri sistemi di saldatura ad elevato deposito, fornisce al saldatore un arco gestibile in maniera confortevole senza aumentare lo stress.

Si differenziano dalle altre curve standard in quanto dopo il riferimento al materiale del filo di saldatura compare l'acronimo **HS**.

Esempio:

PULSATO	
MAT → SG2/SG3 HS	Ø:1.2
GAS: 80% Ar / 20% CO2	R4
JOB : FE55 MARIO	K1

CURVE HIGH CONTROL: le curve sono disponibili nei generatori della serie HSL, nella modalità MIG/MAG PULSATO - MIG/MAG DOPPIO PULSATO.

La nuova curva Pulsata HC (High Control) ha la caratteristica di avere un controllo dell'arco molto veloce in modo da ottimizzare il distacco della goccia con un'energia molto ridotta. I benefici in saldatura sono:

- Incremento della stabilità dell'arco
- Arco molto reattivo al movimento della torcia
- Riduzione dell'energia trasmessa al pezzo saldato
- Trasferimento molto lineare e una bagnabilità dei lembi ottimale
- Velocità di esecuzione molto elevata
- Assenza quasi totale di spruzzi e microproiezioni

Si differenziano dalle altre curve standard in quanto dopo il riferimento al materiale del filo di saldatura compare l'acronimo **HC**.

Esempio:

PULSATO	
MAT → SG2/SG3 HC	Ø:1.2
GAS: 80% Ar / 20% CO2	R4
JOB : FE55 MARIO	K1

CURVE POWER FOCUS: le curve sono disponibili nei generatori della serie HSL, nella modalità MIG/MAG SHORT SPRAY SINERGICO.

La differenza tra un arco Standard MIG MAG e Power Focus sta nella sua concentrazione e pressione. La concentrazione dell'arco POWER FOCUS consente di focalizzare l'alta temperatura dell'arco nella parte centrale del deposito, evitando di surriscaldare i lati della saldatura. La zona termicamente alterata con l'arco Power Focus è meno estesa.

Si differenziano dalle altre curve standard in quanto dopo il riferimento al materiale del filo di saldatura compare l'acronimo **PF**.

Esempio:

SHORT/SPRAY	
MAT → SG2/SG3 PF	Ø:1.2
GAS: 80% Ar / 20% CO2	R4
JOB : FE55 MARIO	K1

CURVE POWER ROOT: le curve sono disponibili, nella modalità MIG/MAG SHORT SPRAY SINERGICO.

Power Root è un trasferimento short arc ottimizzato con la caratteristica di avere un trasferimento a goccia fredda. Power Root permette una qualità molto elevata nelle passate di radice.

Si differenziano dalle altre curve standard in quanto dopo il riferimento al materiale del filo di saldatura compare l'acronimo **PR**.

Esempio:

SHORT/SPRAY	
MAT → SG2/SG3 PR	Ø:1.2
GAS: 80% Ar / 20% CO2	R4
JOB : FE55 MARIO	K1


10.2 SALDATURA MIG/MAG MANUALE

La saldatura è di tipo Short/Spray.

La regolazione dei parametri principali di saldatura, velocità filo e tensione, è lasciata integralmente all'operatore. Si deve trovare il punto di lavoro ottimale per la saldatura desiderata.

Durante la saldatura con un JOB attivo, è possibile variare temporaneamente i parametri visualizzati nei display D1 e D2 con i corrispettivi encoder per testare delle modifiche momentanee della saldatura. Quando si termina la saldatura (e si esce da HOLD) vengono ripristinati i valori del JOB caricato.

Quando non si è in saldatura ed è attivo un JOB, tramite l'encoder E3 si possono scorrere i JOB appartenenti alla sua sequenza.

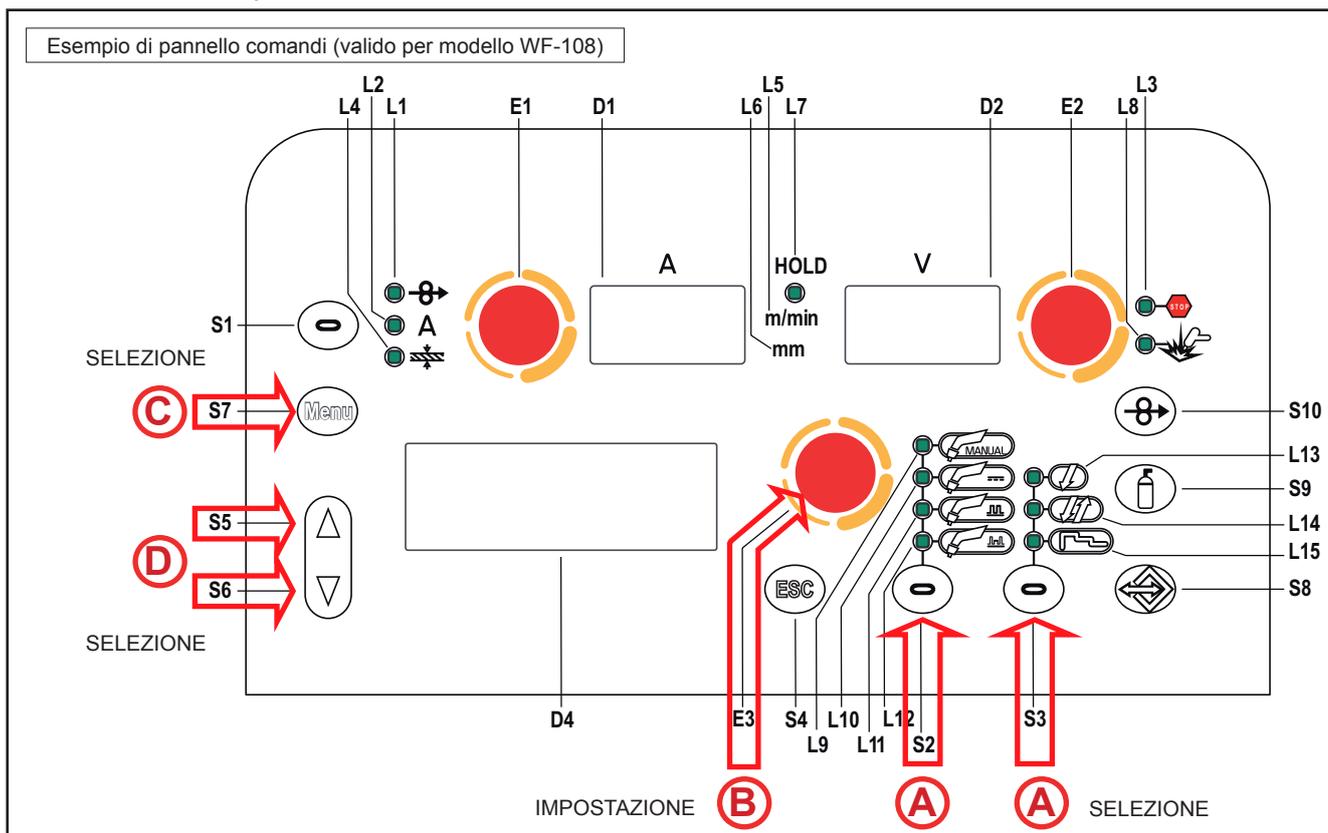

- S2** Tramite questo tasto selezionare la seguente modalità di saldatura:
MIG/MAG MANUALE
- (A) S3** Tramite questo tasto selezionare uno dei seguenti procedimenti del pulsante torcia:
- 2 TEMPI
 - 2 TEMPI SPOT: Il procedimento è attivo quando il parametro "TEMPO SPOT" è impostato su un valore diverso da "OFF".
 - 4 TEMPI


Tab. 5 - Impostazioni e visualizzazioni principali in modalità MIG/MAG MANUALE

	DISPLAY D1	DISPLAY D2	DISPLAY D3
Impostazione dati	Mostra la velocità filo impostata in m/min che può essere variata con l'encoder seguente: (E1).	Mostra la tensione di saldatura impostata che può essere variata con l'encoder seguente: (E2).	Mostra "---".
Saldatura	Mostra la corrente media misurata in saldatura.	Mostra la tensione media misurata in saldatura.	Mostra "---".

Funzione HOLD (A fine saldatura)	Mostra la corrente media misurata nell'ultima saldatura eseguita.	Mostra la tensione media misurata nell'ultima saldatura eseguita.	Mostra "----".
---	---	---	----------------

10.2.1 Impostazione parametri MIG/MAG manuale (1° livello): regolazione dell'induttanza

- (B)** ○ Tramite l'encoder **E3** , modificare il valore del parametro selezionato
① Il valore viene memorizzato automaticamente.

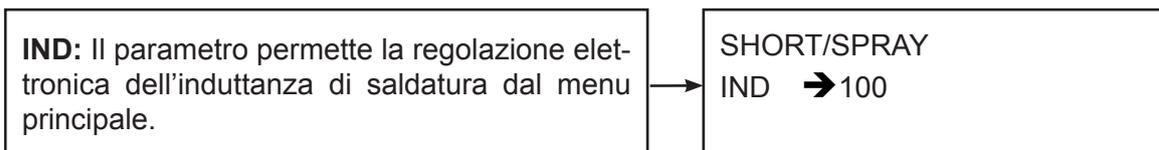

10.2.2 IMPOSTAZIONE PARAMETRI MIG/MAG MANUALE (2° LIVELLO)

- (C)** ○ Premere il tasto **S7**  per entrare nel menu di 2° livello

- (D)** ○ Scorrere la lista dei parametri da modificare premendo i tasti **S5**  e **S6** 

- (B)** ○ Tramite l'encoder **E3** , modificare il valore del parametro selezionato
① Il valore viene memorizzato automaticamente.

Tab. 6 - Parametri del menu 2° livello in MIG/MAG MANUALE

PROCEDIMENTO	PARAMETRO		MIN	DEFAULT	MAX	NOTE
 2 TEMPI 2 TEMPI SPOT	INDUTTANZA	(riga 1/6)	1	100	200	
	PRE GAS	(riga 2/6)	0.0 s	0.0 s	10.0 s	
	SOFT START	(riga 3/6)	1 %	35 %	100 %	
	BURN BACK	(riga 4/6)	1 %	25 %	200 %	
	POST GAS	(riga 5/6)	0.0 s	1.0 s	10.0 s	
	TEMPO SPOT	(riga 6/6)	0.1 s	OFF	25.0 s	Il valore del parametro viene memorizzato per ciascuna modalità di saldatura
 4 TEMPI	INDUTTANZA	(riga 1/5)	1	100	200	
	PRE GAS	(riga 2/5)	0.0 s	0.0 s	10.0 s	
	SOFT START	(riga 3/5)	1 %	35 %	100 %	
	BURN BACK	(riga 4/5)	1 %	25 %	200 %	
	POST GAS	(riga 5/5)	0.0 s	1.0 s	10.0 s	

10.3 SALDATURA MIG/MAG SINERGICA

Si devono impostare i dati relativi alla saldatura (materiale, diametro del filo, tipo di gas), visualizzati nel display D4 ed un solo parametro di saldatura, tra Velocità filo, Ampere e Spessore del materiale, visualizzato nel display D1.

NOTA: Le curve sinergiche sono state realizzate su saldatura d'angolo in posizione PB (piano frontale) con stick-out (distanza della torcia dal pezzo) di 10 mm.


In generale si fissa la velocità del filo (legata al deposito di materiale di saldatura) e la saldatrice sinergica imposta automaticamente la tensione di saldatura più adeguata.

Si può agire con l'encoder E2 sulla correzione d'arco visualizzata nel display D3 per attuare piccoli aggiustamenti secondo le esigenze.

Durante la saldatura con un JOB attivo, è possibile variare temporaneamente i parametri visualizzati nei display D1 e D2 con i corrispettivi encoder per testare delle modifiche momentanee della saldatura. Quando si termina la saldatura (e si esce da HOLD) vengono ripristinati i valori del JOB caricato.

Quando non si è in saldatura ed è attivo un JOB, tramite l'encoder E3 si possono scorrere i JOB appartenenti alla sua sequenza.

La saldatrice regola automaticamente anche altri parametri secondari utili alla qualità della saldatura.

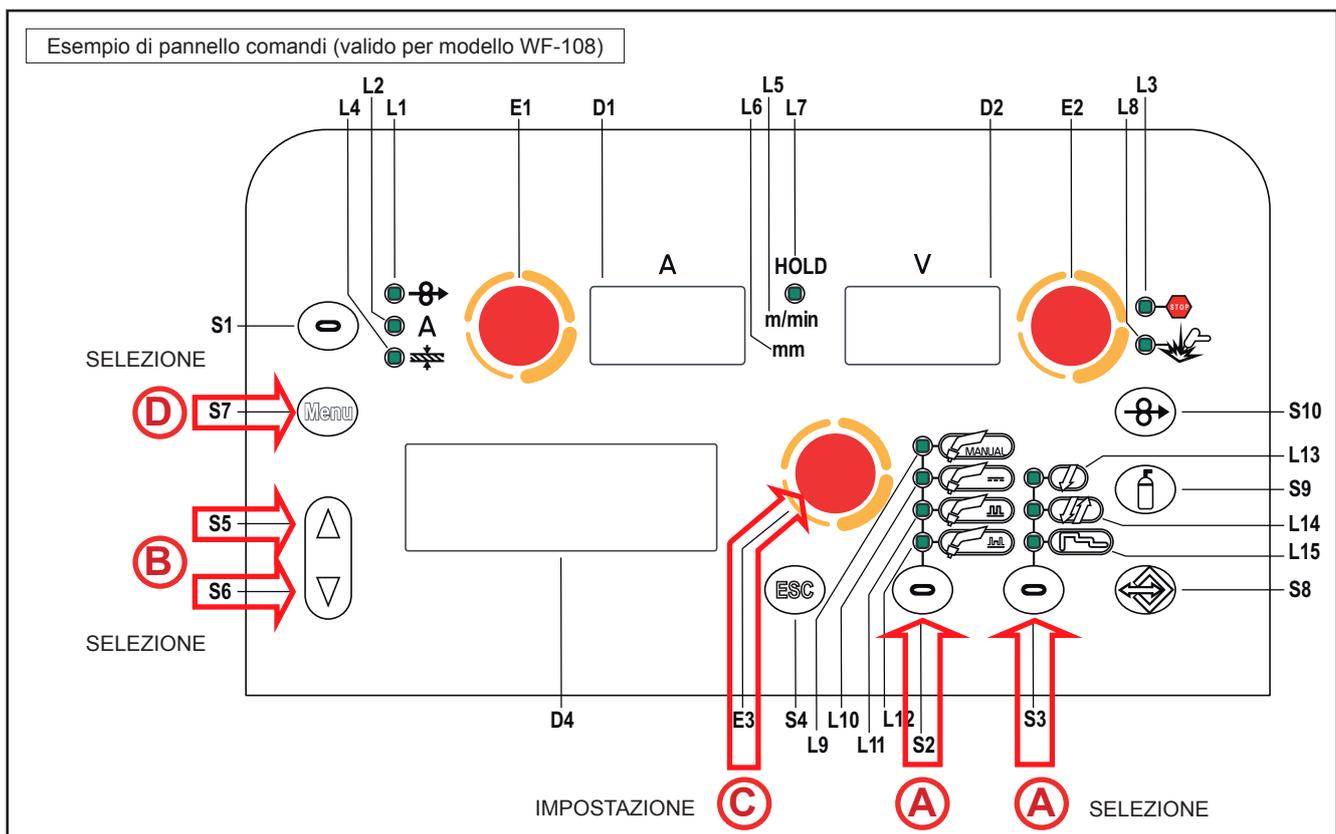

A	S2 	Tramite questo tasto selezionare la seguente modalità di saldatura:
		MIG/MAG SINERGICO
	S3 	Tramite questo tasto selezionare uno dei seguenti procedimenti del pulsante torcia:
		2 TEMPI
		2 TEMPI SPOT : Il procedimento è attivo quando il parametro "TEMPO SPOT" è impostato su un valore diverso da "OFF".
		4 TEMPI
	4 TEMPI B-LEVEL: Il procedimento è attivo quando il parametro "B-LEVEL" è impostato su un valore diverso da "OFF"	
	2 TEMPI 3 LIVELLI	
	2 TEMPI SPOT 3 LIVELLI: Il procedimento è attivo quando il parametro "TEMPO SPOT" è impostato su un valore diverso da "OFF". Nel procedimento 3 LIVELLI se è attivo il parametro "TEMPO SPOT" il suo valore si riferisce al tempo in cui si eroga la corrente principale di saldatura.	
	4 TEMPI 3 LIVELLI	
	4 TEMPI B-LEVEL 3 LIVELLI: Il procedimento è attivo quando il parametro "B-LEVEL" è impostato su un valore diverso da "OFF"	

Tab. 7 - Impostazioni e visualizzazioni principali in modalità MIG/MAG SINERGICO

	DISPLAY D1	DISPLAY D2	DISPLAY D3
Impostazione dati	Mostra il parametro principale di sinergia (velocità filo, Ampere, spessore consigliato) che può essere variato con l'encoder seguente: (E1).	Mostra la tensione di saldatura impostata che può essere variata con l'encoder seguente: (E2).	Mostra la correzione d'arco effettuata dal saldatore con l'encoder (E2). I display D2 e D3 variano contemporaneamente ma, mentre il display D2 mostra il valore assoluto, il display D3 mostra la correzione rispetto al valore standard ed ottimale proposto dal costruttore. Il parametro corregge la dinamica dell'arco nel processo POWER ROOT.
Saldatura	Mostra la corrente media misurata in saldatura.	Mostra la tensione media misurata in saldatura.	Mostra la correzione d'arco effettuata dal saldatore.
Funzione HOLD (A fine saldatura)	Mostra la corrente media misurata nell'ultima saldatura eseguita.	Mostra la tensione media misurata nell'ultima saldatura eseguita.	Mostra la correzione d'arco effettuata dal saldatore.

10.3.1 Impostazione parametri MIG/MAG sinergico (1° livello): settaggio curva sinergica

B ○ Scorrere la lista dei parametri da modificare premendo i tasti **S5**  e **S6** 

C ○ Tramite l'encoder **E3** , modificare il valore del parametro selezionato
① Il valore viene memorizzato automaticamente.

10.3.2 Impostazione parametri MIG/MAG manuale (2° livello)

D ○ Premere il tasto **S7**  per entrare nel menu di 2° livello

B ○ Scorrere la lista dei parametri da modificare premendo i tasti **S5**  e **S6** 



○ Tramite l'encoder E3 , modificare il valore del parametro selezionato
① Il valore viene memorizzato automaticamente.

Tab. 8 - Parametri del menu 2° livello in modalità MIG/MAG SINERGICO

PROCEDI- MENTO	PARAMETRO	TIPOLOGIA DI GENERATORE		MIN	DEFAULT	MAX	NOTE
		POWER PULSE	POWER PULSE HSL				
 2 TEMPI 2 TEMPI SPOT	INDUTTANZA	(riga 1/6)	(riga 1/7)	1	SYN	200	
	PR START	(riga 1/6)	(riga 1/7)	1	SYN	200	Questo parametro è presente solo con POWER ROOT.
	PRE GAS	(riga 2/6)	(riga 2/7)	0.0 s	0.0 s	10.0 s	
	SOFT START	(riga 3/6)	(riga 3/7)	1 %	SYN	100 %	
	BURN BACK	(riga 4/6)	(riga 4/7)	1 %	SYN	200 %	
	POST GAS	(riga 5/6)	(riga 5/7)	0.0 s	1.0 s	10.0 s	
	TEMPO SPOT	(riga 6/6)	(riga 6/7)	0.1 s	OFF	25.0 s	Il valore del parametro viene memorizzato per ciascuna modalità di saldatura.
	POWER FOCUS	-	(riga 7/7)	-100 %	SYN	100 %	
 4 TEMPI 4 TEMPI B-LEVEL	INDUTTANZA	(riga 1/6)	(riga 1/7)	1	SYN	200	
	PR START	(riga 1/6)	(riga 1/7)	1	SYN	200	Questo parametro è presente solo con POWER ROOT.
	PRE GAS	(riga 2/6)	(riga 2/7)	0.0 s	0.0 s	10.0 s	
	SOFT START	(riga 3/6)	(riga 3/7)	1 %	SYN	100 %	
	BURN BACK	(riga 4/6)	(riga 4/7)	1 %	SYN	200 %	
	POST GAS	(riga 5/6)	(riga 5/7)	0.0 s	1.0 s	10.0 s	
	B-LEVEL	(riga 6/6)	(riga 6/7)	1 %	OFF	200 %	Il valore del parametro viene memorizzato per ciascuna modalità di saldatura.
	POWER FOCUS	-	(riga 7/7)	-100 %	SYN	100 %	
 3 LIVELLI 2 TEMPI 3 LIVELLI 2 TEMPI SPOT	INDUTTANZA	(riga 1/12)	(riga 1/13)	1	SYN	200	
	PR START	(riga 1/12)	(riga 1/13)	1	SYN	200	Questo parametro è presente solo con POWER ROOT.
	PRE GAS	(riga 2/12)	(riga 2/13)	0.0 s	0.0 s	10.0 s	
	SOFT START	(riga 3/12)	(riga 3/13)	1 %	SYN	100 %	
	START 3LIV	(riga 4/12)	(riga 4/13)	10 %	130 %	200 %	
	TEMPO START	(riga 5/12)	(riga 5/13)	0.0 s	0.5 s	10.0 s	
	RAMPA 3LIV 1	(riga 6/12)	(riga 6/13)	0.1 s	0.5 s	10.0 s	
	RAMPA 3LIV 2	(riga 7/12)	(riga 7/13)	0.1 s	0.5 s	10.0 s	
	CRATER 3LIV	(riga 8/12)	(riga 8/13)	10 %	80 %	200 %	
	TEMPO CRATER	(riga 9/12)	(riga 9/13)	0.0 s	0.5 s	10.0 s	
	BURN BACK	(riga 10/12)	(riga 10/13)	1 %	SYN	200 %	
	POST GAS	(riga 11/12)	(riga 11/13)	0.0 s	1.0 s	10.0 s	
	TEMPO SPOT	(riga 12/12)	(riga 12/13)	0.1 s	OFF	25.0 s	Il valore del parametro viene memorizzato per ciascuna modalità di saldatura.
	POWER FOCUS	-	(riga 13/13)	-100 %	SYN	100 %	

PROCEDI- MENTO	PARAMETRO	TIPOLOGIA DI GENERATORE		MIN	DEFAULT	MAX	NOTE
		POWER PULSE	POWER PULSE HSL				
 3 LIVELLI 4 TEMPI 3 LIVELLI 4 TEMPI B-LEVEL	INDUTTANZA	(riga 1/10)	(riga 1/11)	1	SYN	200	
	PR START	(riga 1/10)	(riga 1/11)	1	SYN	200	Questo parametro è presente solo con POWER ROOT.
	PRE GAS	(riga 2/10)	(riga 2/11)	0.0 s	0.0 s	10.0 s	
	SOFT START	(riga 3/10)	(riga 3/11)	1 %	SYN	100 %	
	START 3LIV	(riga 4/10)	(riga 4/11)	10 %	130 %	200 %	
	RAMPA 3LIV 1	(riga 5/10)	(riga 5/11)	0.1 s	0.5 s	10.0 s	
	RAMPA 3LIV 2	(riga 6/10)	(riga 6/11)	0.1 s	0.5 s	10.0 s	
	CRATER 3LIV	(riga 7/10)	(riga 7/11)	10 %	80 %	200 %	
	BURN BACK	(riga 8/10)	(riga 8/11)	1 %	SYN	200 %	
	POST GAS	(riga 9/10)	(riga 9/11)	0.0 s	1.0 s	10.0 s	
	B-LEVEL	(riga 10/10)	(riga 10/11)	1 %	OFF	200 %	Il valore del parametro viene memorizzato per ciascuna modalità di saldatura.
	POWER FOCUS	-	(riga 11/11)	-100 %	SYN	100 %	

10.4 SALDATURA MIG/MAG SINERGICA PULSATA

Si devono impostare i dati relativi alla saldatura (materiale, diametro del filo, tipo di gas), visualizzati nel display D4 ed un solo parametro di saldatura, tra Velocità filo, Ampere e Spessore del materiale, visualizzato nel display D1.

NOTA: Le curve sinergiche sono state realizzate su saldatura d'angolo in posizione PB (piano frontale) con stick-out (distanza della torcia dal pezzo) di 10 mm.

In generale si fissa la velocità del filo (legata al deposito di materiale di saldatura) e la saldatrice sinergica imposta automaticamente la tensione di saldatura più adeguata.


Si può agire con l'encoder E2 sulla correzione d'arco visualizzata nel display D3 per attuare piccoli aggiustamenti secondo le esigenze.

Durante la saldatura con un JOB attivo, è possibile variare temporaneamente i parametri visualizzati nei display D1 e D2 con i corrispettivi encoder per testare delle modifiche momentanee della saldatura.

Quando si termina la saldatura (e si esce da HOLD) vengono ripristinati i valori del JOB caricato.

Quando non si è in saldatura ed è attivo un JOB, tramite l'encoder E3 si possono scorrere i JOB appartenenti alla sua sequenza.

La saldatrice regola automaticamente anche altri parametri secondari utili alla qualità della saldatura.

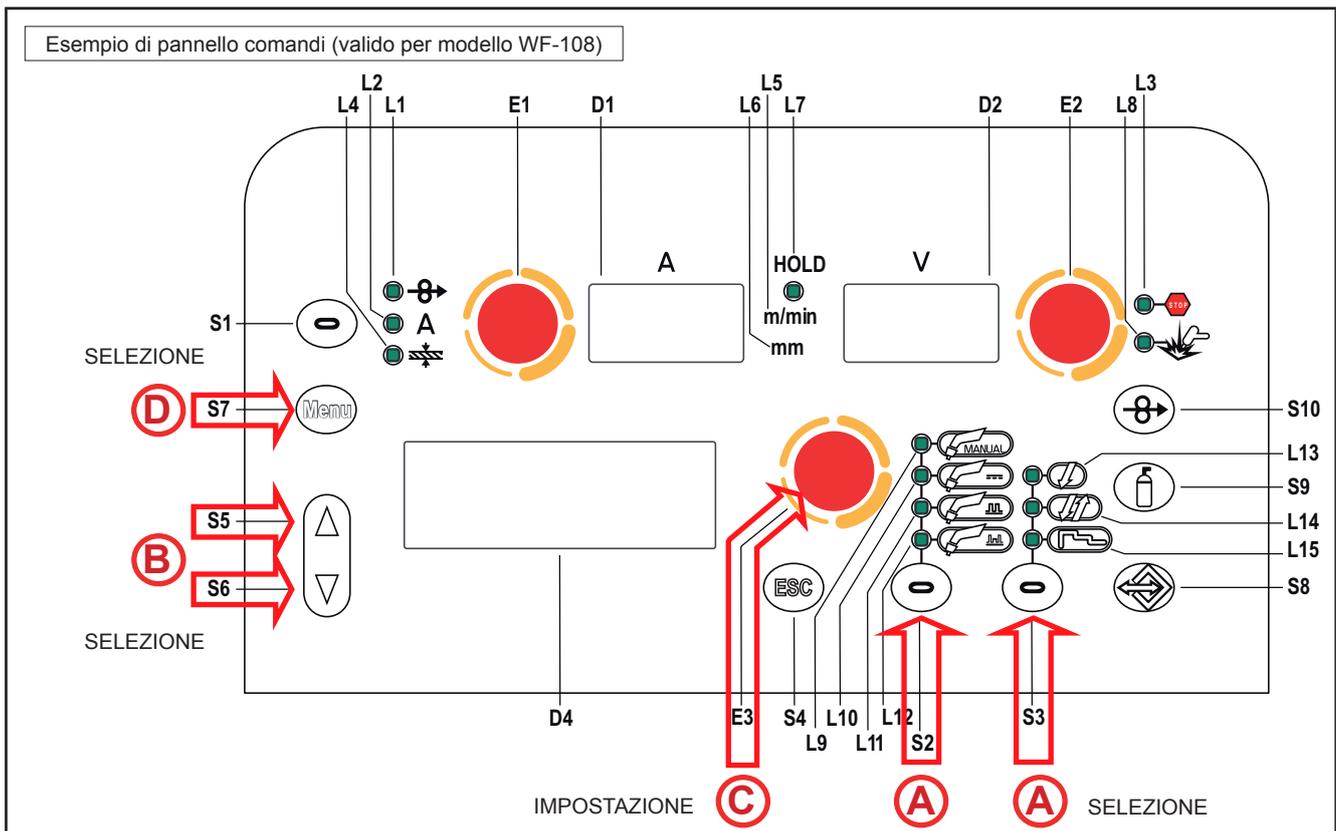

A	S2 	Tramite questo tasto selezionare la seguente modalità di saldatura:
		MIG/MAG SINERGICO PULSATO
	S3 	Tramite questo tasto selezionare uno dei seguenti procedimenti del pulsante torcia:
		2 TEMPI 2 TEMPI SPOT : Il procedimento è attivo quando il parametro "TEMPO SPOT" è impostato su un valore diverso da "OFF".
		4 TEMPI 4 TEMPI B-LEVEL: Il procedimento è attivo quando il parametro "B-LEVEL" è impostato su un valore diverso da "OFF"
		2 TEMPI 3 LIVELLI 2 TEMPI SPOT 3 LIVELLI: Il procedimento è attivo quando il parametro "TEMPO SPOT" è impostato su un valore diverso da "OFF". Nel procedimento 3 LIVELLI se è attivo il parametro "TEMPO SPOT" il suo valore si riferisce al tempo in cui si eroga la corrente principale di saldatura.
	4 TEMPI 3 LIVELLI 4 TEMPI B-LEVEL 3 LIVELLI: Il procedimento è attivo quando il parametro "B-LEVEL" è impostato su un valore diverso da "OFF"	

Tab. 9 - Impostazioni e visualizzazioni principali in modalità MIG/MAG SINERGICO PULSATO.

	DISPLAY D1	DISPLAY D2	DISPLAY D3
Impostazione dati	Mostra il parametro principale di sinergia (velocità filo, Ampere, spessore consigliato) che può essere variato con l'encoder seguente: (E1).	Mostra la tensione di saldatura impostata che può essere variata con l'encoder seguente: (E2).	Mostra la correzione d'arco effettuata dal saldatore con l'encoder (E2). I display D2 e D3 variano contemporaneamente ma, mentre il display D2 mostra il valore assoluto, il display D3 mostra la correzione rispetto al valore standard ed ottimale proposto dal costruttore. Mostra la correzione d'arco effettuata dal saldatore con l'encoder (E2). I display D2 e D3 variano contemporaneamente ma, mentre il display D2 mostra il valore assoluto, il display D3 mostra la correzione rispetto al valore standard ed ottimale proposto dal costruttore. mica dell'arco nel processo POWER ROOT.
Saldatura	Mostra la corrente media misurata in saldatura.	Mostra la tensione media misurata in saldatura.	Mostra la correzione d'arco effettuata dal saldatore.
Funzione HOLD (A fine saldatura)	Mostra la corrente media misurata nell'ultima saldatura eseguita.	Mostra la tensione media misurata nell'ultima saldatura eseguita.	Mostra la correzione d'arco effettuata dal saldatore.

10.4.1 Impostazione parametri MIG/MAG Sinergico pulsato (1° livello): settaggio curva sinergica

- B ○ Scorrere la lista dei parametri da modificare premendo i tasti **S5**  e **S6** 
- C ○ Tramite l'encoder **E3** , modificare il valore del parametro selezionato
i Il valore viene memorizzato automaticamente.

10.4.2 Impostazione parametri MIG/MAG Sinergico pulsato (2° livello)

- D ○ Premere il tasto **S7**  per entrare nel menu di 2° livello
- B ○ Scorrere la lista dei parametri da modificare premendo i tasti **S5**  e **S6** 
- C ○ Tramite l'encoder **E3** , modificare il valore del parametro selezionato
i Il valore viene memorizzato automaticamente.

Tab. 10 - Parametri del menu 2° livello in MIG/MAG SINERGICO PULSATO

PROCEDIMENTO	PARAMETRO		MIN	DEFAULT	MAX	NOTE
 2 TEMPI 2 TEMPI SPOT	ARC SET	(riga 1/6)	1	SYN	200	
	PRE GAS	(riga 2/6)	0.0 s	0.0 s	10.0 s	
	SOFT START	(riga 3/6)	1 %	SYN	100 %	
	BURN BACK	(riga 4/6)	1 %	SYN	200 %	
	POST GAS	(riga 5/6)	0.0 s	1.0 s	10.0 s	
	TEMPO SPOT	(riga 6/6)	0.1 s	OFF	25.0 s	Il valore del parametro viene memorizzato per ciascuna modalità di saldatura.
 4 TEMPI 4 TEMPI B-LEVEL	ARC SET	(riga 1/6)	1	SYN	200	
	PRE GAS	(riga 2/6)	0.0 s	0.0 s	10.0 s	
	SOFT START	(riga 3/6)	1 %	SYN	100 %	
	BURN BACK	(riga 4/6)	1 %	SYN	200 %	
	POST GAS	(riga 5/6)	0.0 s	1.0 s	10.0 s	
	B-LEVEL	(riga 6/6)	1 %	OFF	200 %	Il valore del parametro viene memorizzato per ciascuna modalità di saldatura.

 <p>3 LIVELLI 2 TEMPI 2 TEMPI SPOT</p>	ARC SET	(riga 1/12)	1	SYN	200	
	PRE GAS	(riga 2/12)	0.0 s	SYN	10.0 s	
	SOFT START	(riga 3/12)	1 %	SYN	100 %	
	START 3LIV	(riga 4/12)	10 %	130 %	200 %	
	TEMPO START	(riga 5/12)	0.0 s	0.5 s	10.0 s	
	RAMPA 3LIV 1	(riga 6/12)	0.1 s	0.5 s	10.0 s	
	RAMPA 3LIV 2	(riga 7/12)	0.1 s	0.5 s	10.0 s	
	CRATER 3LIV	(riga 8/12)	10 %	80 %	200 %	
	TEMPO CRATER	(riga 9/12)	0.0 s	0.5 s	10.0 s	
	BURN BACK	(riga 10/12)	1 %	SYN	200 %	
	POST GAS	(riga 11/12)	0.0 s	1.0 s	10.0 s	
	TEMPO SPOT	(riga 12/12)	0.1 s	OFF	25.0 s	Il valore del parametro viene memorizzato per ciascuna modalità di saldatura.
 <p>3 LIVELLI 4 TEMPI 4 TEMPI B-LEVEL</p>	ARC SET	(riga 1/10)	1	SYN	200	
	PRE GAS	(riga 2/10)	0.0 s	SYN	10.0 s	
	SOFT START	(riga 3/10)	1 %	SYN	100 %	
	START 3LIV	(riga 4/10)	10 %	130 %	200 %	
	RAMPA 3LIV 1	(riga 5/10)	0.1 s	0.5 s	10.0 s	
	RAMPA 3LIV 2	(riga 6/10)	0.1 s	0.5 s	10.0 s	
	CRATER 3LIV	(riga 7/10)	10 %	80 %	200 %	
	BURN BACK	(riga 8/10)	1 %	SYN	200 %	
	POST GAS	(riga 9/10)	0.0 s	1.0 s	10.0 s	
	B-LEVEL	(riga 10/10)	1 %	OFF	200 %	Il valore del parametro viene memorizzato per ciascuna modalità di saldatura.


10.5 SALDATURA MIG/MAG SINERGICA DOPPIO PULSATO

Si devono impostare i dati relativi alla saldatura (materiale, diametro del filo, tipo di gas), visualizzati nel display D4 ed un solo parametro di saldatura, tra Velocità filo, Ampere e Spessore del materiale, visualizzato nel display D1.

NOTA: Le curve sinergiche sono state realizzate su saldatura d'angolo in posizione PB (piano frontale) con stick-out (distanza della torcia dal pezzo) di 10 mm.

In generale si fissa la velocità del filo (legata al deposito di materiale di saldatura) e la saldatrice sinergica imposta automaticamente la tensione di saldatura più adeguata. Si può agire con l'encoder E2 sulla correzione d'arco visualizzata nel display D3 per attuare piccoli aggiustamenti secondo le esigenze.

Durante la saldatura con un JOB attivo, è possibile variare temporaneamente i parametri visualizzati nei display D1 e D2 con i corrispettivi encoder per testare delle modifiche momentanee della saldatura. Quando si termina la saldatura (e si esce da HOLD) vengono ripristinati i valori del JOB caricato. Quando non si è in saldatura ed è attivo un JOB, tramite l'encoder E3 si possono scorrere i JOB appartenenti alla sua sequenza. La saldatrice regola automaticamente anche altri parametri secondari utili alla qualità della saldatura. Questa modalità prevede una pulsazione variabile in frequenza fra due parametri della curva Sinergica Pulsata.

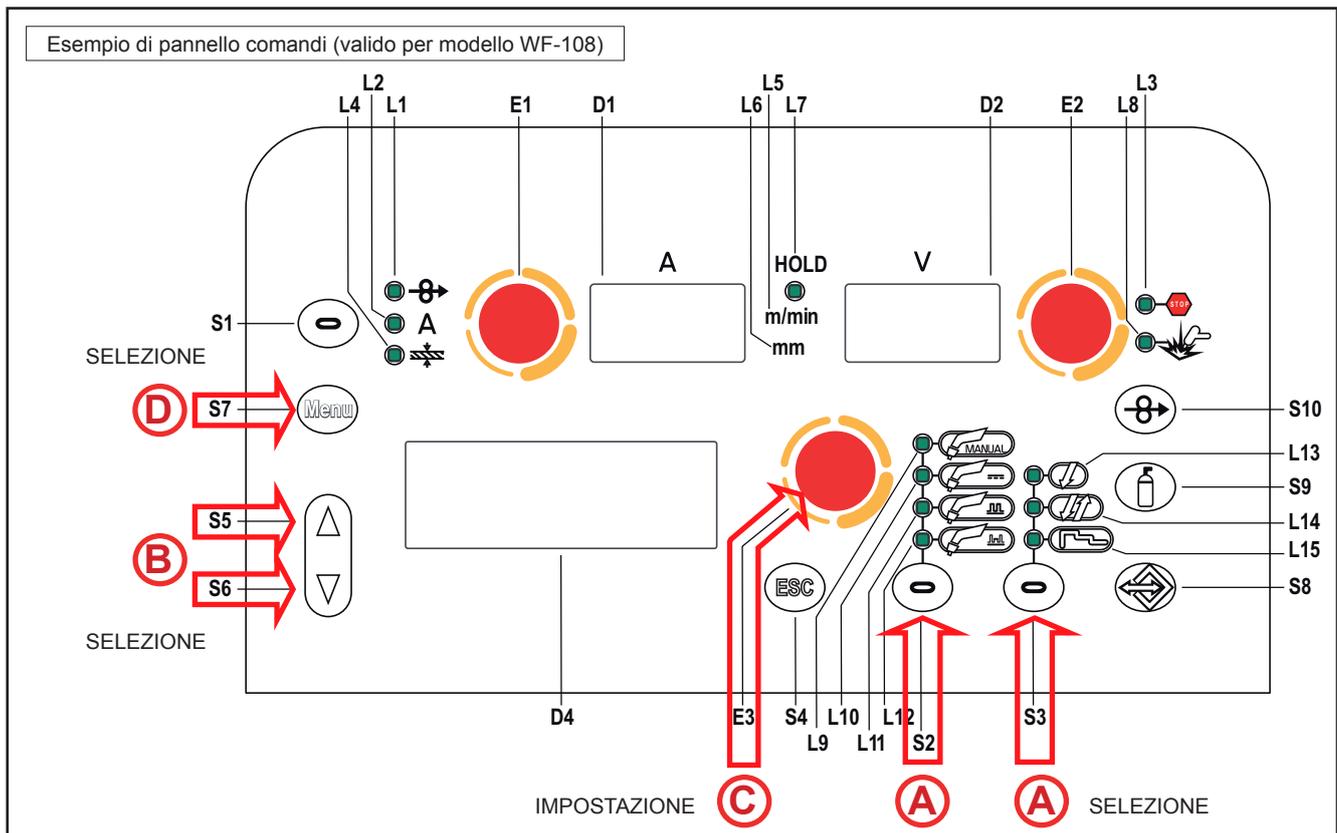

(A)	S2 	Tramite questo tasto selezionare la seguente modalità di saldatura:
		MIG/MAG SINERGICO DOPPIO PULSATO
	S3 	Tramite questo tasto selezionare uno dei seguenti procedimenti del pulsante torcia:
		2 TEMPI
		2 TEMPI SPOT : Il procedimento è attivo quando il parametro "TEMPO SPOT" è impostato su un valore diverso da "OFF".
		4 TEMPI
	4 TEMPI B-LEVEL: Il procedimento è attivo quando il parametro "B-LEVEL" è impostato su un valore diverso da "OFF"	
	2 TEMPI 3 LIVELLI	
	2 TEMPI SPOT 3 LIVELLI: Il procedimento è attivo quando il parametro "TEMPO SPOT" è impostato su un valore diverso da "OFF". Nel procedimento 3 LIVELLI se è attivo il parametro "TEMPO SPOT" il suo valore si riferisce al tempo in cui si eroga la corrente principale di saldatura.	
	4 TEMPI 3 LIVELLI	
	4 TEMPI B-LEVEL 3 LIVELLI: Il procedimento è attivo quando il parametro "B-LEVEL" è impostato su un valore diverso da "OFF"	

Tab. 11 - Impostazioni e visualizzazioni principali in modalità MIG/MAG SINERGICO DOPPIO PULSATO

	DISPLAY D1	DISPLAY D2	DISPLAY D3
Impostazione dati	Mostra il parametro principale di sinergia (velocità filo, Ampere, spessore consigliato) che può essere variato con l'encoder seguente: (E1).	Mostra la tensione di saldatura impostata che può essere variata con l'encoder seguente: (E2).	Mostra la correzione d'arco effettuata dal saldatore con l'encoder (E2). I display D2 e D3 variano contemporaneamente ma, mentre il display D2 mostra il valore assoluto, il display D3 mostra la correzione rispetto al valore standard ed ottimale proposto dal costruttore.
Saldatura	Mostra la corrente media misurata in saldatura.	Mostra la tensione media misurata in saldatura.	Mostra la correzione d'arco effettuata dal saldatore.
Funzione HOLD (A fine saldatura)	Mostra la corrente media misurata nell'ultima saldatura eseguita.	Mostra la tensione media misurata nell'ultima saldatura eseguita.	Mostra la correzione d'arco effettuata dal saldatore.

10.5.1 Impostazione parametri MIG/MAG sinergico doppio pulsato (1° livello): settaggio curva sinergica

(B) ○ Scorrere la lista dei parametri da modificare premendo i tasti **S5**  e **S6** 

(C) ○ Tramite l'encoder **E3** , modificare il valore del parametro selezionato
① Il valore viene memorizzato automaticamente.

10.5.2 Impostazione parametri MIG/MAG sinergico doppio pulsato (2° livello)

(D) ○ Premere il tasto **S7**  per entrare nel menu di 2° livello

(B) ○ Scorrere la lista dei parametri da modificare premendo i tasti **S5**  e **S6** 

(C) ○ Tramite l'encoder **E3** , modificare il valore del parametro selezionato
① Il valore viene memorizzato automaticamente.

ITALIANO

Tab. 12 - Parametri del menu 2° livello in modalità MIG/MAG SINERGICO DOPPIO PULSATO

PROCEDIMENTO	PARAMETRO		MIN	DEFAULT	MAX	NOTE
 2 TEMPI 2 TEMPI SPOT	ARC SET	(riga 1/10)	1	SYN	200	
	PRE GAS	(riga 2/10)	0.0 s	0.0 s	10.0 s	
	SOFT START	(riga 3/10)	1 %	SYN	100 %	
	BURN BACK	(riga 4/10)	1 %	SYN	200 %	
	POST GAS	(riga 5/10)	0.0 s	1.0 s	10.0 s	
	TEMPO SPOT	(riga 6/10)	0.1 s	OFF	25.0 s	Il valore del parametro viene memorizzato per ciascuna modalità di saldatura.
	FREQ 2PULS	(riga 7/10)	0.1 Hz	1.5 Hz	10.0 Hz	
	RANGE 2PULS	(riga 8/10)	10 %	50 %	90 %	
	CYCLE 2PULS	(riga 9/10)	10 %	50 %	90 %	
	ARC2 2PULS	(riga 10/10)	- 9.9 V - 4.0 m/min	0.0 V 0.0 m/min	9.9 V 4.0 m/min	
 4 TEMPI 4 TEMPI B-LEVEL	ARC SET	(riga 1/10)	1	SYN	200	
	PRE GAS	(riga 2/10)	0.0 s	0.0 s	10.0 s	
	SOFT START	(riga 3/10)	1 %	SYN	100 %	
	BURN BACK	(riga 4/10)	1 %	SYN	200 %	
	POST GAS	(riga 5/10)	0.0 s	1.0 s	10.0 s	
	B-LEVEL	(riga 6/10)	1 %	OFF	200 %	Il valore del parametro viene memorizzato per ciascuna modalità di saldatura.
	FREQ 2PULS	(riga 7/10)	0.1 Hz	1.5 Hz	10.0 Hz	
	RANGE 2PULS	(riga 8/10)	10 %	50 %	90 %	
	CYCLE 2PULS	(riga 9/10)	10 %	50 %	90 %	
	ARC2 2PULS	(riga 10/10)	- 9.9 V - 4.0 m/min	0.0 V 0.0 m/min	9.9 V 4.0 m/min	
 3 LIVELLI 2 TEMPI 2 TEMPI SPOT	ARC SET	(riga 1/16)	1	SYN	200	
	PRE GAS	(riga 2/16)	0.0 s	SYN	10.0 s	
	SOFT START	(riga 3/16)	1 %	SYN	100 %	
	START 3LIV	(riga 4/16)	10 %	130 %	200 %	
	TEMPO START	(riga 5/16)	0.0 s	0.5 s	10.0 s	
	RAMPA 3LIV 1	(riga 6/16)	0.1 s	0.5 s	10.0 s	
	RAMPA 3LIV 2	(riga 7/16)	0.1 s	0.5 s	10.0 s	
	CRATER 3LIV	(riga 8/16)	10 %	80 %	200 %	
	TEMPO CRATER	(riga 9/16)	0.0 s	0.5 s	10.0 s	
	BURN BACK	(riga 10/16)	1 %	SYN	200 %	
	POST GAS	(riga 11/16)	0.0 s	1.0 s	10.0 s	
	TEMPO SPOT	(riga 12/16)	0.1 s	OFF	25.0 s	Il valore del parametro viene memorizzato per ciascuna modalità di saldatura.
	FREQ 2PULS	(riga 13/16)	0.1 Hz	1.5 Hz	10.0 Hz	
	RANGE 2PULS	(riga 14/16)	10 %	50 %	90 %	
	CYCLE 2PULS	(riga 15/16)	10 %	50 %	90 %	
	ARC2 2PULS	(riga 16/16)	- 9.9 V - 4.0 m/min	0.0 V 0.0 m/min	9.9 V 4.0 m/min	

 3 LIVELLI 4 TEMPI 4 TEMPI B-LEVEL	ARC SET	(riga 1/14)	1	SYN	200	
	PRE GAS	(riga 2/14)	0.0 s	SYN	10.0 s	
	SOFT START	(riga 3/14)	1 %	SYN	100 %	
	START 3LIV	(riga 4/14)	10 %	130 %	200 %	
	RAMPA 3LIV 1	(riga 5/14)	0.1 s	0.5 s	10.0 s	
	RAMPA 3LIV 2	(riga 6/14)	0.1 s	0.5 s	10.0 s	
	CRATER 3LIV	(riga 7/14)	10 %	80 %	200 %	
	BURN BACK	(riga 8/14)	1 %	SYN	200 %	
	POST GAS	(riga 9/14)	0.0 s	1.0 s	10.0 s	
	B-LEVEL	(riga 10/14)	1 %	OFF	200 %	Il valore del parametro viene memorizzato per ciascuna modalità di saldatura.
	FREQ 2PULS	(riga 11/14)	0.1 Hz	1.5 Hz	10.0 Hz	
	RANGE 2PULS	(riga 12/14)	10 %	50 %	90 %	
	CYCLE 2PULS	(riga 13/14)	10 %	50 %	90 %	
	ARC2 2PULS	(riga 14/14)		- 9.9 V	0.0 V	9.9 V
			- 4.0 m/min	0.0 m/min	4.0 m/min	

11 GESTIONE DEI JOB

Si possono salvare e caricare impostazioni di saldatura personalizzate in locazioni di memoria chiamate JOB.

Sono disponibili 99 job (j01-j99).

Le impostazioni del menu di SETUP non vengono salvate.

Se viene attivata la modalità T01, si abilita il pulsante torcia per il cambio Job durante la saldatura.

In modalità T01 il pulsante torcia funziona in 4 tempi o 4 tempi 3 livelli con funzioni Bilevel disabilitate. Pertanto se i Job sono stati salvati con modalità diverse, vengono riportati automaticamente in queste condizioni (che non vengono salvate).


Se non ci sono Job caricati, il pulsante torcia funziona normalmente.

Con un Job caricato il pulsante torcia si comporta come di seguito:

- Pressione lunga: per iniziare e terminare la saldatura.
- Pressione breve: per scorrere tra i Job appartenenti alla stessa sequenza (sia durante la saldatura che fuori dalla saldatura). Se la potenza è attivata, ma non si sta saldando (solo uscita filo), blocca l'uscita del filo e spegne la potenza.

11.1 SALVATAGGIO JOB

La funzione è abilitata quando non si è in saldatura.

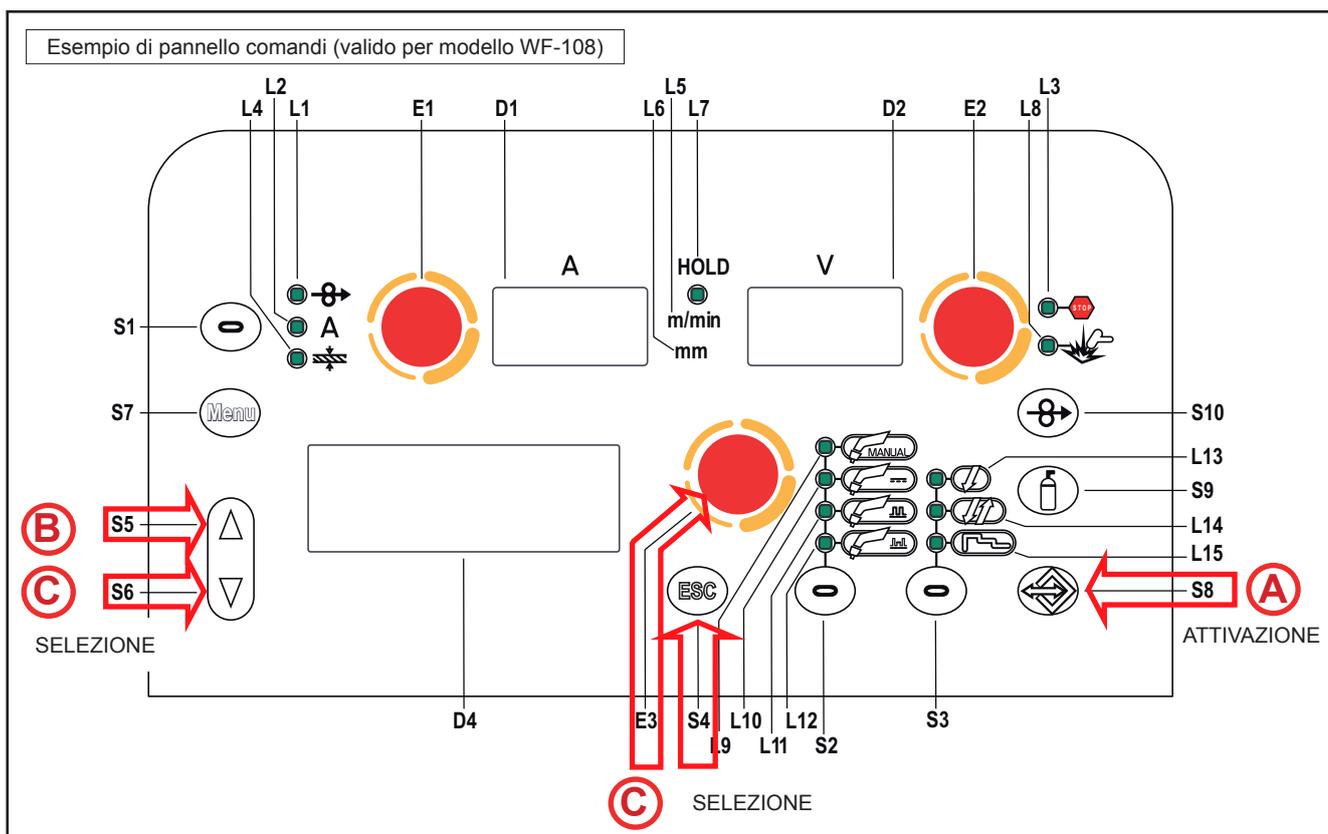

(A)


- Tenere premuto il tasto **S8** per attivare il menu job.
● Il menu job viene visualizzato nel display: **D4**.

(B)

- Premendo i tasti **S5** e **S6** selezionare il parametro **OPT**.
● Il parametro selezionato è evidenziato dal simbolo “ → ”.

- C**
- Tramite l'encoder **E3** , selezionare la funzione **SALVA**.
 - Premendo i tasti **S5**  e **S6**  selezionare il parametro **JOB**.
 - ① Viene visualizzata la prima locazione di memoria libera.
Se le locazioni di memoria sono tutte occupate, la scritta JOB lampeggia e viene visualizzato il primo JOB.
Se la locazione di memoria è già occupata da un altro JOB salvando su di essa si sovrascrive il nuovo JOB.
I nomi dei Job non ancora nominati sono per default " - " dopo uno spazio dal numero corrispondente alla locazione di memorizzazione.
§ "11.2 NOMINARE I JOB".

Esempio di pannello comandi (valido per modello WF-108)

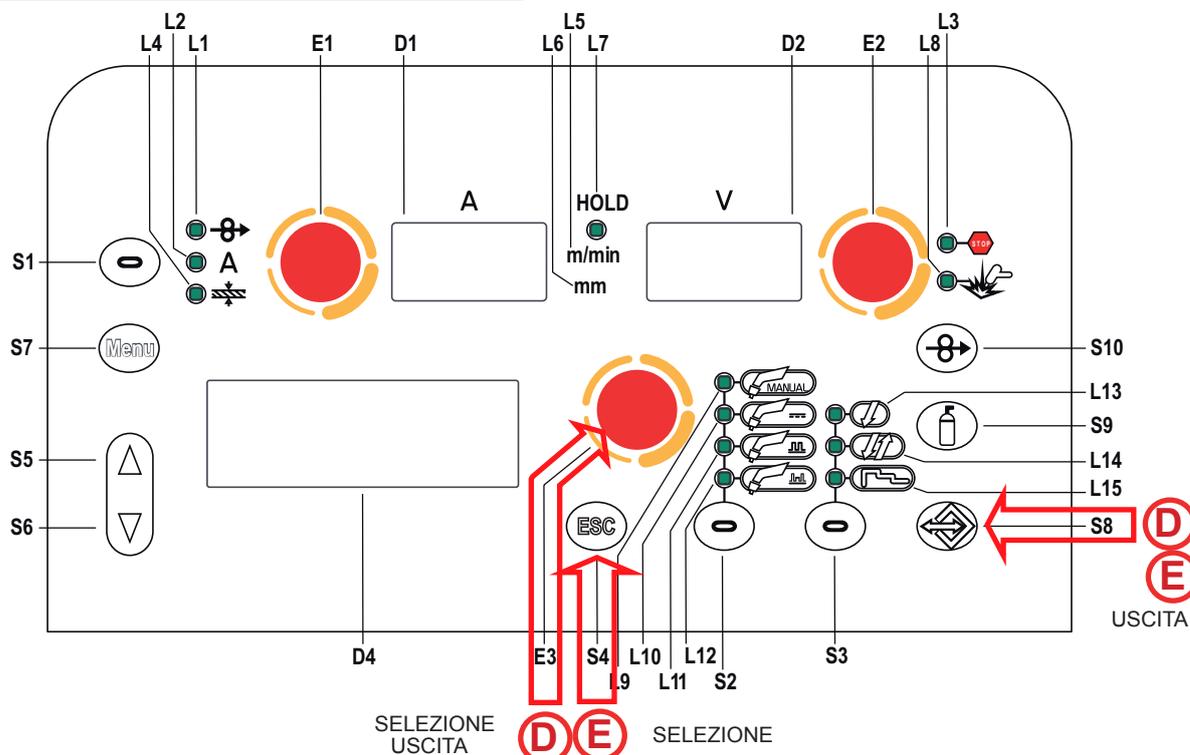

- D**
- **Salvataggio senza sovrascrivere**
○ Tramite l'encoder **E3** , selezionare un job tra quelli non occupati.
 - **Uscita senza conferma**
○ Premere il tasto **S4** .
➔ L'uscita dal menu è automatica
 - **Uscita con conferma**
○ Premere il tasto **S8** .
➔ L'uscita dal menu è automatica

Salvataggio con sovrascrittura

- Tramite l'encoder **E3** , selezionare un job tra quelli occupati.
- Premere il tasto **S8** 
 - **CONFEMA MODIFICA JOB:** Il messaggio appare nel display **D4**

Uscita senza conferma

Tramite l'encoder **E3** , selezionare l'opzione "NO"

- Premere il tasto **S8** 
 - L'uscita dal menu è automatica


Uscita con conferma

Tramite l'encoder **E3** , selezionare l'opzione "SI"

- Premere il tasto **S8** 
 - L'uscita dal menu è automatica

11.2 NOMINARE I JOB

I JOB possono essere nominati e rinominati (massimo 9 caratteri) entrando nel MENU JOB, CARICA o SALVA. La funzione è abilitata quando non si è in saldatura.

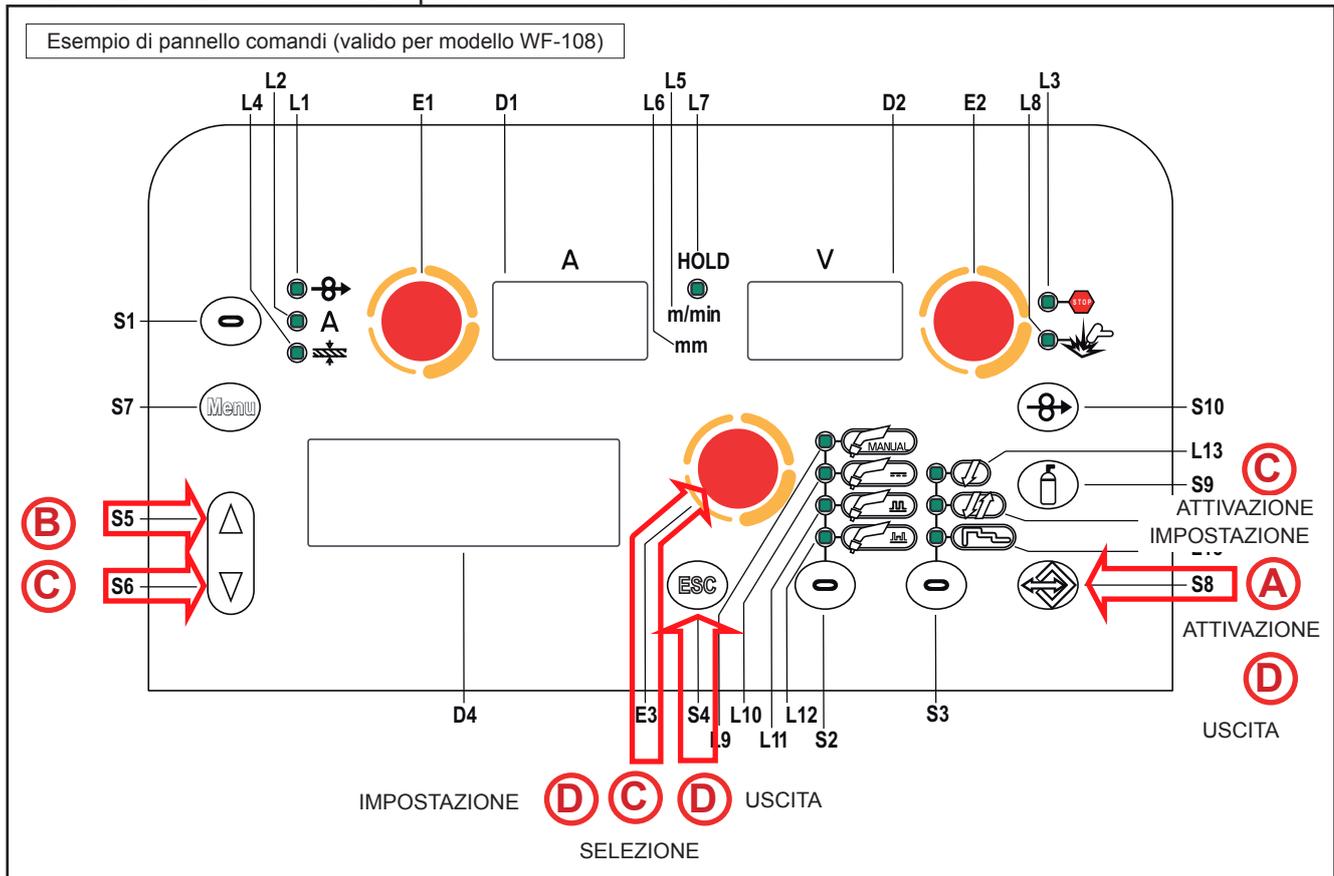

- (A)** ○ Tenere premuto il tasto **S8**  per attivare il menu job.
 - Il menu job viene visualizzato nel display: **D4**.
- (B)** ○ Premendo i tasti **S5**  e **S6**  selezionare il parametro **OPT**.
 - Il parametro selezionato è evidenziato dal simbolo "→".

- Tramite l'encoder **E3** , selezionare la funzione **CARICA/SALVA**.
- Premendo i tasti **S5**  e **S6**  selezionare il parametro **JOB**.
- Tramite l'encoder **E3** , selezionare la posizione del job da rinominare.
- Tenere premuto per 3 secondi il tasto **S8** .
 - ➡ Lampeggia la prima lettera del nome.
- Tramite l'encoder **E3** , variare la lettera.
- Premere il tasto **S8**  per confermare.
- Premendo i tasti **S5**  e **S6**  selezionare il carattere da modificare.

- Uscita senza conferma**
 - Premere il tasto **S4** .
 - ➡ Si ritorna al menu job.
 - Premere nuovamente il tasto **S4**  per uscire.
- Uscita con conferma**
 - Tenere premuto per 3 secondi il tasto **S8** .
 - ➡ Si ritorna al menu job.
 - Premere nuovamente il tasto **S8** .

11.3 CARICAMENTO JOB UTENTE


Se si utilizza una torcia con UP/DOWN è possibile scrollare tra i JOB caricati.

Si può uscire dal job caricato nei seguenti modi:

- ruotando gli encoder **E1 - E2** per variare la corrente di saldatura o i volt.
- premendo il tasto per la selezione della modalità di saldatura (tasto S2).
- premendo il tasto seguente: 

Se non ci sono JOB caricati, con i tasti UP/DOWN della torcia si varia la corrente di saldatura.

La funzione è abilitata quando non si è in saldatura.

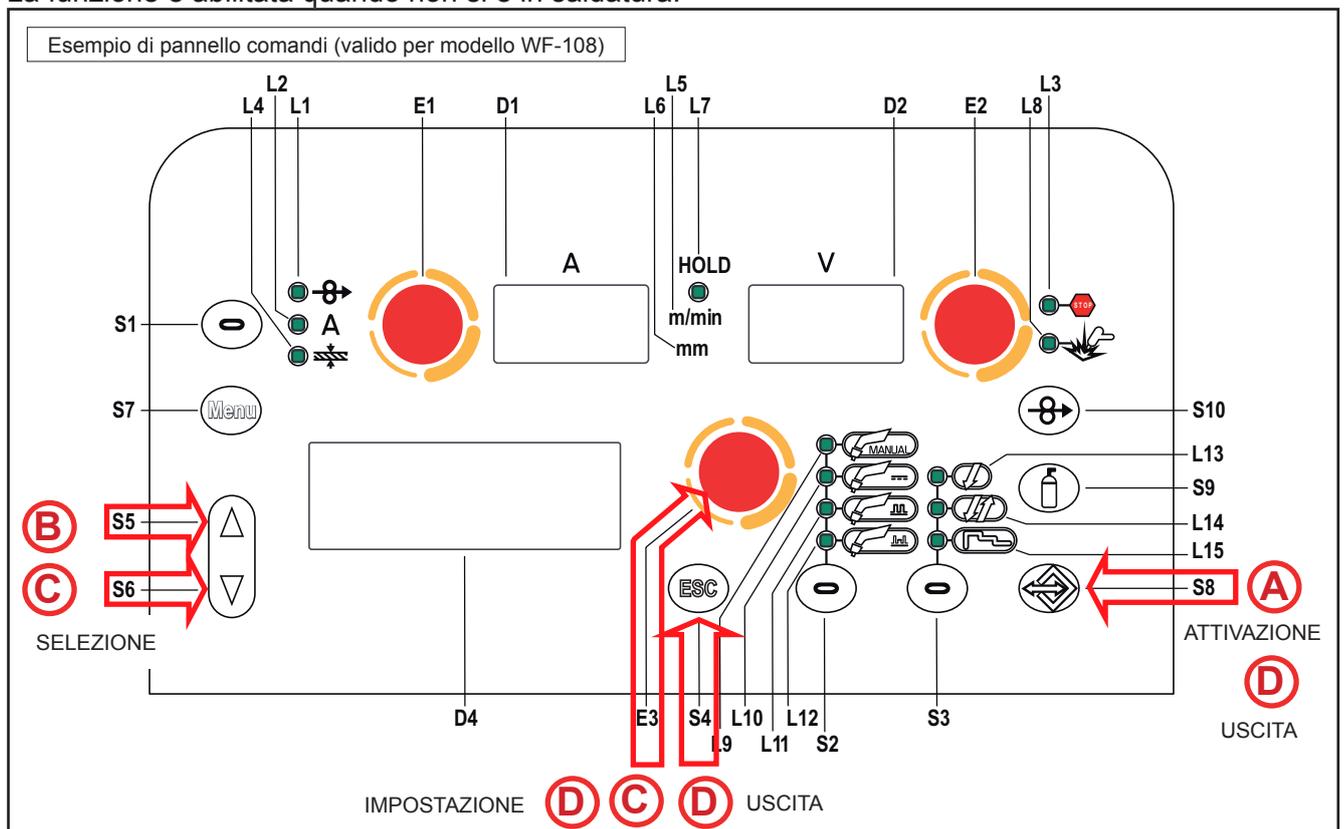

- (A)**
 - o Tenere premuto il tasto **S8** per attivare il menu job.
 - ➡ Il menu job viene visualizzato nel display: **D4**.
- (B)**
 - o Premendo i tasti **S5** e **S6** selezionare il parametro **OPT**.
 - ➡ Il parametro selezionato è evidenziato dal simbolo "➔".
- (C)**
 - o Tramite l'**encoder E3** , selezionare la funzione **CARICA**.
 - o Premendo i tasti **S5** e **S6** selezionare il parametro **JOB**.
 - ➡ Il JOB visualizzato è l'ultimo utilizzato.
 - ➡ Quando non ci sono job salvati, nell'ultima riga appare il seguente messaggio: **NO JOB**
 - o Tramite l'**encoder E3** , selezionare un job tra quelli presenti.
- (D)**

Uscita senza conferma


 - o Premere il tasto **S4** .
 - ➡ L'uscita dal menu è automatica

Uscita con conferma

 - o Premere il tasto **S8**
 - ➡ L'uscita dal menu è automatica

11.4 CANCELLAZIONE JOB

La funzione è abilitata quando non si è in saldatura.

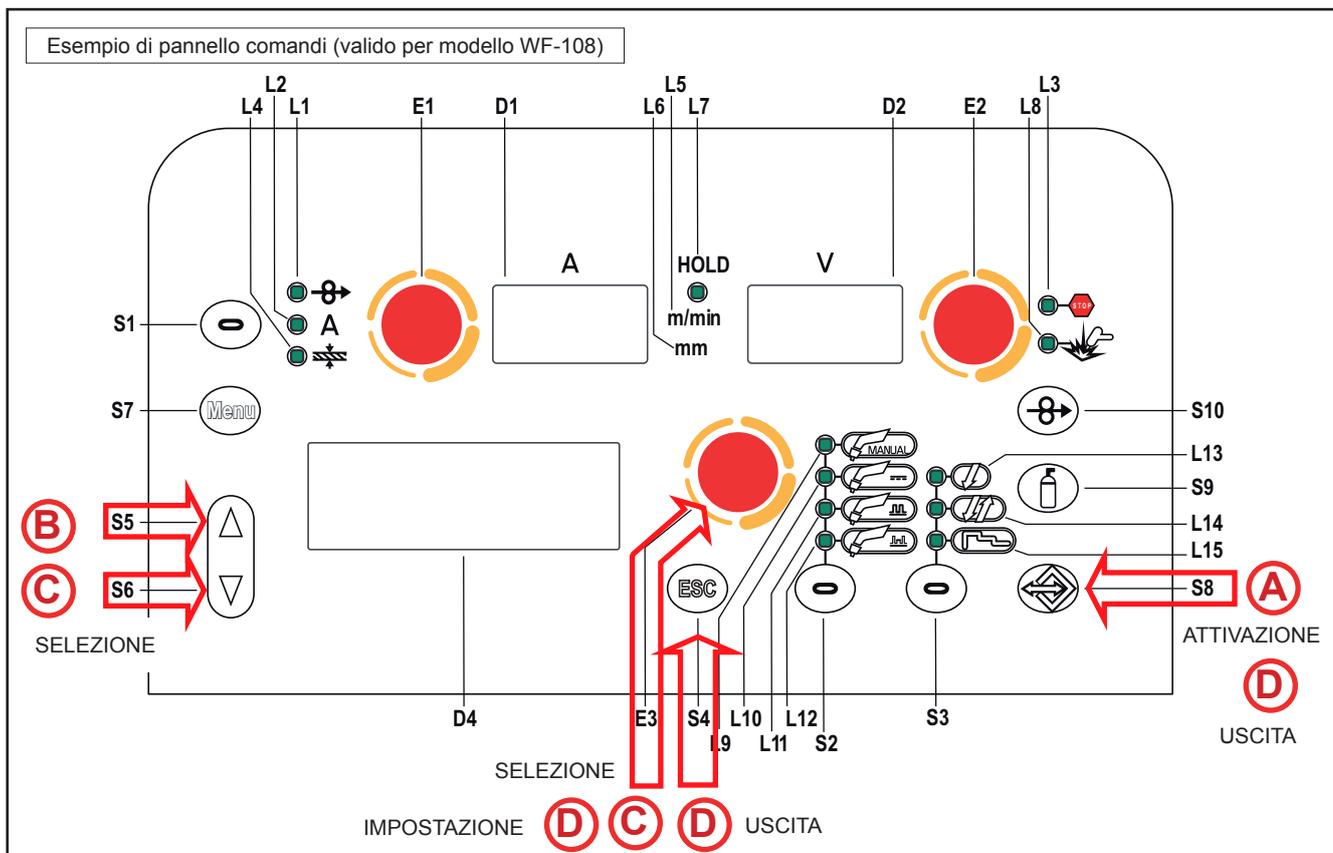

- (A)**
 - o Tenere premuto il tasto **S8** per attivare il menu job.
 - ➡ Il menu job viene visualizzato nel display: **D4**.

B	<ul style="list-style-type: none"> ○ Premendo i tasti S5  e S6  selezionare il parametro OPT. ➔ Il parametro selezionato è evidenziato dal simbolo "➔".
C	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tramite l'encoder E3 , selezionare la funzione CANCELLA. ○ Premendo i tasti S5  e S6  selezionare il parametro JOB. ➔ Il JOB visualizzato è l'ultimo utilizzato. ➔ Quando non ci sono job salvati, nell'ultima riga appare il seguente messaggio: NO JOB ○ Tramite l'encoder E3 , selezionare un job tra quelli presenti.
D	<p>Uscita senza conferma</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Premere il tasto S4 . ➔ L'uscita dal menu è automatica <p>Uscita con conferma</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Premere il tasto S8 . ➔ Il messaggio "CONFERMA CANCELLAZIONE JOB" viene visualizzato nel display D4. ○ Tramite l'encoder E3 , selezionare l'opzione "NO" ○ Premere il tasto S8 . ➔ L'uscita dal menu è automatica <p>Uscita con conferma</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tramite l'encoder E3 , selezionare l'opzione "NO" ○ Premere il tasto S8 . ➔ L'uscita dal menu è automatica

11.5 ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE JOB (tramite USB)

Tramite una chiavetta USB è possibile esportare i JOB memorizzati nel pannello e importarli in un altro. Quando si collega una chiavetta USB, nel MENU JOB compaiono le voci relative alla procedura di importazione ed esportazione.




ATTENZIONE! I JOB vengono esportati nella chiavetta USB con il nome della posizione nella quale sono memorizzati nel pannello. Se si modificano i nomi dei file dei JOB presenti all'interno della chiavetta USB con l'utilizzo di un PC, quando questi verranno importati nel pannello di destinazione saranno salvati comunque nella posizione originale. Questo comporta che se nel pannello di destinazione ci sono già dei JOB salvati nella stessa posizione di quelli esportati nella chiavetta, questi verranno sovrascritti.

Si consiglia di non modificare i nomi dei file esportati nella chiavetta USB. L'estensione (.bin) dei file non deve essere mai modificata.

Nel pannello di destinazione si devono spostare i JOB che si vogliono conservare in una posizione diversa da quelli esportati nella chiavetta USB.

La chiavetta deve essere formattata come FAT32 per poter essere utilizzabile.

11.6 ESPORTAZIONE JOB

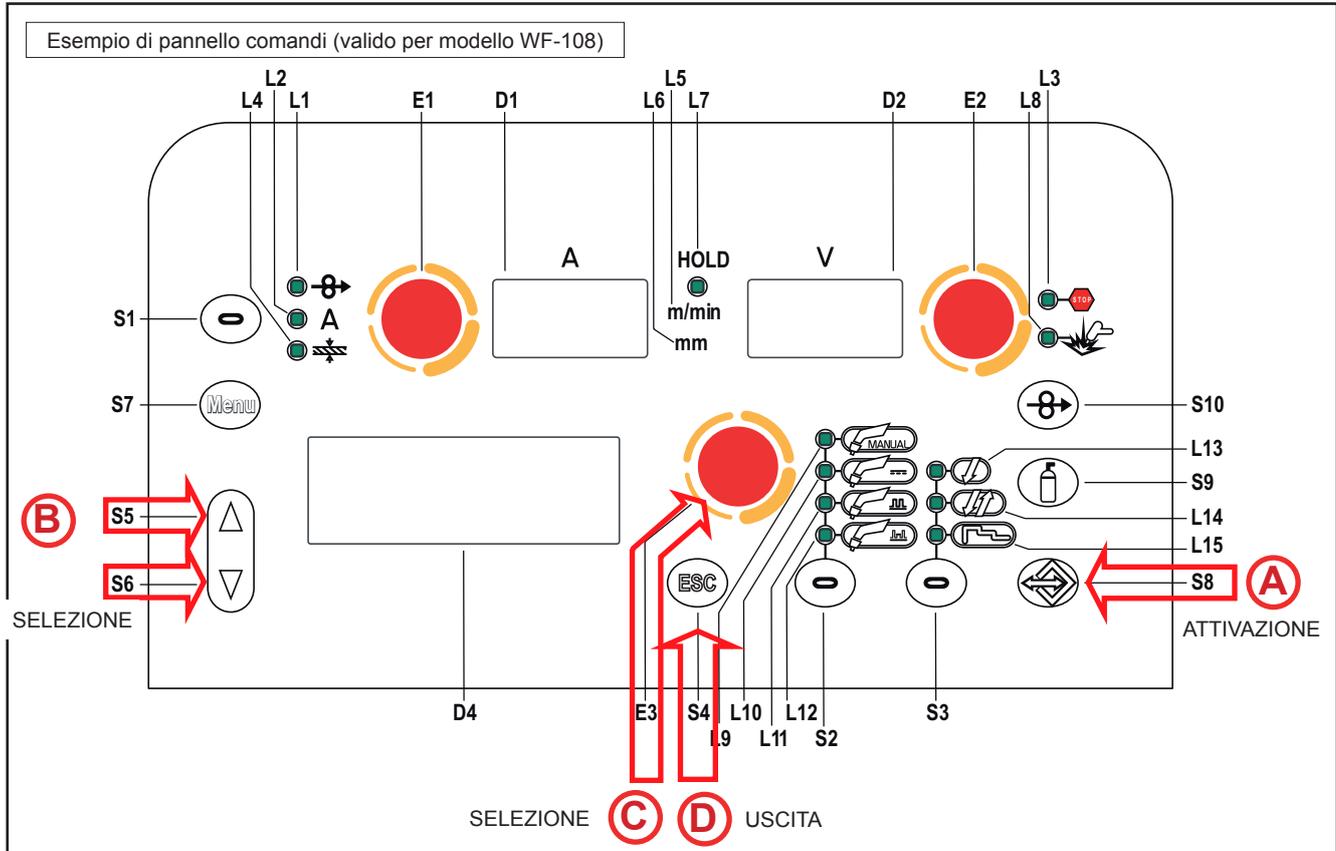


- (A)**
 - o Inserire la chiavetta nella porta USB.
 - o Tenere premuto il tasto **S8** per attivare il menu job.
 - ➔ Il menu job viene visualizzato nel display: **D4**.
- (B)**
 - o Premendo i tasti **S5** e **S6** selezionare il parametro **OPT**.
 - ➔ Il parametro selezionato è evidenziato dal simbolo “→”.
- (C)**
 - o Tramite l'encoder **E3**, selezionare la funzione **USB EXPORT**.
 - ➔ Quando non ci sono job salvati, nell'ultima riga appare il seguente messaggio: **NO JOB**
- (D)**
 - Uscita senza conferma**
 - o Premere il tasto **S4** (ESC).
 - ➔ L'uscita dal menu è automatica
 - Uscita con conferma**
 - o Premere il tasto **S8**

Tab. 13 - Messaggi operazioni di esportazione JOB

MESSAGGIO	SIGNIFICATO	VERIFICHE
USB DEVICE NOT FOUND	Dispositivo USB non trovato	- chiavetta non inserita correttamente. - chiavetta rimossa prima della conclusione dell'operazione.
EXPORT FAILED	Procedura di esportazione fallita	- USB non formattata come FAT32. - errore generico non identificabile: reinserire la chiavetta e riprovare. - il supporto USB connesso è danneggiato.
EXPORT IN PROGRESS	I JOB presenti nel pannello sono in fase di esportazione	

EXPORT COMPLETE	Procedura di esportazione conclusa	
-----------------	------------------------------------	--

11.7 IMPORTAZIONE JOB

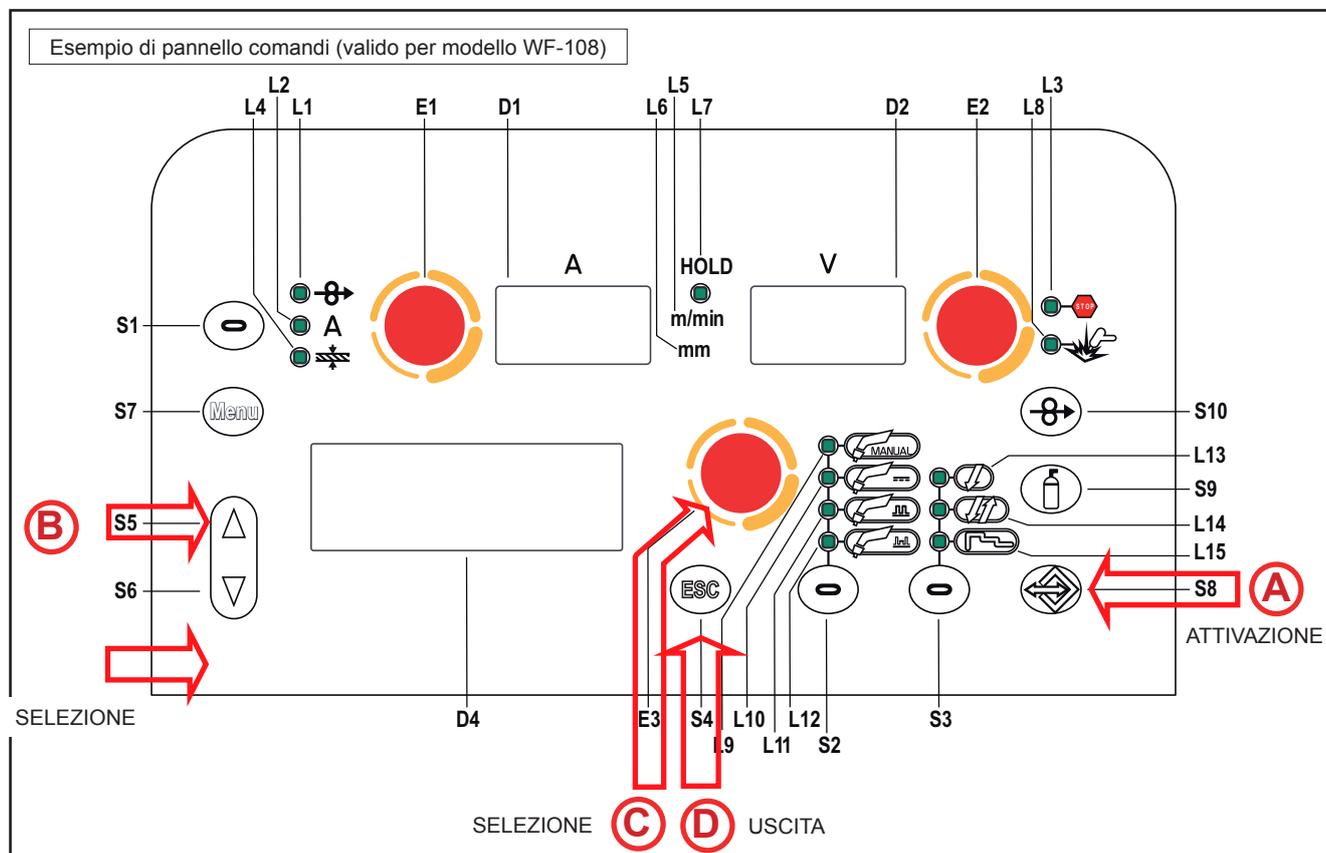

- (A)**
- Inserire la chiavetta nella porta USB.
 - Tenere premuto il tasto **S8** (ATTIVAZIONE) per attivare il menu job.
 - ➔ Il menu job viene visualizzato nel display: **D4**.

- (B)**
- Premendo i tasti **S5** (↑) e **S6** (↓) selezionare il parametro **OPT**.
 - ➔ Il parametro selezionato è evidenziato dal simbolo "➔".

- (C)**
- Tramite l'encoder **E3** (encoder), selezionare la funzione **USB IMPORT**.

- (D)**
- Uscita senza conferma**
- Premere il tasto **S4** (ESC).
 - ➔ L'uscita dal menu è automatica
- Uscita con conferma**
- Premere il tasto **S8** (ATTIVAZIONE)

Tab. 14 - Messaggi operazioni di importazione JOB

MESSAGGIO	SIGNIFICATO	VERIFICHE
USB DEVICE NOT FOUND	Dispositivo USB non trovato	- chiavetta non inserita correttamente. - chiavetta rimossa prima della conclusione dell'operazione.
FILE NOT FOUND	File non trovato	- non ci sono JOB caricati nella chiavetta USB.
IMPORT FAILED	Procedura di importazione fallita	- USB non formattata come FAT32. - errore generico non identificabile: reinserire la chiavetta e riprovare. - il supporto USB connesso è danneggiato.
IMPORT IN PROGRESS	I JOB presenti nella chiavetta USB sono in fase di importazione	
IMPORT COMPLETE	Procedura di importazione conclusa	

11.8 SELEZIONE DEI JOB TRAMITE I TASTI DELLA TORCIA

Quando è installata una torcia UP/DOWN è possibile selezionare i JOB appartenenti ad una sequenza di JOB tramite i tasti della torcia.

E' possibile scorrere tra i JOB solo quando non si è in saldatura.

Durante la saldatura (con un JOB attivo) è possibile variare temporaneamente i valori dei parametri visualizzati con i tasti UP/DOWN; quando si termina la saldatura vengono ripristinati i valori originari.

Quando è installata una torcia DIGIMANAGER sono possibili le operazioni sopra descritte con le seguenti differenze:

- è possibile caricare un job direttamente da torcia
- si scorre tra i job a prescindere dalla sequenza di appartenenza.

Sequenza 1			JOB non salvato	Sequenza 2			JOB non salvato	Sequenza 3		
J.01	J.02	J.03		J.05	J.06	J.07		J.09	J.10	J.11

Tramite l'interfaccia utente del generatore selezionare e caricare uno dei JOB appartenenti alla sequenza desiderata (per esempio J.06).

Tramite i tasti della torcia si potrà ora scorrere tra i JOB della sequenza 2 (J.05,J.06,J.07).

12 MODALITÀ DEL PULSANTE TORCIA

12.1 SALDATURA MIG/MAG 2T

1. Avvicinare la torcia al pezzo da saldare.
2. Premere (1T) e mantenere premuto il pulsante della torcia.
 - ⊖ Il filo avanza alla velocità di accostamento fino al contatto con il materiale. Se dopo 10 cm di fuori uscita del filo non avviene l'innesco dell'arco elettrico, viene bloccata l'erogazione del filo e le uscite della saldatrice vengono de-energizzate.
Si innesca l'arco e la velocità del filo si porta al valore impostato.
3. Rilasciare (2T) il pulsante per iniziare la procedura di completamento della saldatura.
 - ⊖ Continua l'erogazione del gas per un tempo pari al post gas (tempo regolabile).

12.2 SALDATURA MIG/MAG 2T SPOT

1. Avvicinare la torcia al pezzo da saldare.
2. Premere (1T) e mantenere premuto il pulsante della torcia.
 - ⊖ Il filo avanza alla velocità di accostamento fino al contatto con il materiale. Se dopo 10 cm di fuori uscita del filo non avviene l'innesco dell'arco elettrico, viene bloccata l'erogazione del filo e le uscite della saldatrice vengono de-energizzate.
Si innesca l'arco e la velocità del filo si porta al valore impostato.
Si rimane in saldatura, alla corrente impostata, per il tempo impostato con il parametro tempo di spot.
Inizia la procedura di completamento della saldatura.
L'arco elettrico si spegne.
Continua l'erogazione del gas per un tempo pari al post gas (tempo regolabile).

12.3 SALDATURA MIG/MAG 4T

1. Avvicinare la torcia al pezzo da saldare.
2. Premere (1T) e rilasciare (2T) il pulsante della torcia.
 - ⊖ Il filo avanza alla velocità di accostamento fino al contatto con il materiale. Se dopo 10 cm di fuori uscita del filo non avviene l'innesco dell'arco elettrico, viene bloccata l'erogazione del filo e le uscite della saldatrice vengono de-energizzate.
Si innesca l'arco e la velocità del filo si porta al valore impostato.
3. Premere (3T) il pulsante per iniziare la procedura di completamento della saldatura.
 - ⊖ Continua l'erogazione del gas fino al rilascio del pulsante torcia.
4. Rilasciare (4T) il pulsante torcia per dare inizio alla procedura di post gas (tempo regolabile).

12.4 SALDATURA MIG/MAG 4T B-LEVEL

1. Avvicinare la torcia al pezzo da saldare.
2. Premere (1T) e rilasciare (2T) il pulsante della torcia.
 - ⊖ Il filo avanza alla velocità di accostamento fino al contatto con il materiale. Se dopo 10 cm di fuori uscita del filo non avviene l'innesco dell'arco elettrico, viene bloccata l'erogazione del filo e le uscite della saldatrice vengono de-energizzate.
Si innesca l'arco e la velocità del filo si porta al valore impostato.
Durante la velocità normale di saldatura, premere e rilasciare subito il pulsante della torcia per passare alla seconda corrente di saldatura.
- ⓘ Il pulsante non deve rimanere premuto per più di 0.3 secondi altrimenti inizia la fase di completa-

mento della saldatura.

Premendo e rilasciando subito questo pulsante, si ritorna alla corrente di saldatura.

3. Premere (3T) e mantenere premuto il pulsante per iniziare la procedura di completamento della saldatura.
- ➡ Continua l'erogazione del gas fino al rilascio del pulsante torcia.
4. Rilasciare (4T) il pulsante torcia per dare inizio alla procedura di post gas (tempo regolabile).

12.5 SALDATURA MIG/MAG 2T - 3 LIVELLI

1. Avvicinare la torcia al pezzo da saldare.
2. Premere (1T) il pulsante della torcia.
- ➡ Il filo avanza alla velocità di accostamento fino al contatto con il materiale. Se dopo 10 cm di fuori uscita del filo non avviene l'innesco dell'arco elettrico, viene bloccata l'erogazione del filo e le uscite della saldatrice vengono de-energizzate.
L'arco di saldatura viene innescato e la velocità del filo si porta al primo livello di saldatura (hot start) che viene impostato in percentuale sulla velocità normale di saldatura.
- ① Questo primo livello serve per creare il bagno di saldatura: per esempio è utile nella saldatura dell'alluminio impostare un valore del 130 %.
Il livello di hot start persiste per il tempo di start impostabile in secondi, si passa poi al valore di velocità normale di saldatura mediante la rampa di start impostabile in secondi.
3. Rilasciare (2 T) il pulsante per passare al terzo livello di saldatura (crater filler) che viene impostato in percentuale sulla velocità normale di saldatura.
- ① Il passaggio dal livello di saldatura al livello di crater avviene mediante la rampa di crater impostabile in secondi.
Questo terzo livello serve per completare la saldatura e riempire il cratere finale nel bagno di saldatura: per esempio è utile nella saldatura dell'alluminio impostare un valore del 80 %.
4. Il livello di crater filler persiste per il tempo di crater impostabile in secondi; al termine si chiude la saldatura e si esegue il post gas.

12.6 SALDATURA MIG/MAG 2T SPOT - 3 LIVELLI

Il processo di saldatura è lo stesso del 2T - 3 LIVELLI, solo che si rimane in saldatura, alla corrente impostata, per il tempo impostato con il parametro tempo di spot.

La chiusura della saldatura avviene come il 2T - 3 LIVELLI.

12.7 SALDATURA MIG/MAG 4T - 3 LIVELLI

1. Avvicinare la torcia al pezzo da saldare.
2. Premere (1T) il pulsante della torcia.
- ➡ Il filo avanza alla velocità di accostamento fino al contatto con il materiale. Se dopo 10 cm di fuori uscita del filo non avviene l'innesco dell'arco elettrico, viene bloccata l'erogazione del filo e le uscite della saldatrice vengono de-energizzate.
L'arco di saldatura viene innescato e la velocità filo si porta al primo livello di saldatura (hot start) che viene impostato in percentuale sulla velocità normale di saldatura.
- ① Questo primo livello serve per creare il bagno di saldatura: per esempio è utile nella saldatura dell'alluminio impostare un valore del 130 %.
3. Rilasciare (2T) il pulsante per passare alla velocità normale di saldatura, si passa la valore di velocità normale di saldatura mediante la rampa di start impostabile in secondi.
4. Premere una seconda volta (3T) il pulsante per passare al terzo livello di saldatura (crater filler) che viene impostato in percentuale sulla velocità normale di saldatura.
- ① Il passaggio dal livello di saldatura al livello di crater avviene mediante la rampa di crater impostabile in secondi.

Questo terzo livello serve per completare la saldatura e riempire il cratere finale nel bagno di saldatura: per esempio è utile nella saldatura dell'alluminio impostare un valore del 80 %.

5. Rilasciare una seconda volta il pulsante torcia (4T) per chiudere la saldatura ed eseguire il post gas.

12.8 SALDATURA MIG/MAG 4T B-LEVEL - 3 LIVELLI

- ① Il processo di saldatura è lo stesso del 4T - 3 LIVELLI, solo che durante la velocità normale di saldatura, se si preme e rilascia subito il pulsante della torcia si passa alla seconda corrente di saldatura.

Il pulsante non deve rimanere premuto per più di 0.3 secondi altrimenti inizia la fase di completamento della saldatura.

Premendo e rilasciando subito questo pulsante, si ritorna alla corrente di saldatura.

1. Premere (3T) e mantenere premuto il pulsante per iniziare la procedura di crater filler.
- ① La chiusura della saldatura avviene come il 4T - 3 LIVELLI.

13 DATI TECNICI

13.1 DATI TECNICI WF-104


Modello	WF-104	
Normative di costruzione	EN 60974-5 EN 60974-10 Class A	
Tensione di alimentazione	48 V a.c.	
Dimensioni (L x P x H)	245 x 670 x 470 mm	
Peso	21.5 kg	
Grado di protezione	IP23	
Massima pressione del gas	0.5 MPa (5 bar)	
Tensione lavoro MIG/MAG	14.2 V - 39.0 V	
Velocità motore	1.0-24.0 m/min	
Bobina filo (Ø / peso)	200 mm / 5 kg – 300 mm / 15 kg	
Temperatura ambiente	40°C	
Modalità di saldatura	MIG/MAG	
Caratteristica statica		
Ciclo di lavoro	60 %	100 %
Corrente di saldatura	450 A	400 A
Tensione di lavoro	36.5 V	34.0 V


13.2 DATI TECNICI WF-108


Modello	WF-108	
Normative di costruzione	EN 60974-5 EN 60974-10 Class A	
Tensione di alimentazione	48 V a.c.	
Dimensioni (L x P x H)	385 x 690 x 440 mm	
Peso	15.8 kg	
Grado di protezione	IP23	
Massima pressione del gas	0,5 MPa (5 bar)	
Tensione lavoro MIG/MAG	14.2 V - 39.0 V	
Velocità motore	1.0-24.0 m/min	
Bobina filo (Ø / peso)	200 mm / 5 kg – 300 mm / 15 kg	
Temperatura ambiente	40°C	
Modalità di saldatura	MIG/MAG	
Caratteristica statica		
Ciclo di lavoro	60 %	100 %
Corrente di saldatura	450 A	400 A
Tensione di lavoro	36.5 V	34.0 V


14 SCHEMA ELETTRICO

14.1 SCHEMA ELETTRICO WF-104

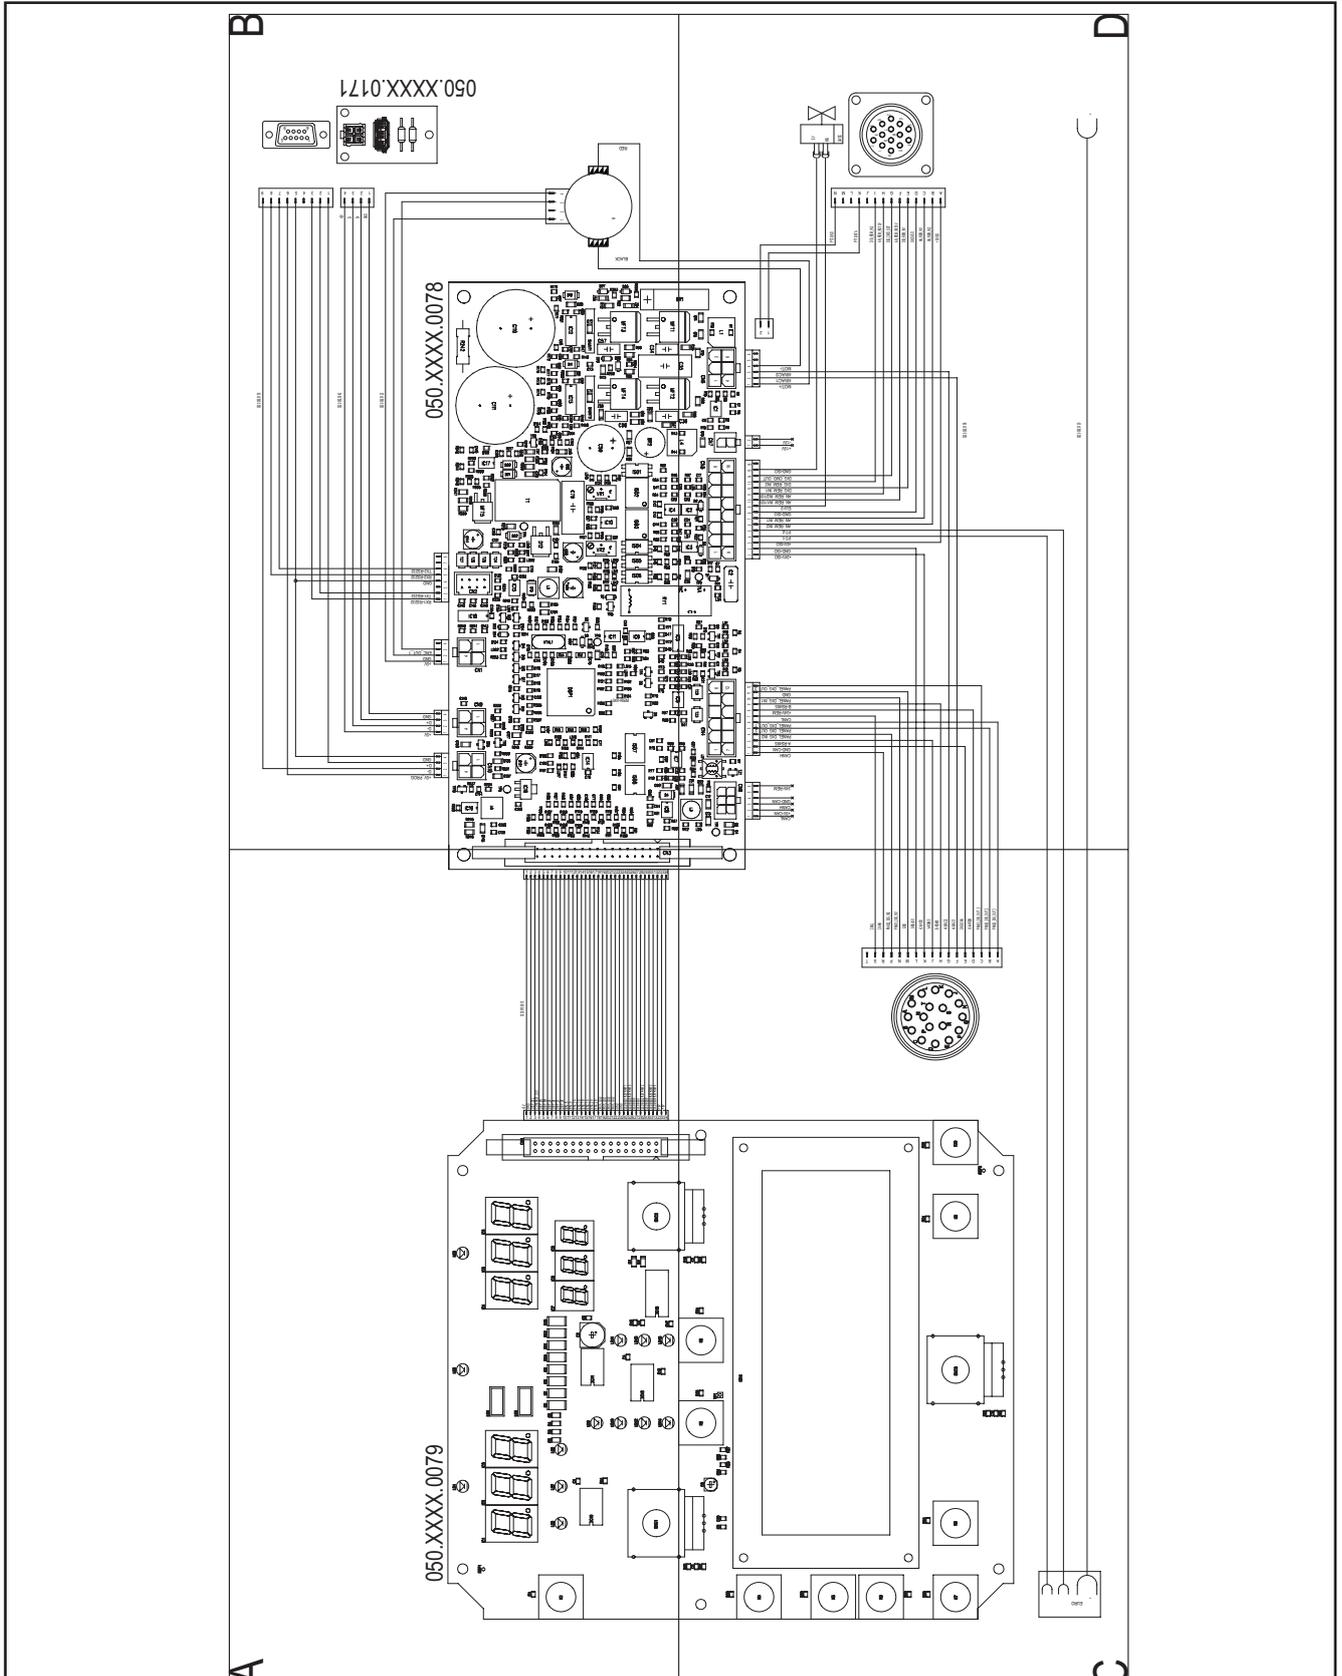


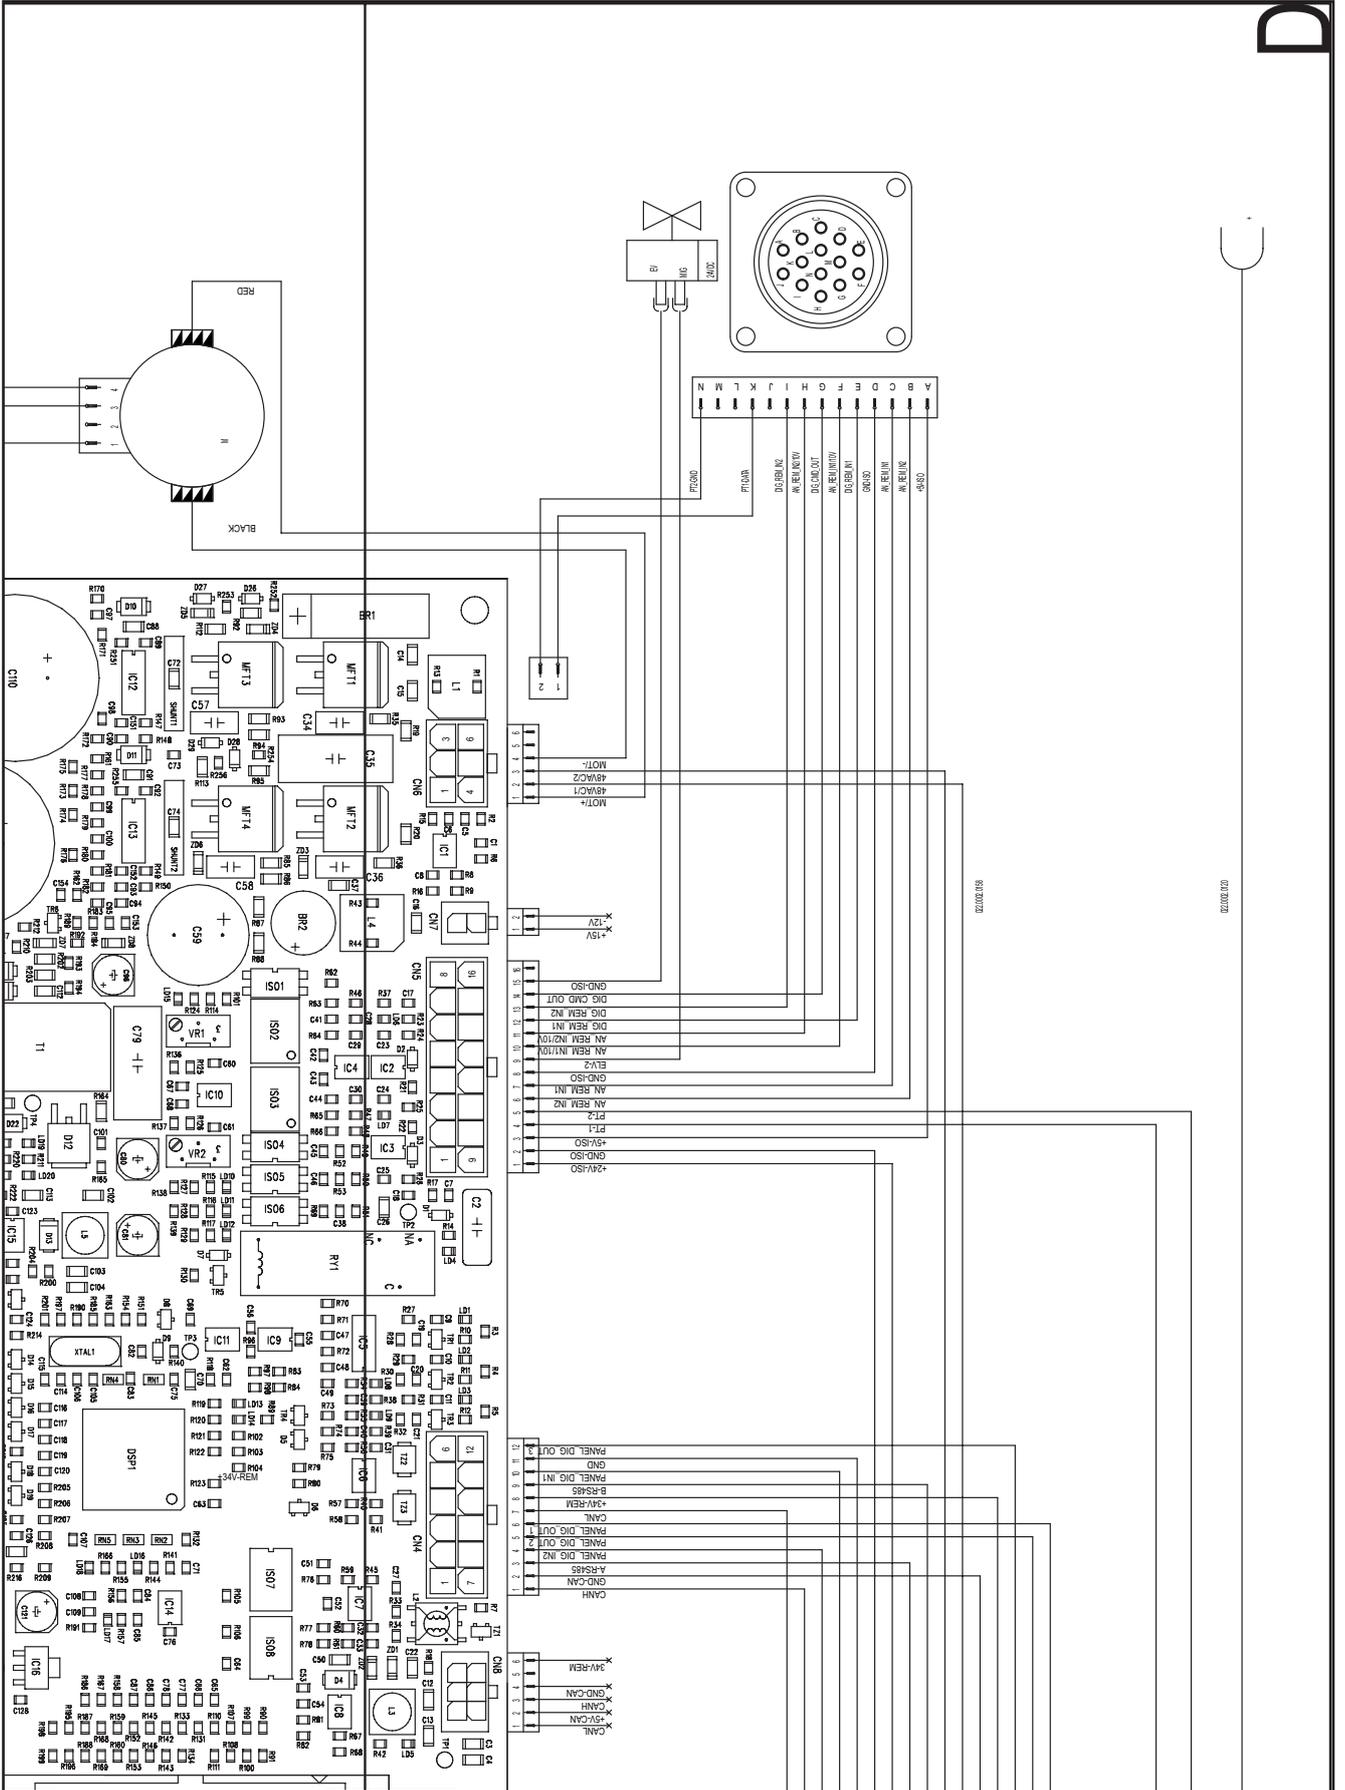


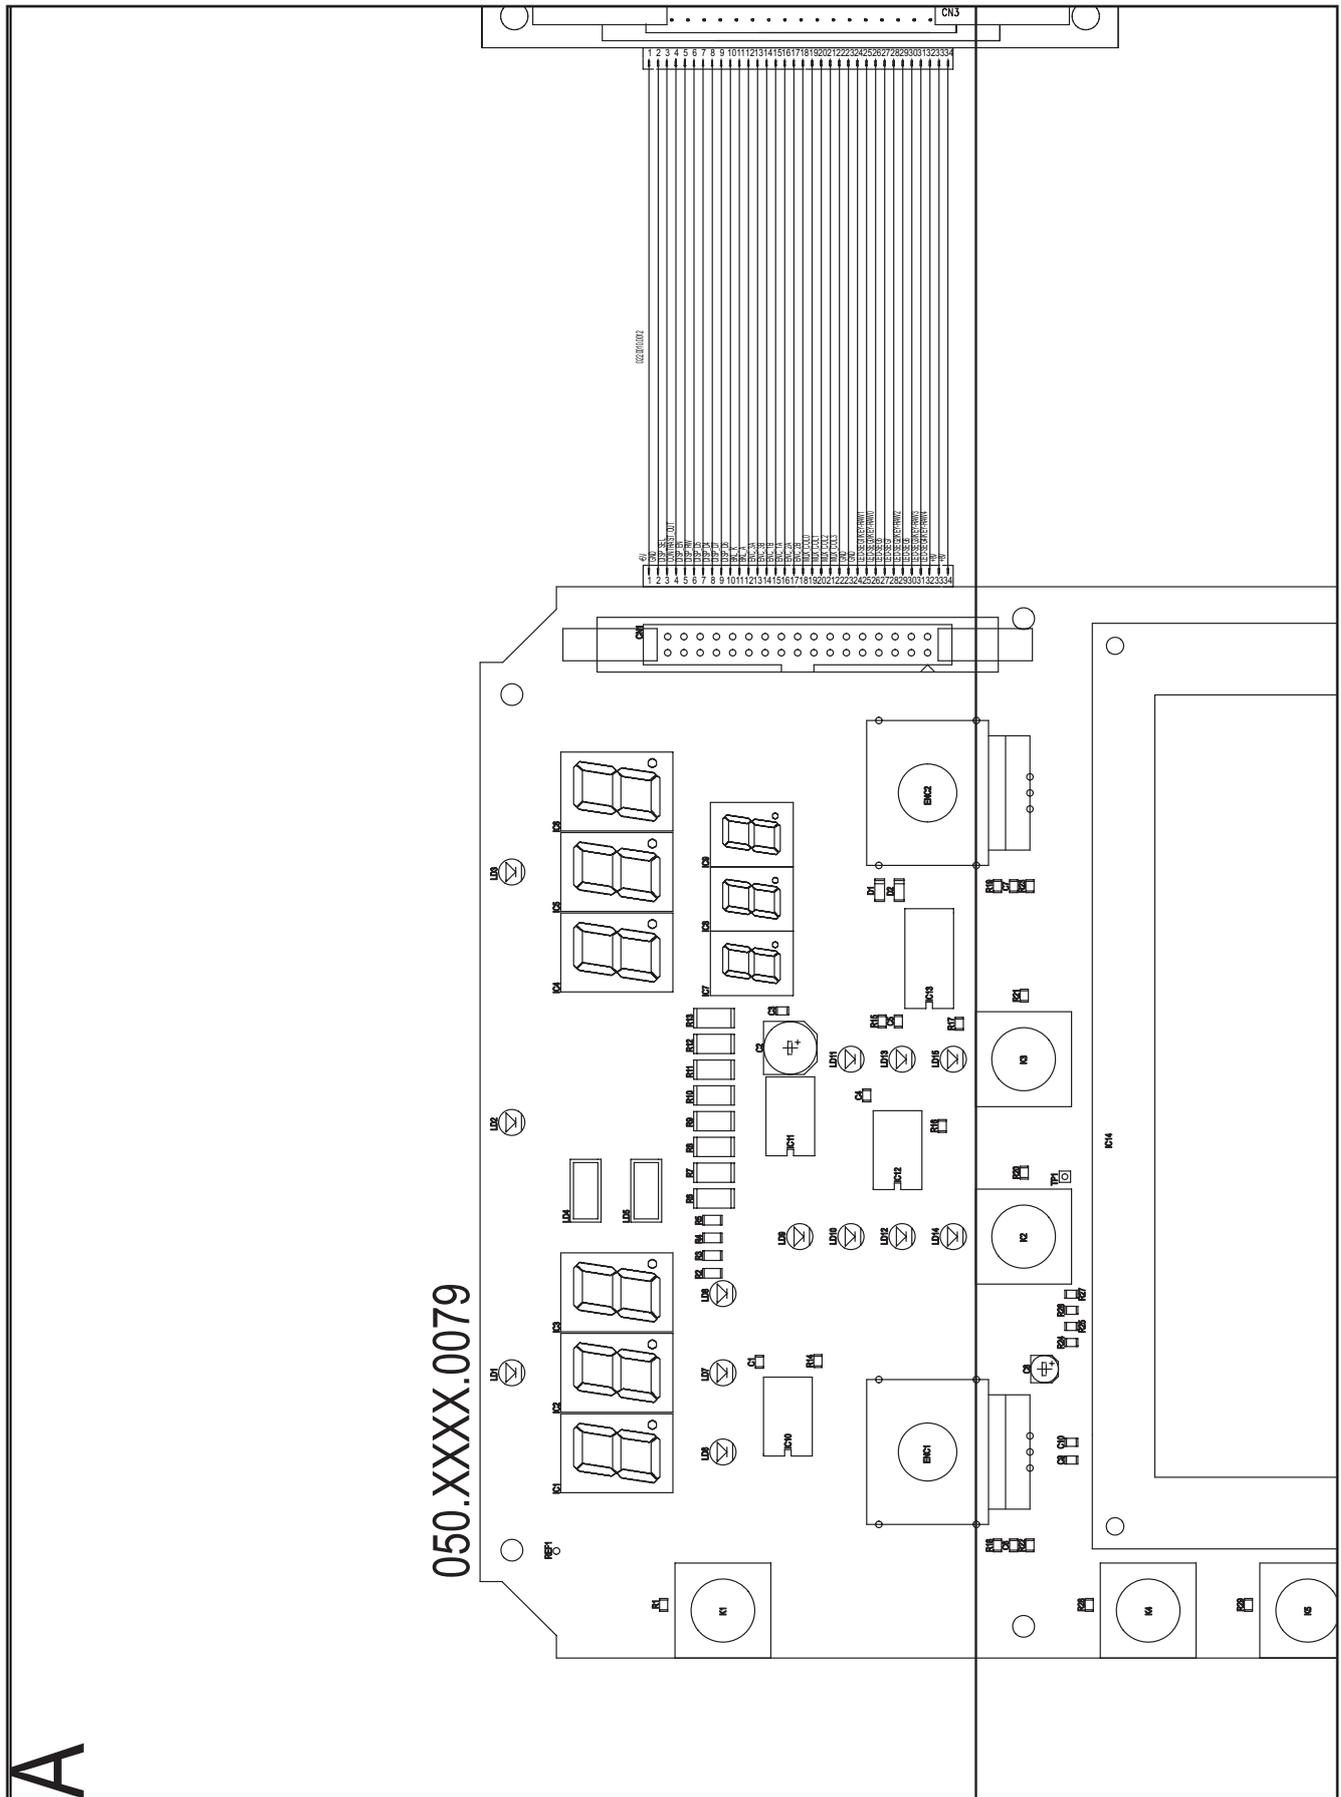

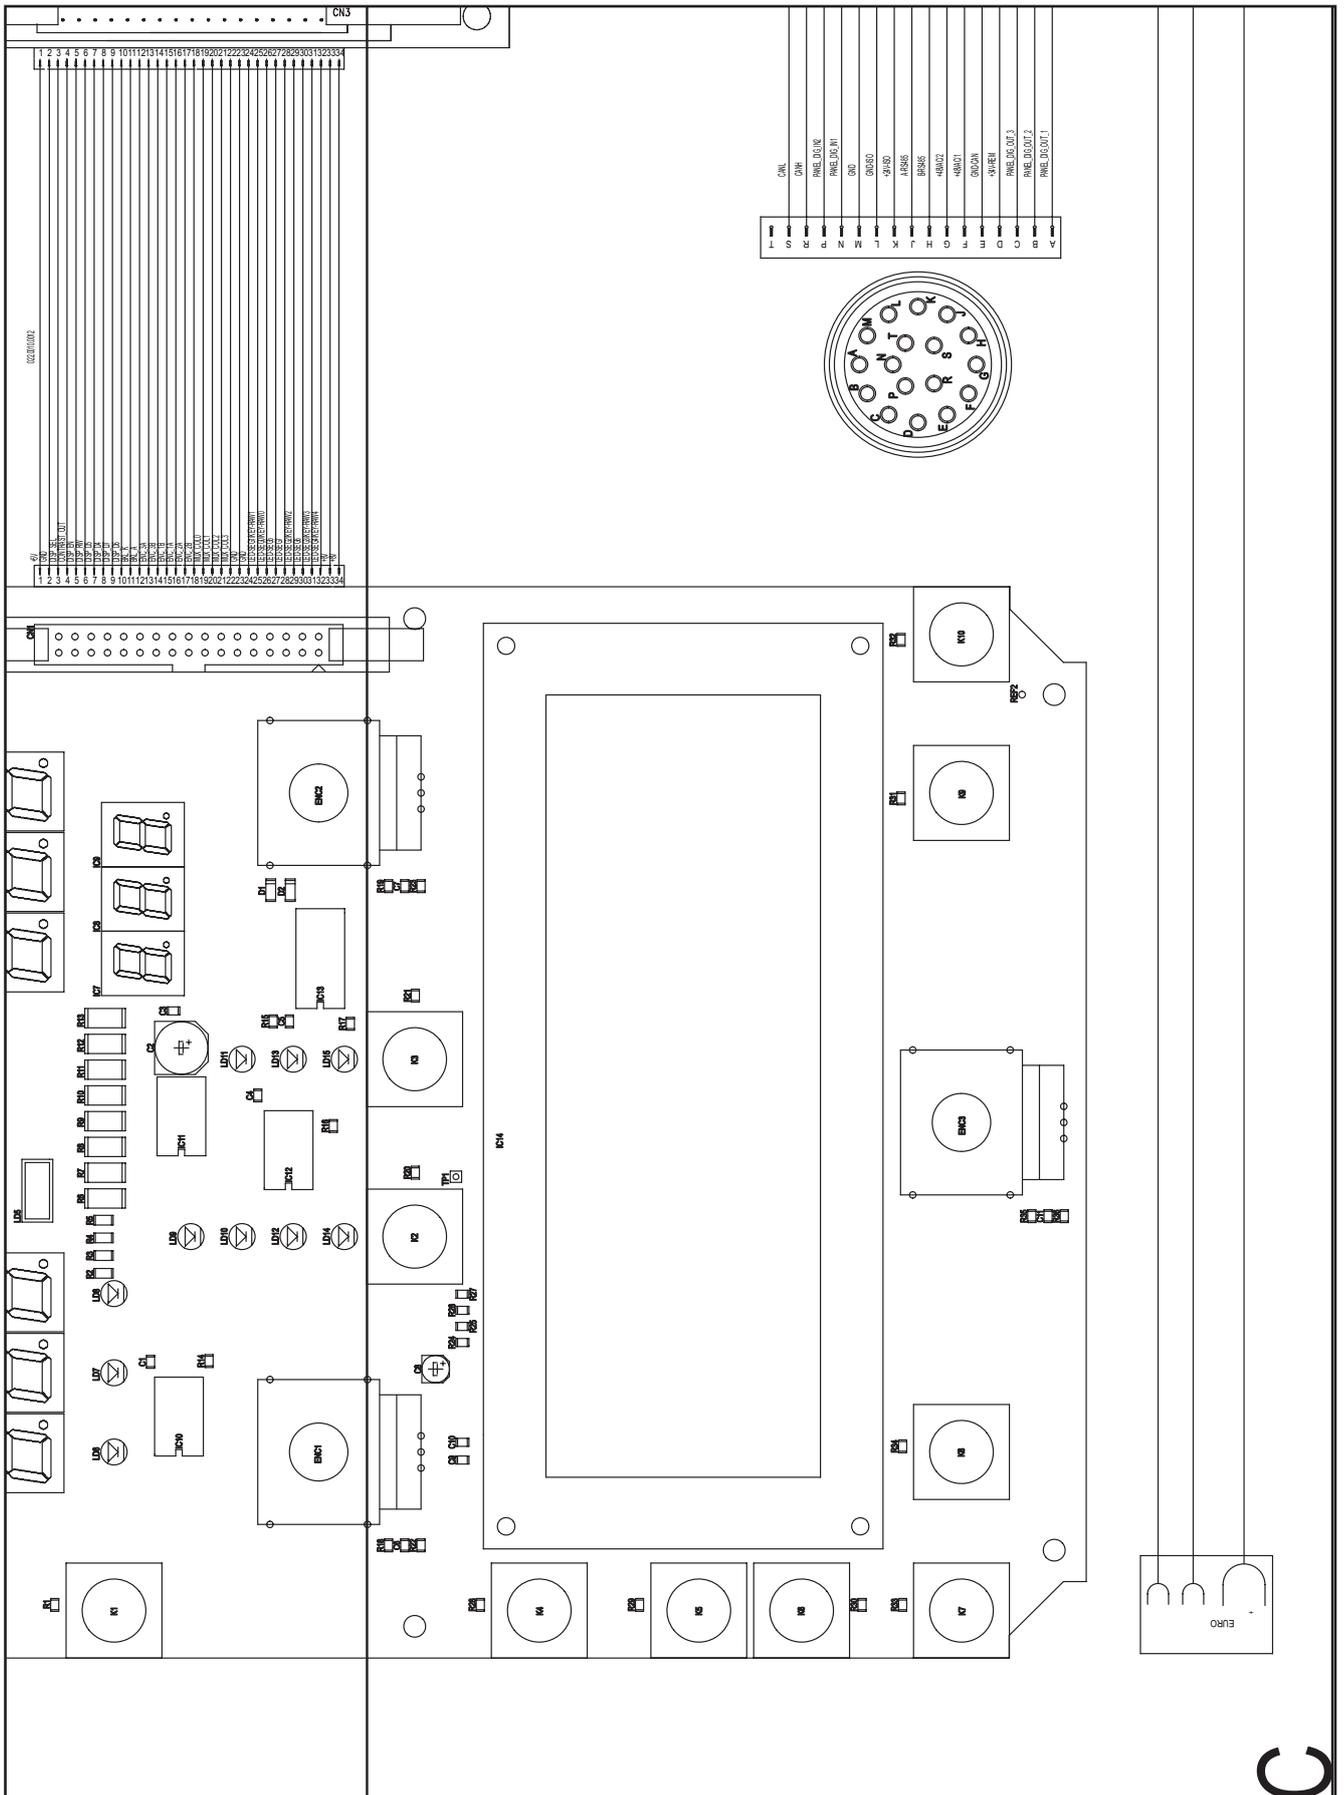


14.2 SCHEMA ELETTRICO WF-108

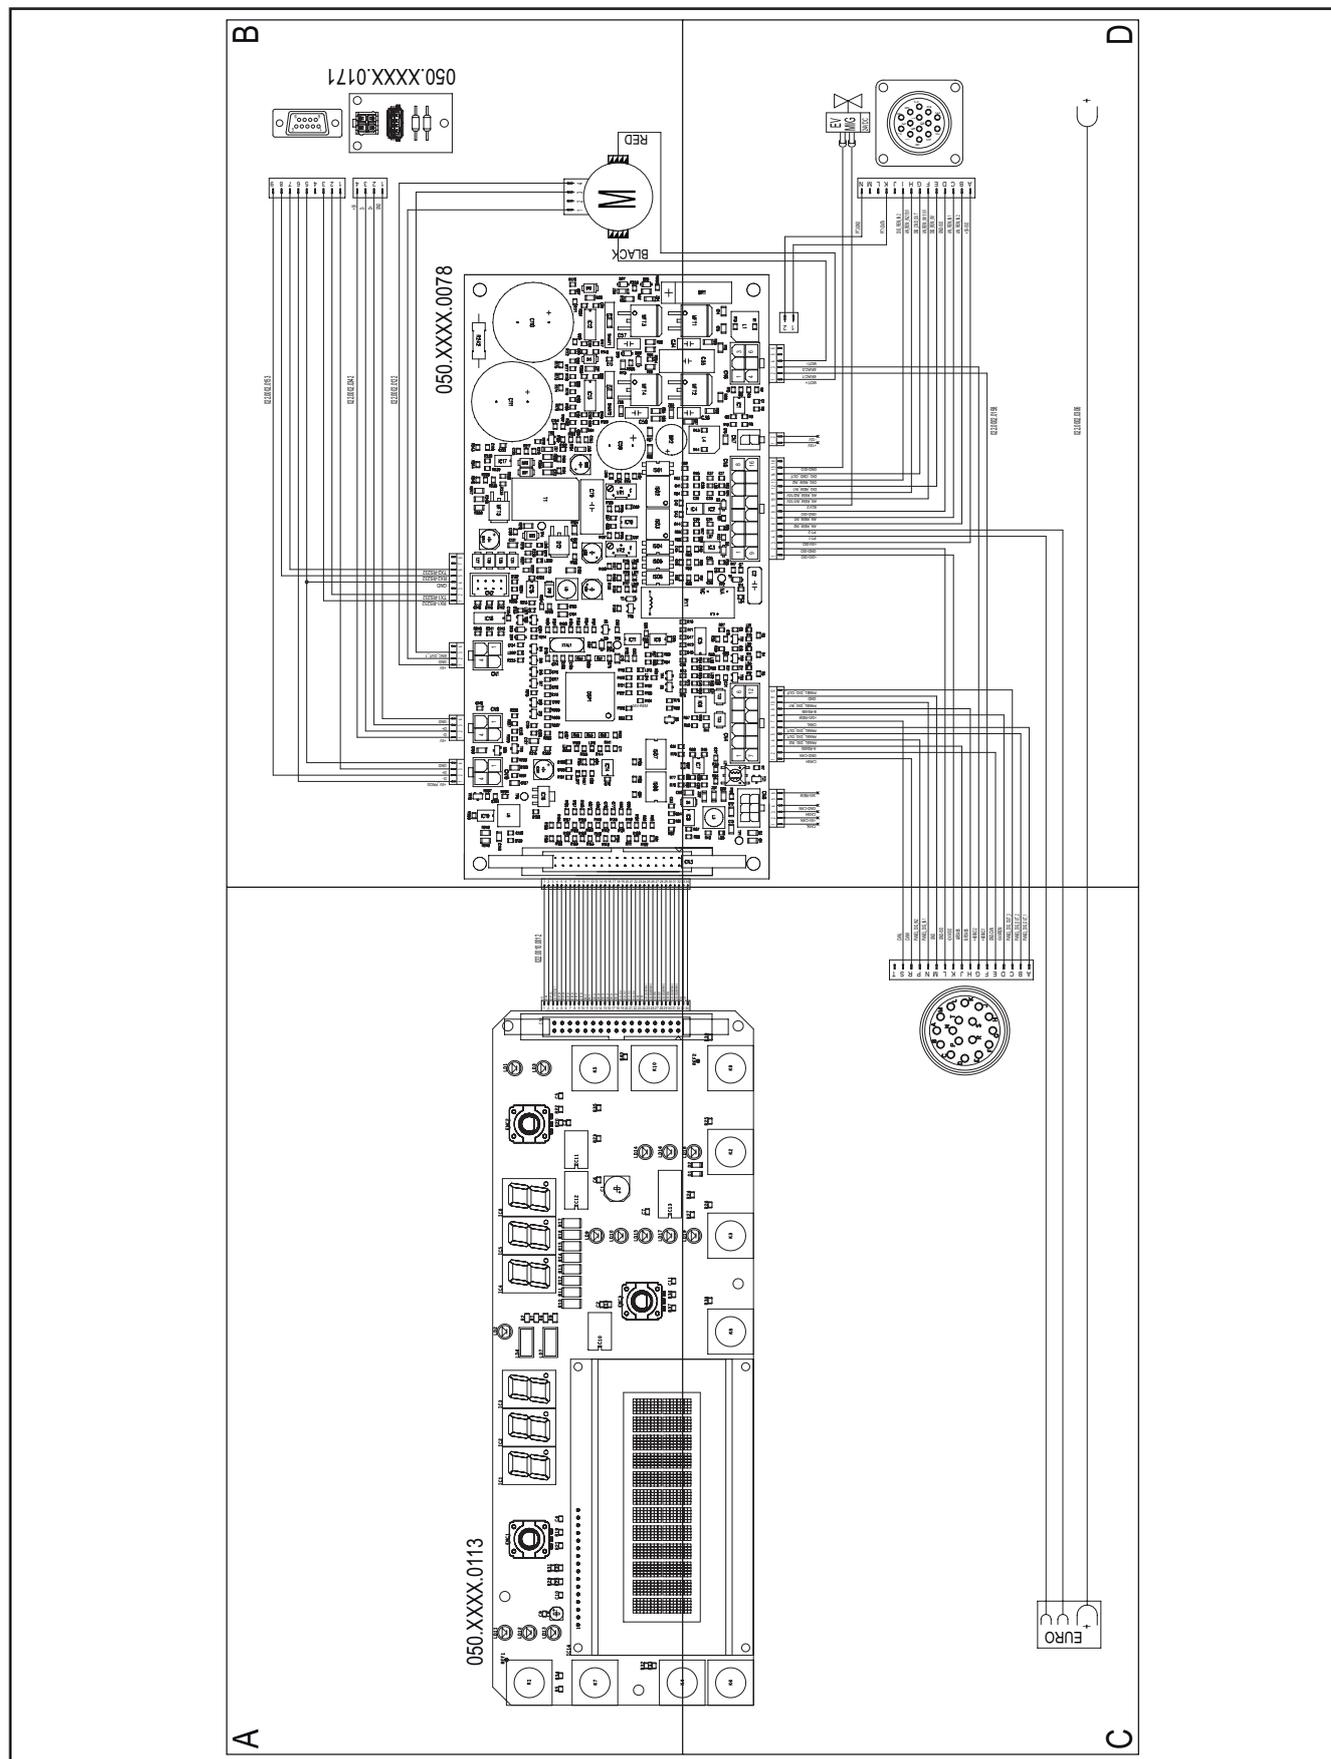


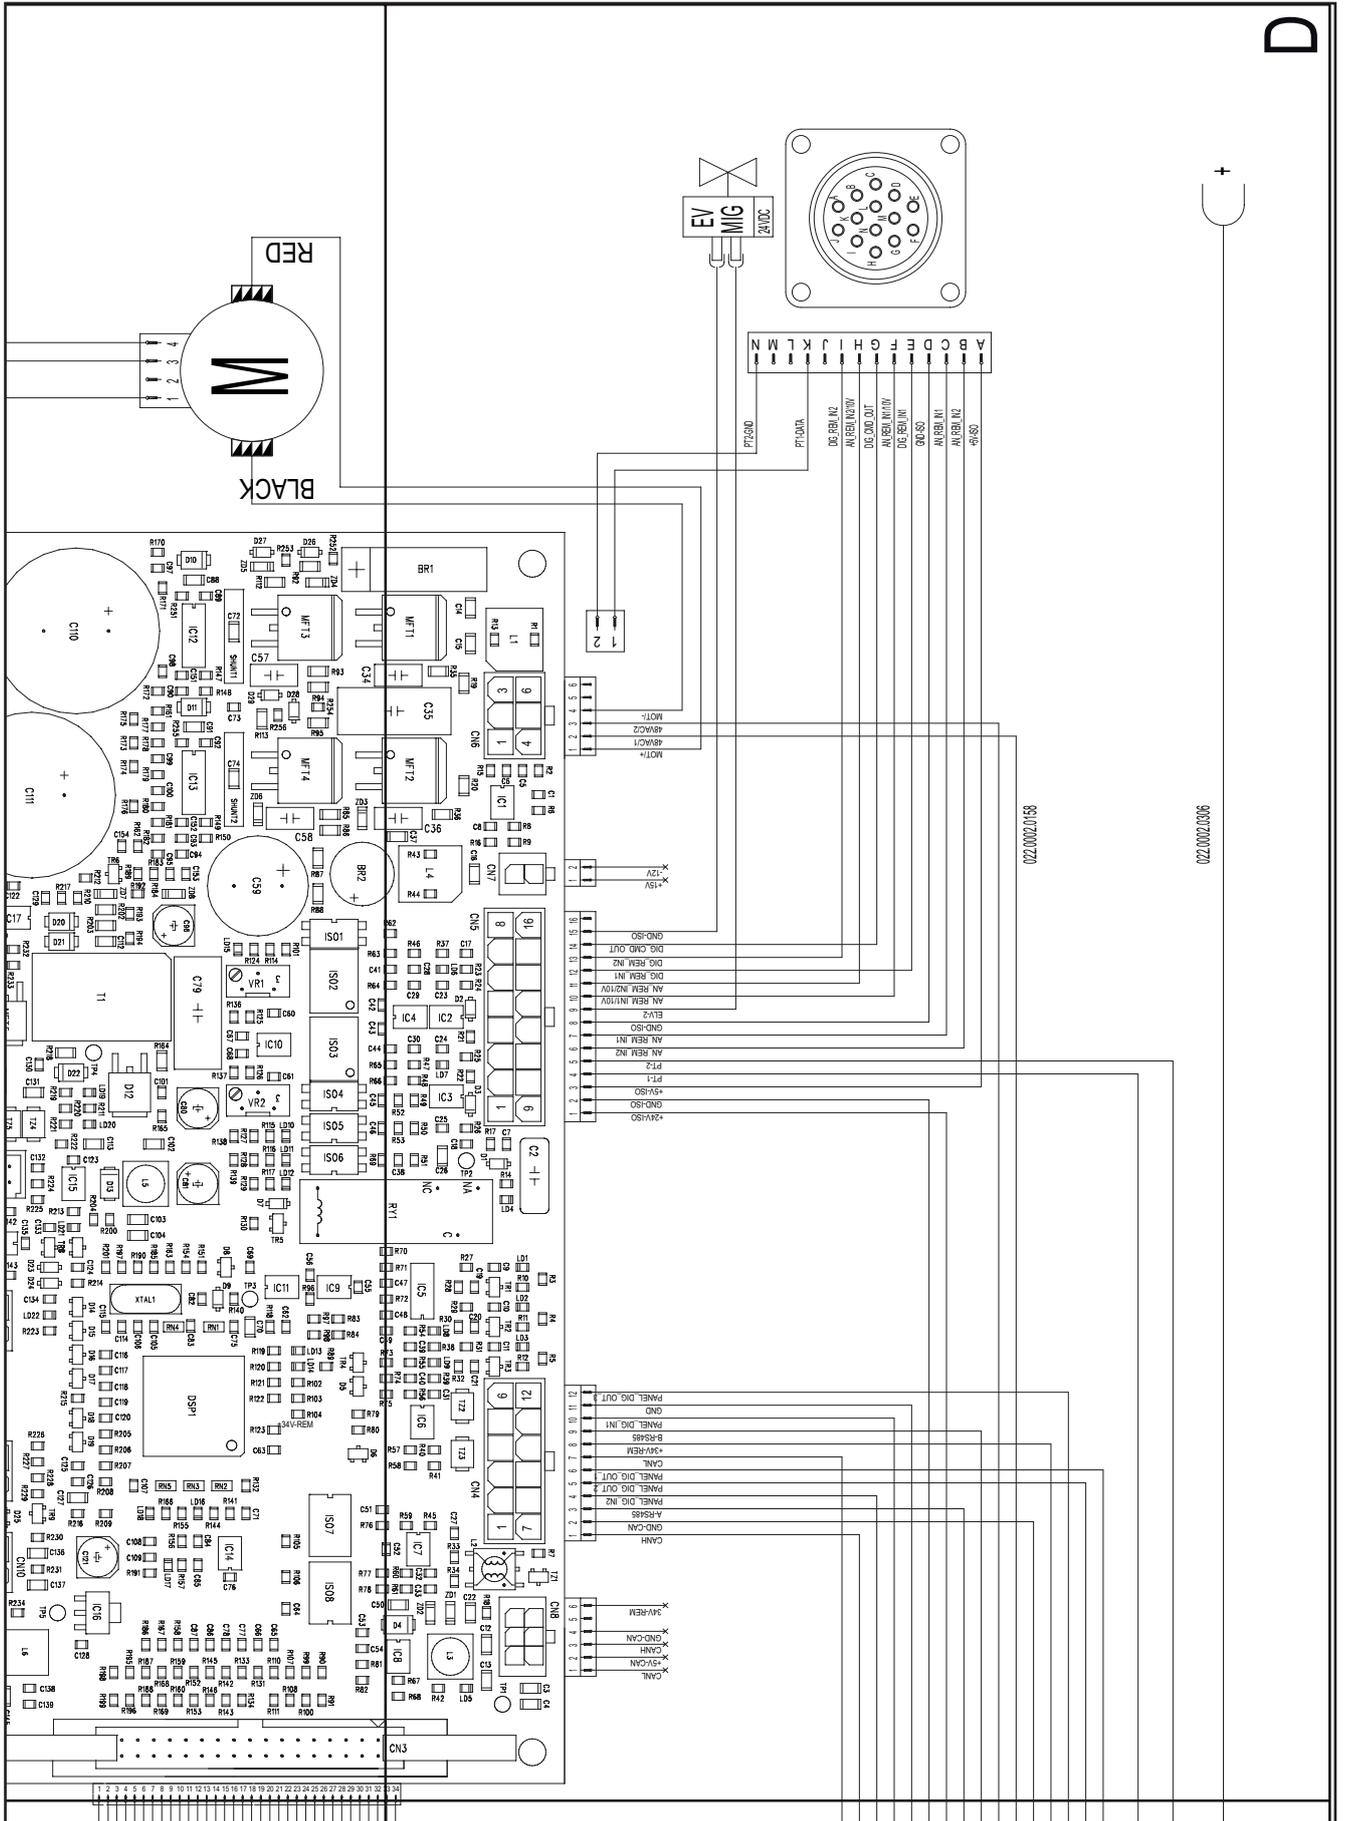

A


050.XXXX.0113

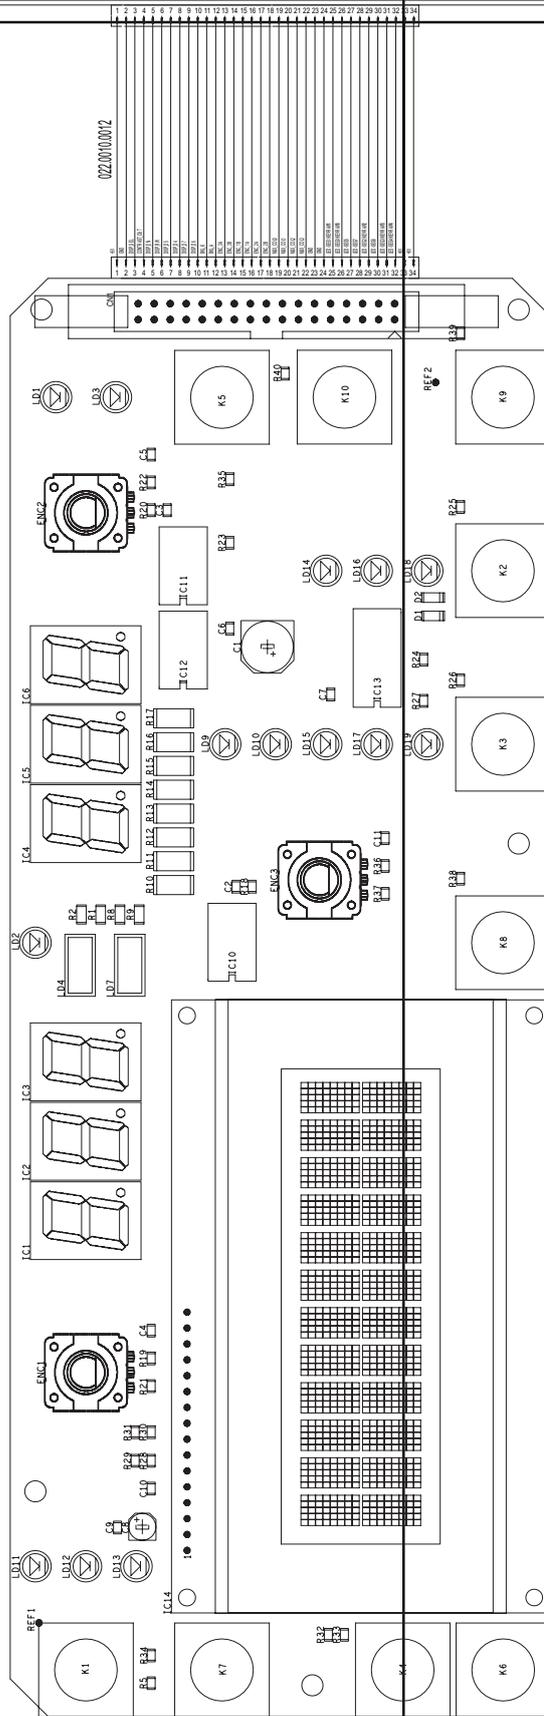

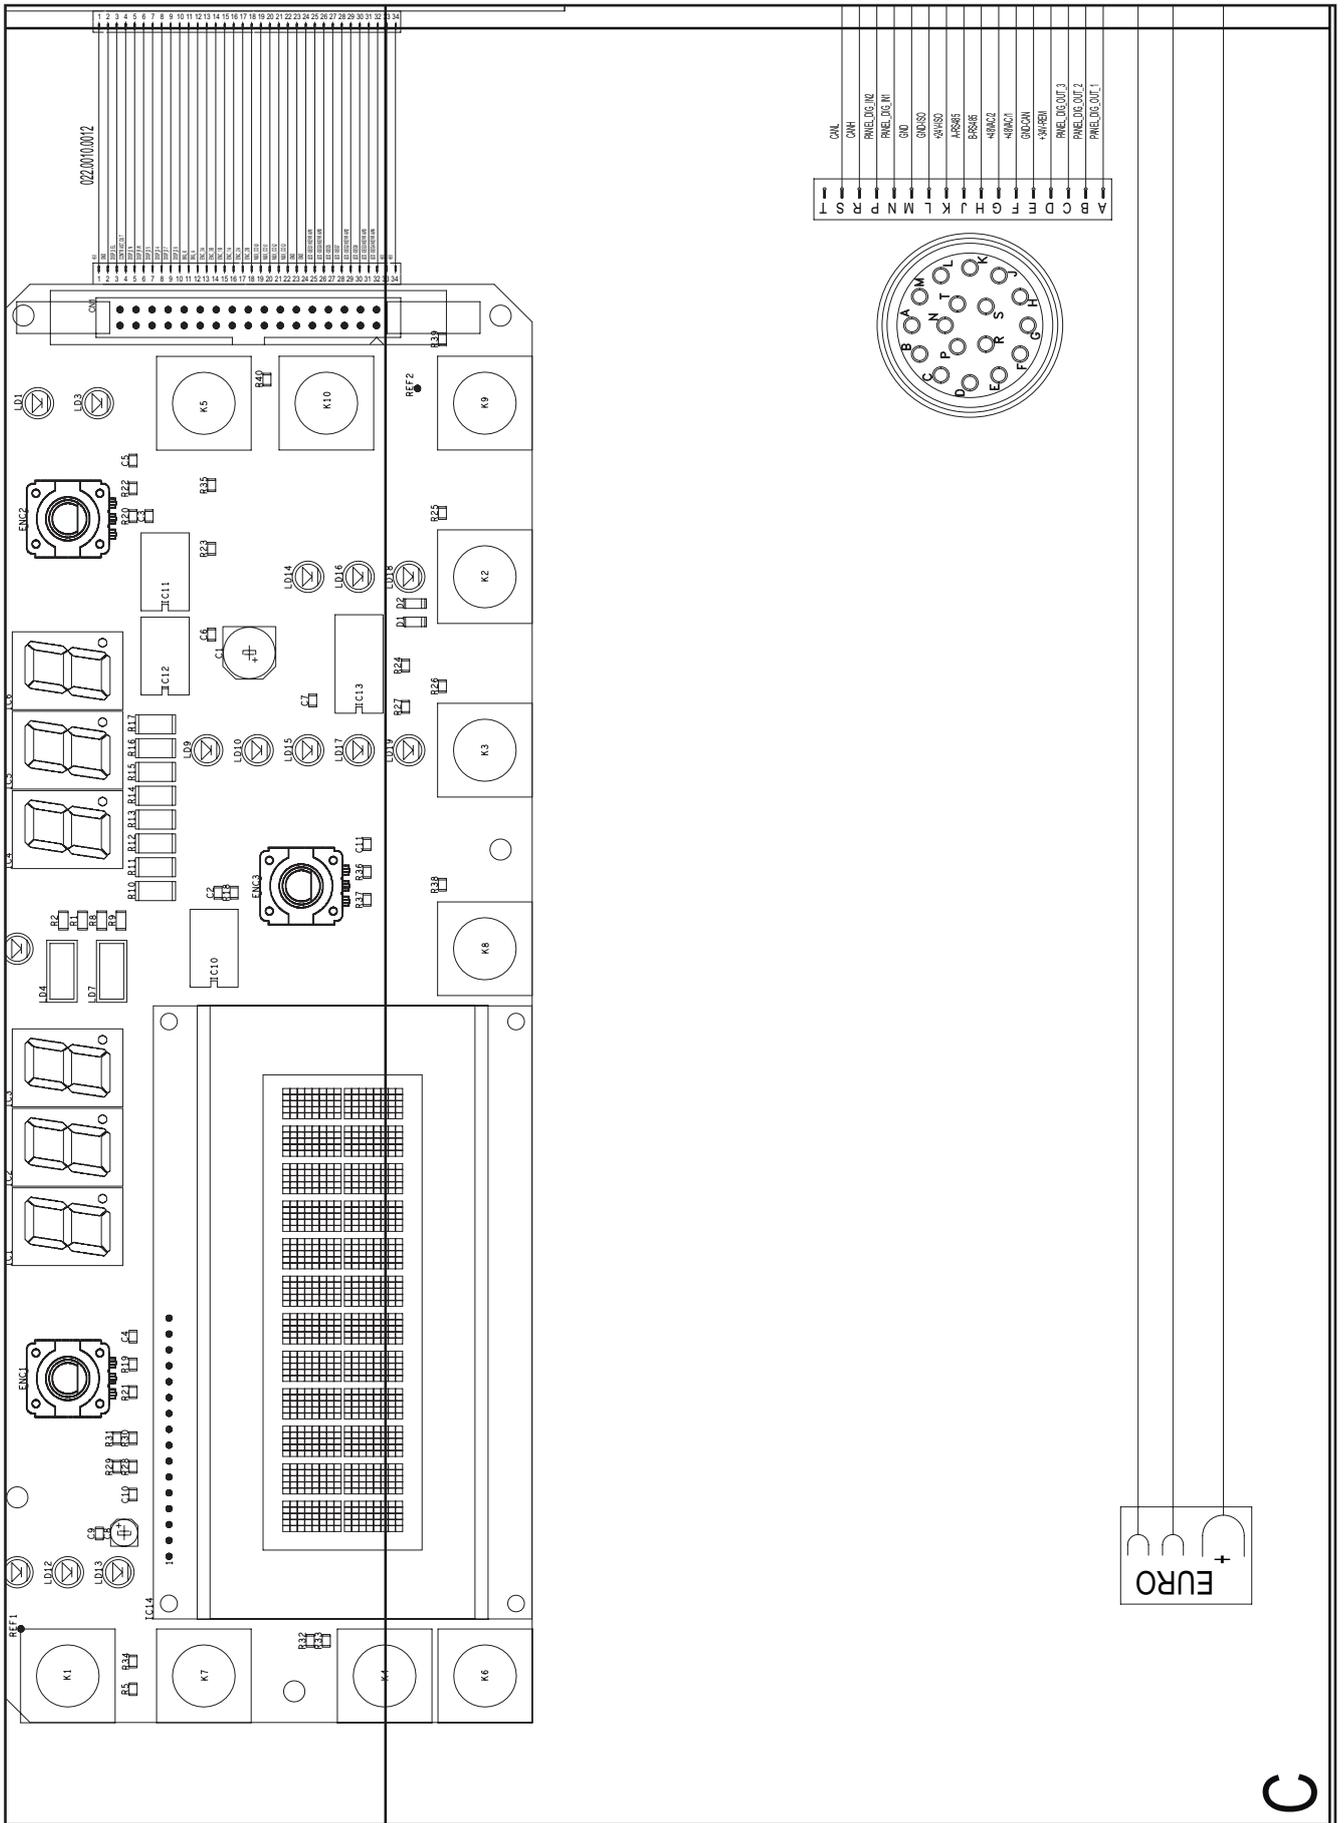




ITALIANO

14.3 CAVO GENERATORE → WF-104

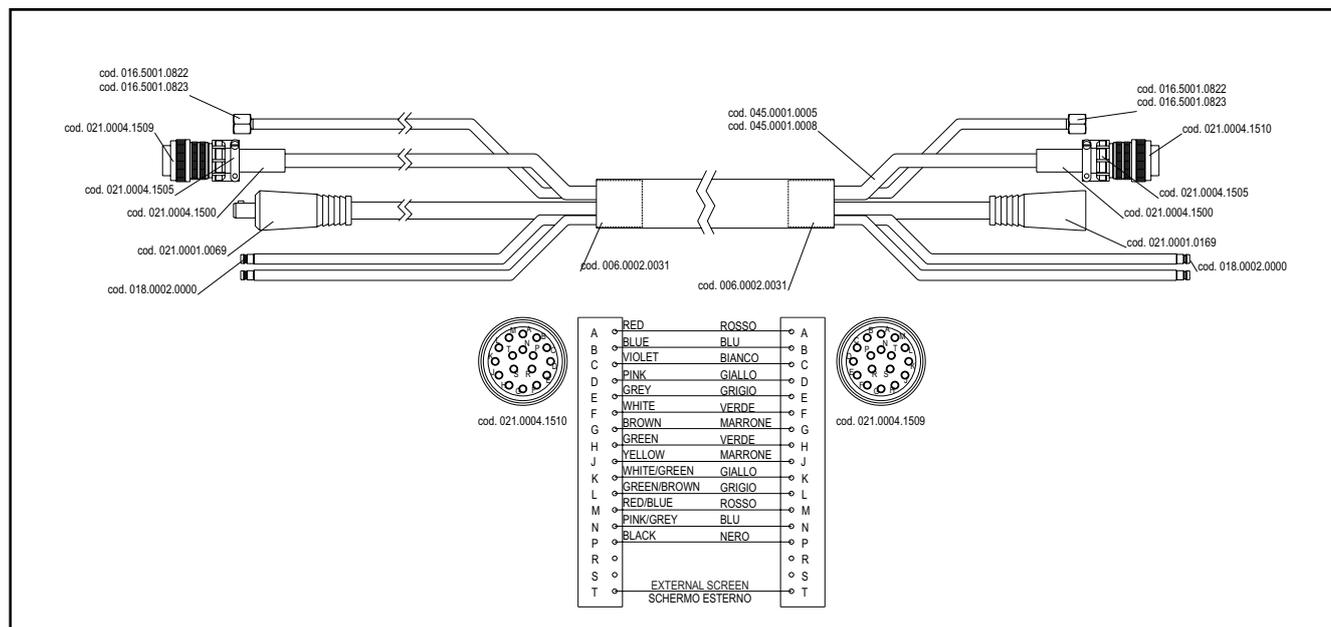


14.4 CONNETTORE PER CONTROLLO REMOTO (pannello frontale)

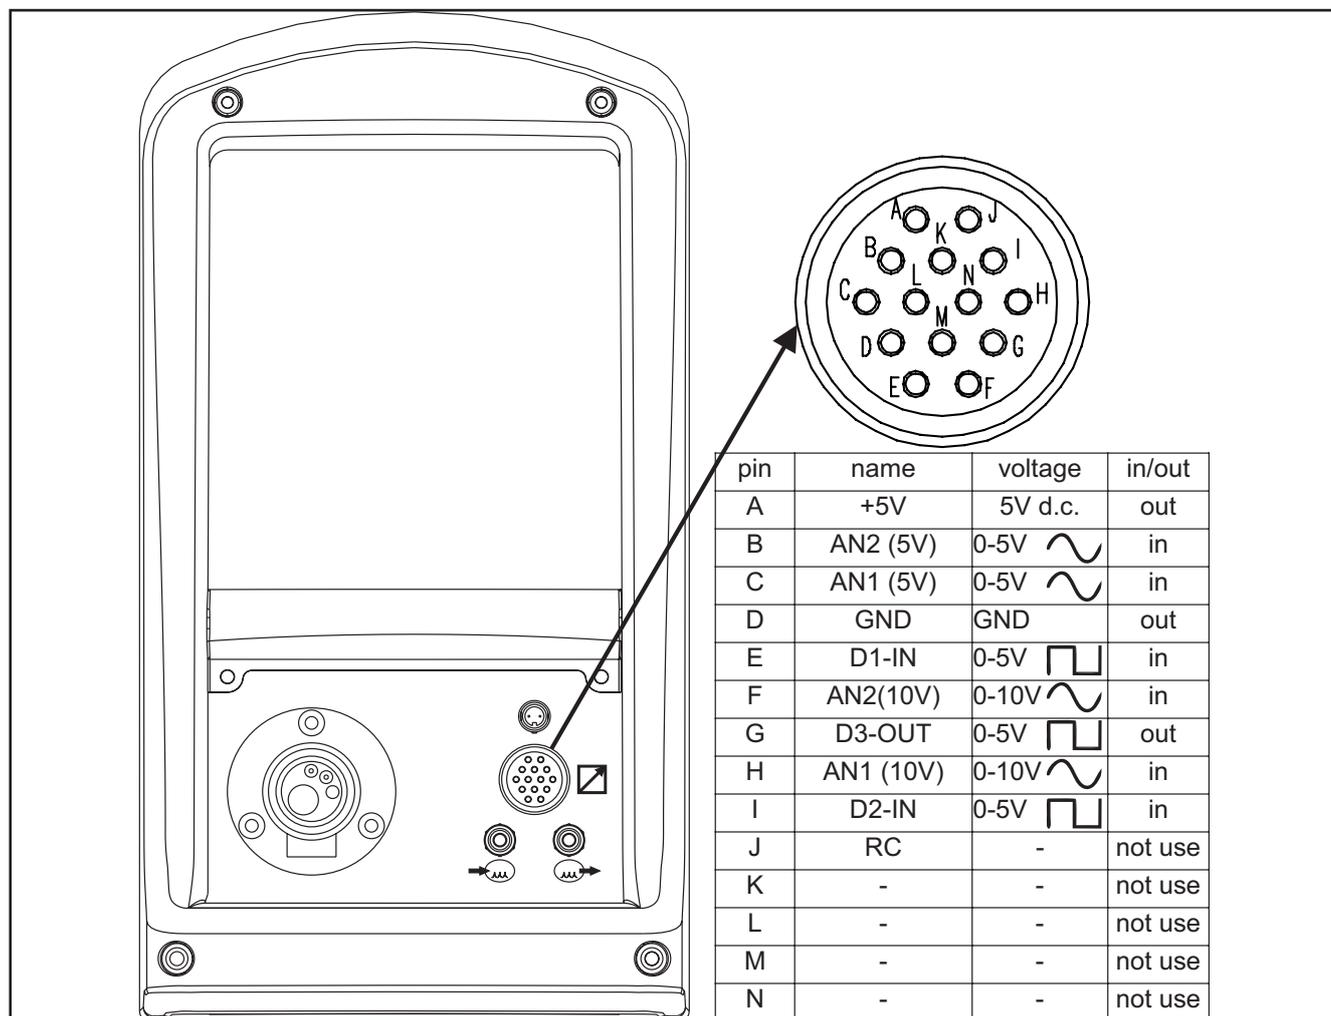

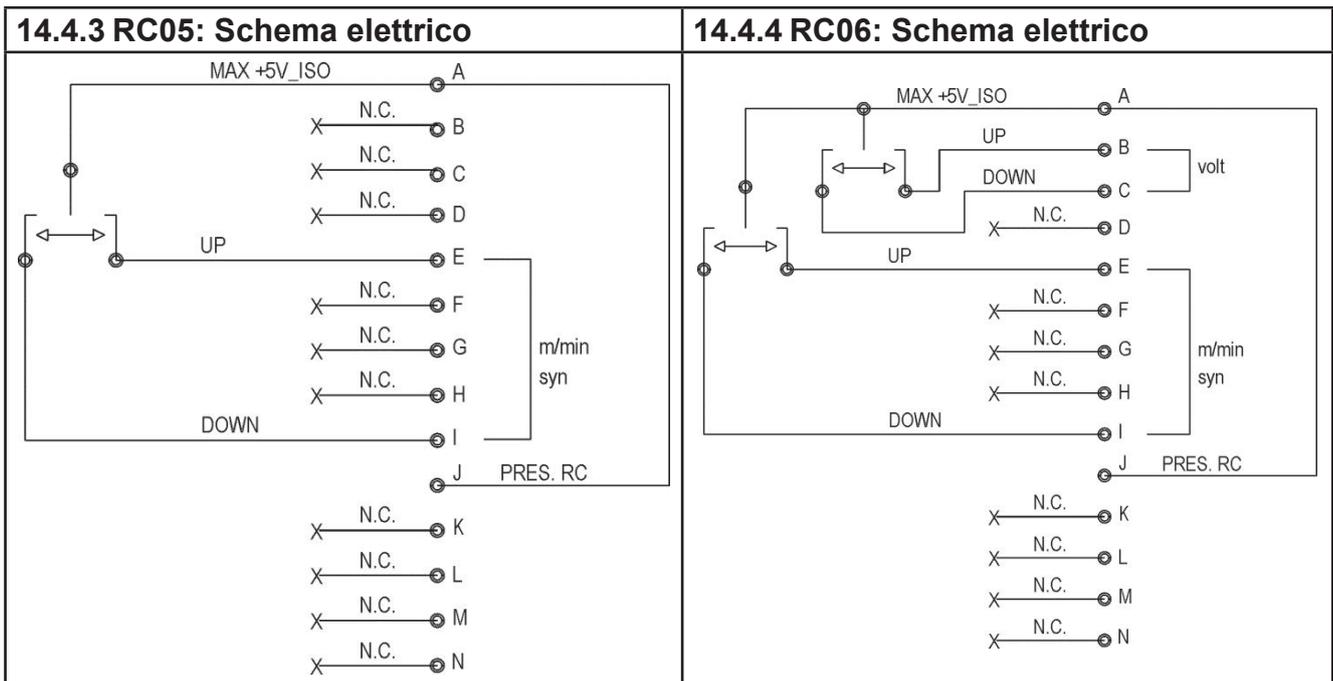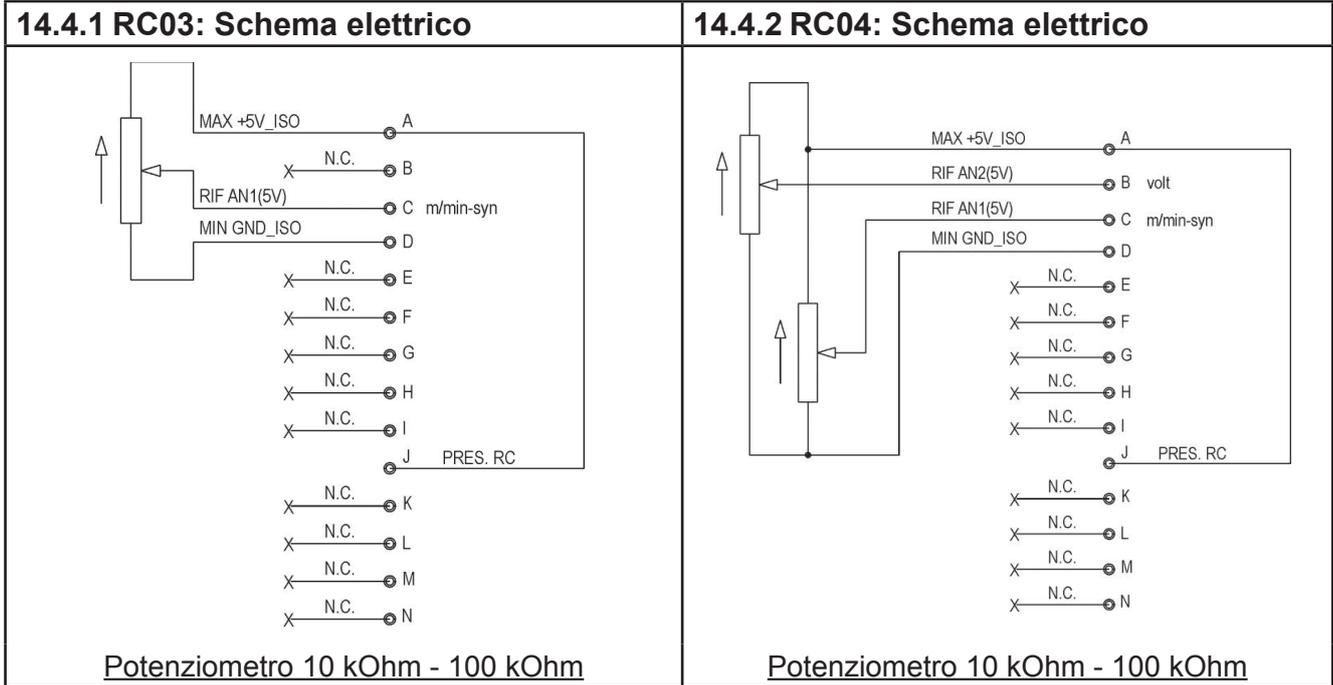


14.5 PUSH-PULL (OPZIONALE)

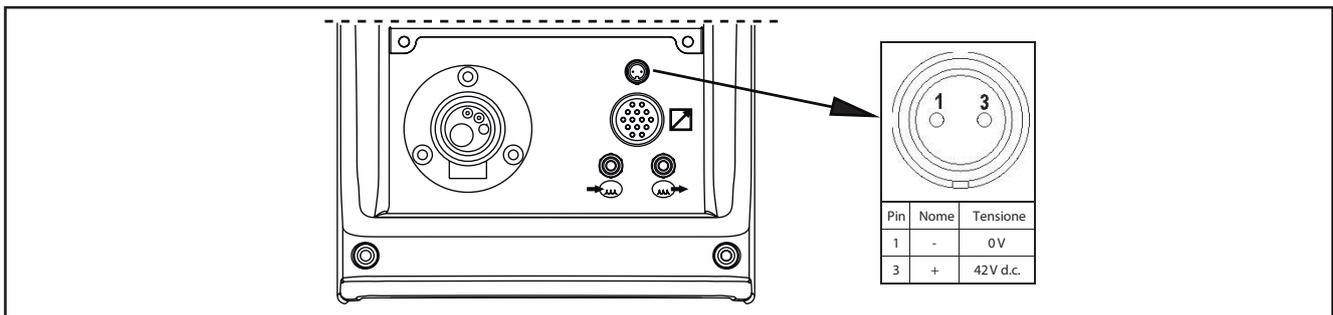

ITALIANO

15 RICAMBI


15.1 WF-104

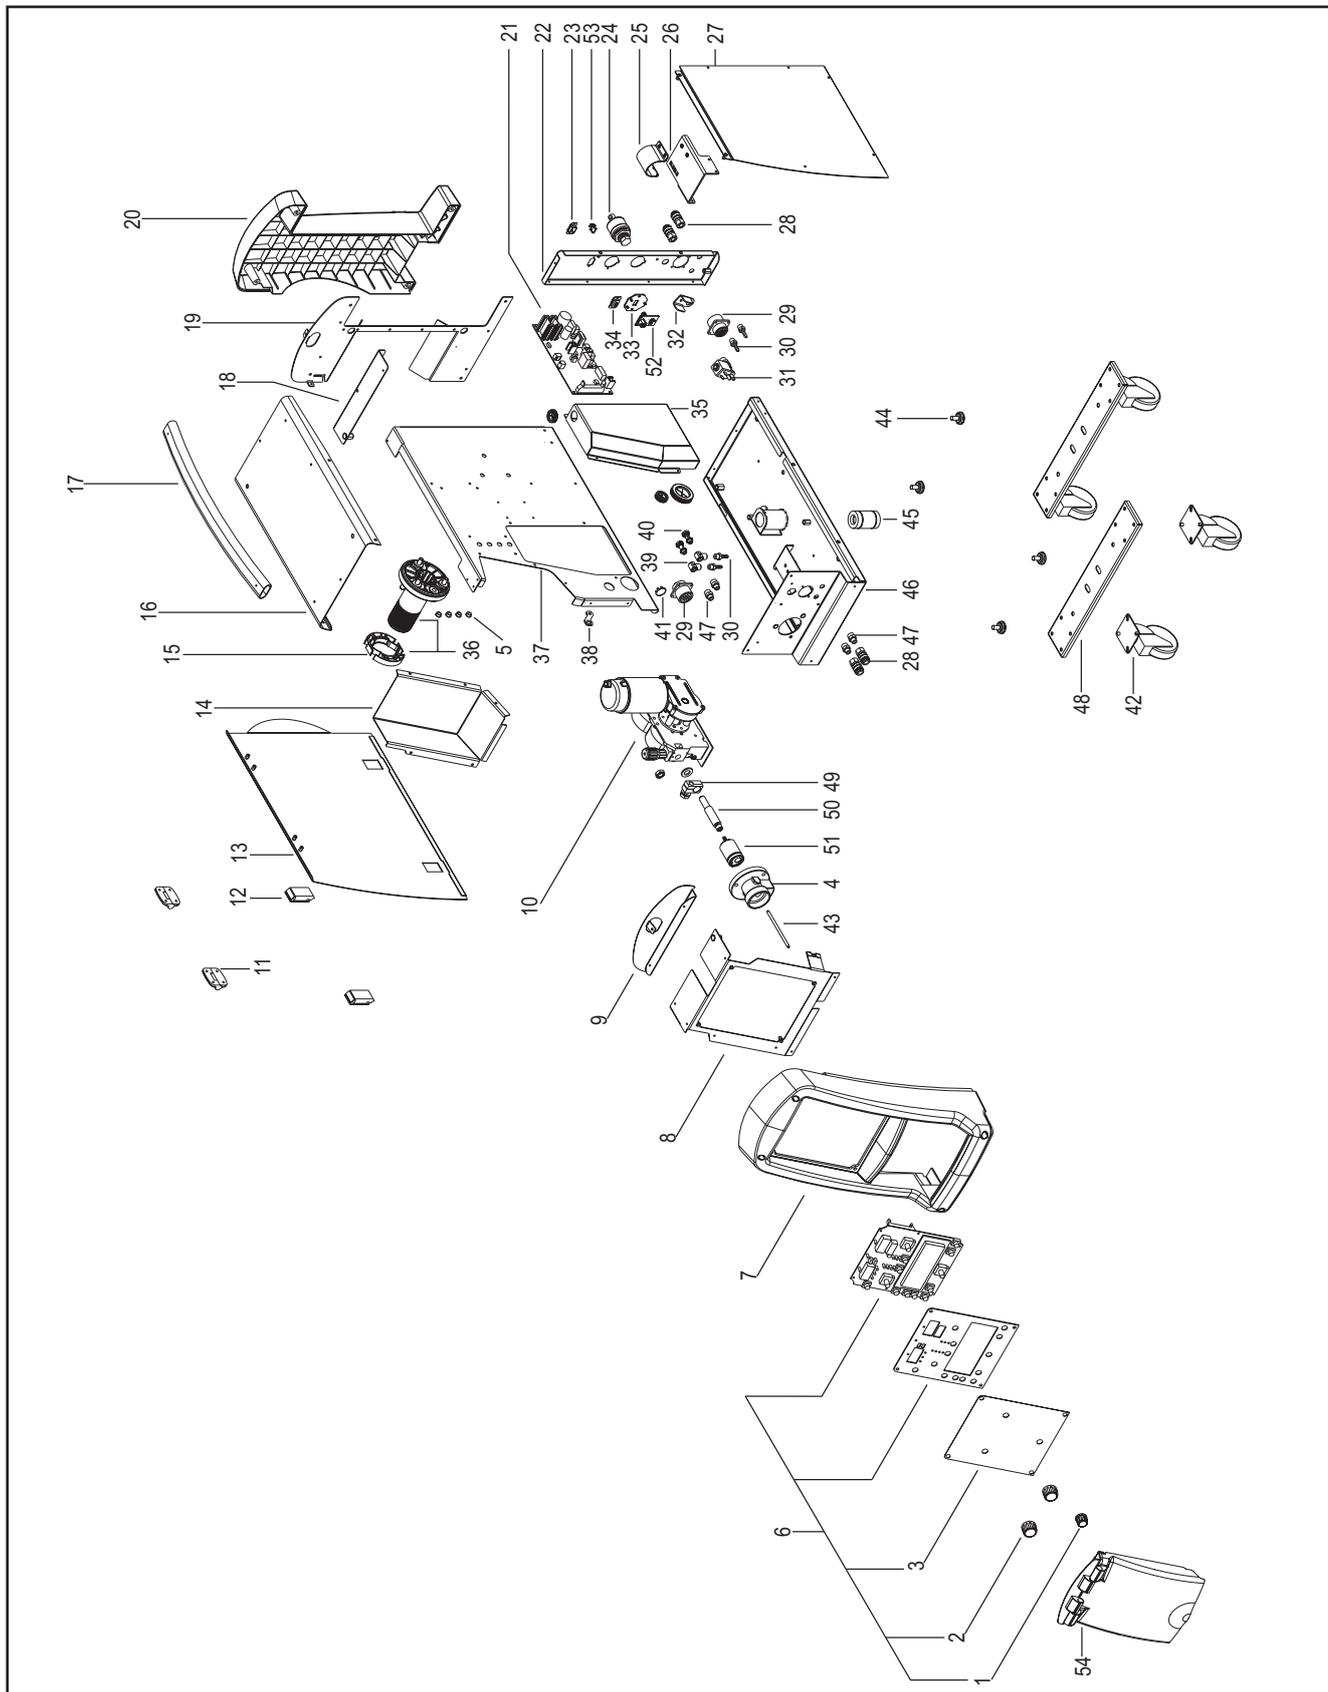

N°	CODICE	DESCRIZIONE
1	014.0002.0010	MANOPOLA
2	014.0002.0002	MANOPOLA
3	013.0020.0101	ETICHETTA PANNELLO FRONTALE
4	013.0000.8010	LAMIERA SCHEDA LOGICA
5	016.0011.0001	TAPPO Ø=10
6	050.5315.0000	PANNELLO FRONTALE LOGICA COMPLETO
7	012.0001.0500	PANNELLO PLASTICO FRONTALE
8	011.0014.0051	LAMIERA FRONTALE
9	011.0014.0066	LAMIERA FISSAGGIO MANIGLIA
10	010.0008.0003	MOTORE TRAINA FILO
11	011.0006.0007	CERNIERA PLASTICA
12	011.0006.0002	CHIUSURA A SLITTA
13	011.0000.0751	COFANO PORTA
14	011.0014.0060	LAMIERA PROTEZIONE PANNELLO LOGICA
15	002.0000.0287	GHIERA PER ROCCHETTO PORTABOBINA
16	011.0000.0740	COFANO SUPERIORE
17	011.0014.0061	MANIGLIA
18	011.0014.0057	LAMIERA FISSAGGIO COFANO
19	011.0014.0056	LAMIERA POSTERIORE
20	012.0001.0502	PANNELLO PLASTICO POSTERIORE
21	050.0021.0078	SCHEDA MOTORE
22	011.0014.0059	LAMIERA SUPPORTO LATERALE
23	021.0014.0302	TAPPO PER CONNETTORE RS232
24	021.0001.0379	SPINA FISSA 500A 95mmq
25	011.0014.0026	LAMIERA SUPPORTO FASCIO CAVI
26	011.0014.0073	LAMIERA FISSAGGIO FASCIO CAVI
27	011.0000.0761	COFANO
28	018.0002.0004	ATTACCHI RAPIDI
29	022.0002.0158	CABLAGGIO LOGICA REMOTA
30	016.5001.3040	CODOLO PORTAGOMMA Ø= 6 mm F= 1/8 M
31	017.0001.5542	ELETTROVALVOLA
32	011.0002.0018	LAMIERA ELETTROVALVOLA
33	011.0014.0076	LAMIERA USB
34	022.0002.0153	CABLAGGIO RS232
35	011.0014.0058	LAMIERA COPERTURA TRAINAFILO
36	011.0006.0062	ROCCHETTO SUPPORTO BOBINA
37	011.0014.0052	LAMIERA INTERNA
38	011.0002.0037	STAFFA BLOCCO TRAINO-PUNGIGLIONE
39	017.0003.0025	RACC. ANELLO ORIENTABILE LF= 1/8
40	017.0003.0023	BULLONE CAVO M= 1/8
41	016.0011.0011	TAPPO Ø=18
42	004.0001.0007	RUOTA
43	021.0001.2026	CANNETTA
44	016.0009.0003	PIEDE
45	046.0004.0013	SUPPORTO PLASTICO
46	011.0014.0054	LAMIERA BASE
47	017.0003.0055	RACCORDO NIPPLO
48	011.0014.0009	LAMIERA FISSAGGIO RUOTE
49	021.0001.2010	MORSETTO PER PUNGIGLIONE ATTACCO EURO
50	021.0001.2013	PUNGIGLIONE
51	021.0001.2000	CORPO EURO
52	050.0001.0171	SCHEDA USB(A)
53	021.0015.0002	TAPPO USB(A)
54	010.0000.0060	PROTEZIONE IN PLEXIGLASS

ITALIANO


15.2 WF-108

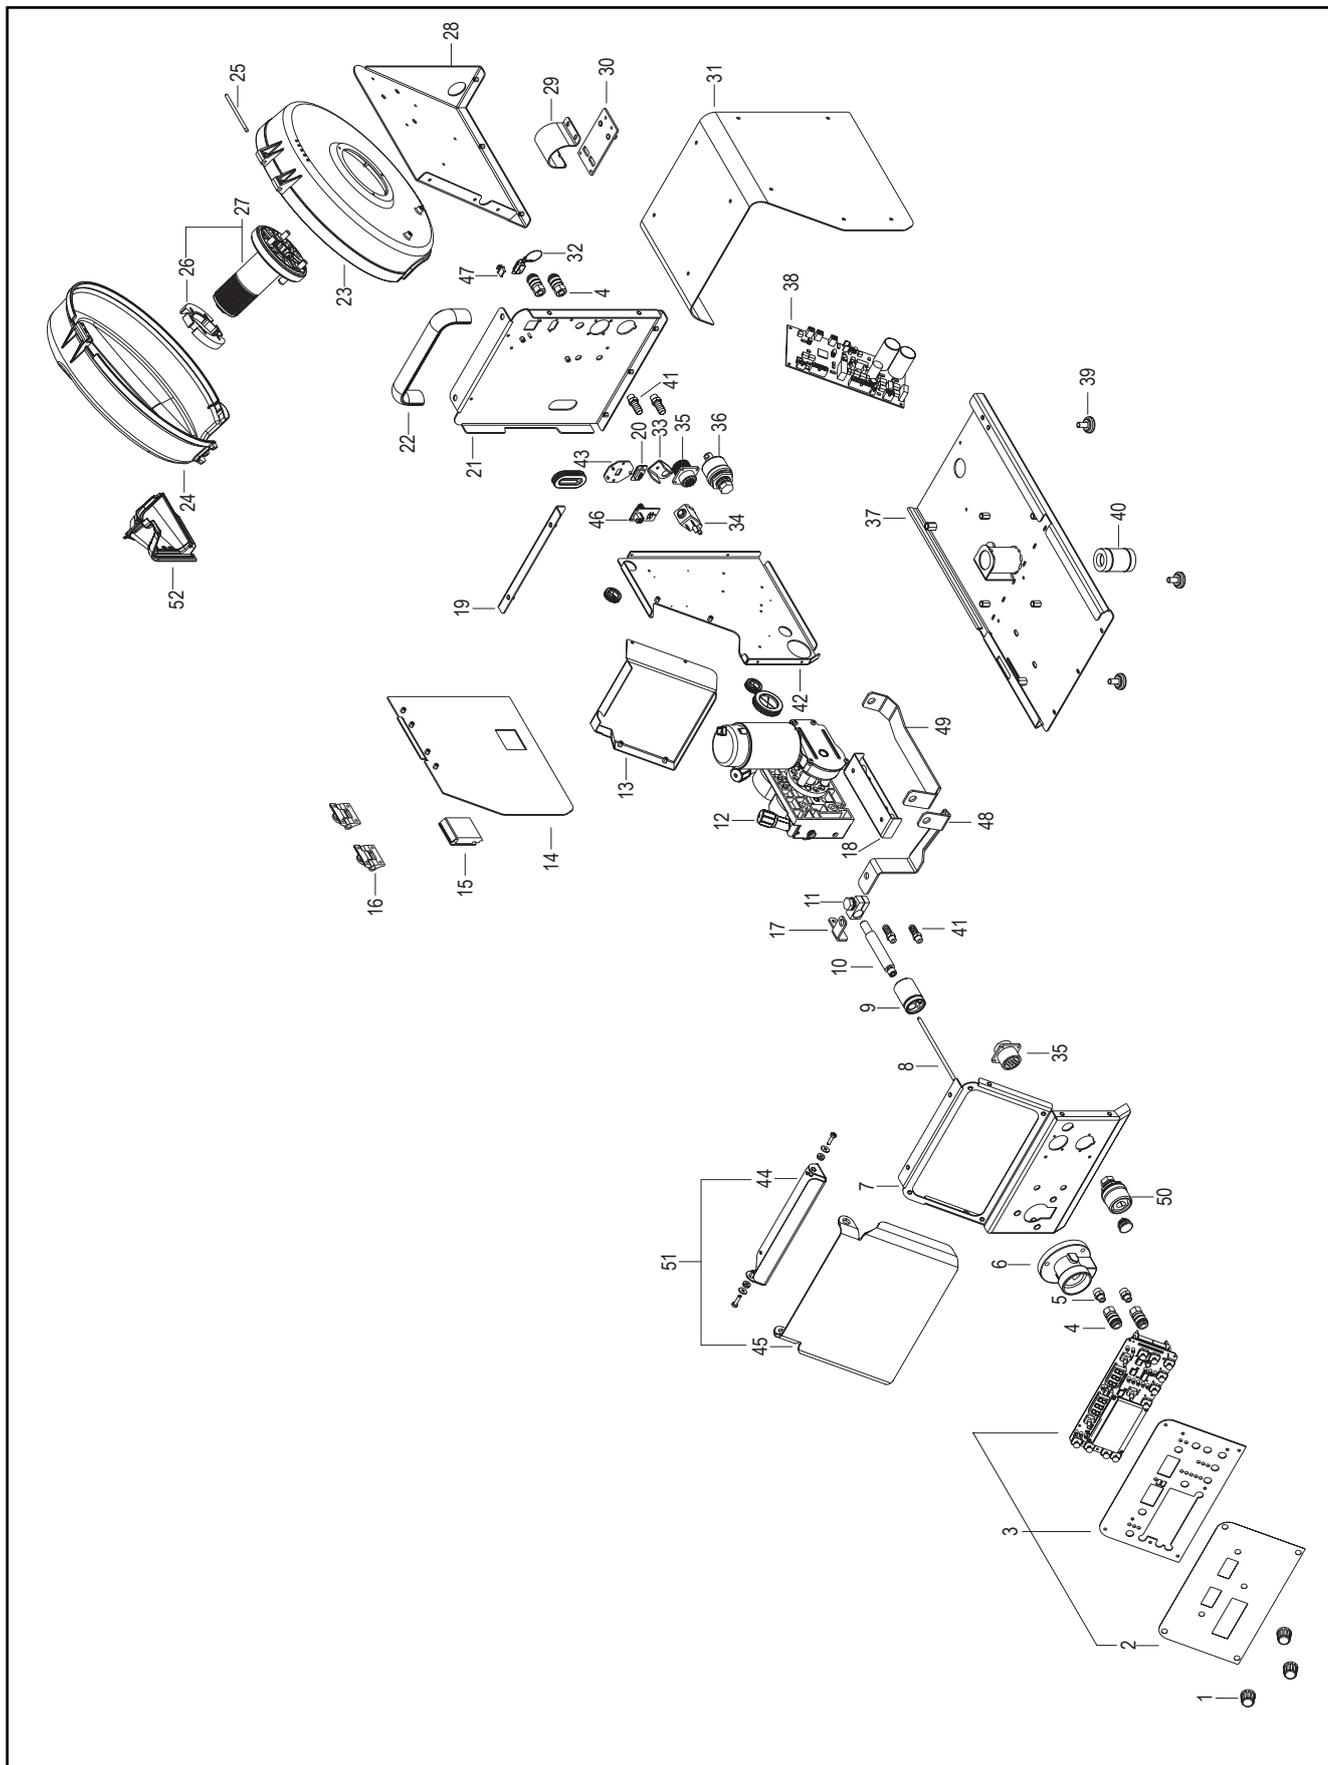

N°	CODICE	DESCRIZIONE
1	014.0002.0002	MANOPOLA
2	013.0020.0801	ETICHETTA PANNELLO FRONTALE
3	050.5325.0000	PANNELLO FRONTALE LOGICA COMPLETO
4	018.0002.0004	ATTACCHI RAPIDI
5	017.0003.0055	RACCORDO NIPPLO
6	021.0001.2004	ISOLANTE ATTACCO EURO
7	011.0014.0001	LAMIERA FRONTALE
8	021.0001.2027	CANNETTA ATTACCO EURO
9	021.0001.2000	CORPO GAS ASSIALE
10	021.0001.2017	ATTACCO EURO PUNGIGLIONE
11	021.0001.2010	MORSETTO PER PUNGIGLIONE ATTACCO EURO
12	002.0000.0022	MOTORE TRAINAFILO
13	011.0014.0020	LAMIERA COPRI FRONTALE
14	011.0000.0631	COFANO PORTA
15	011.0006.0003	CHIUSURA A SLITTA
16	011.0006.0007	CERNIERA PLASTICA
17	011.0002.0039	STAFFA BLOCCO TRAINO-PUNGIGLIONE
18	011.0014.0029	STAFFA SUPPORTO MOTORE
19	011.0014.0008	LAMIERA SUPPORTO COFANO
20	022.0002.0153	CABLAGGIO RS232
21	011.0014.0002	LAMIERA POSTERIORE
22	011.0006.0021	MANIGLIA CON BOCCOLA
23	012.0000.0003	COPRI BOBINA INFERIORE
24	012.0000.0004	COPRI BOBINA SUPERIORE
25	016.0008.0003	SPINA CILINDRICA
26	002.0000.0287	TAPPO PER ROCCHETTO PORTABOBINA
27	011.0006.0062	ROCCHETTO SUPPORTO BOBINA COMPLETO
28	011.0014.0006	LAMIERA SUPPORTO BOBINA
29	011.0014.0026	LAMIERA SUPPORTO FASCIO CAVI
30	011.0014.0027	LAMIERA FISSAGGIO FASCIO CAVI
31	011.0000.0651	COFANO
32	021.0014.0302	TAPPO PER CONNETTORE RS232
33	011.0002.0018	LAMIERA ELETTROVALVOLA
34	017.0001.5542	ELETTROVALVOLA
35	022.0002.0158	CABLAGGIO CONNETTORE REMOTO
36	021.0001.0379	SPINA FISSA 500A 95mmq
37	011.0014.0005	LAMIERA BASE
38	050.0027.0078	SCHEDA MOTORE
39	016.0009.0003	PIEDINO IN GOMMA
40	046.0004.0013	SUPPORTO PLASTICO CARRELLO
41	016.5001.3040	CODOLO PORTAGOMMA =6mm F=1/8 F
42	011.0014.0024	LAMIERA INTERNA
43	011.0014.0076	LAMIERA USB
44	011.0014.0025	SUPPORTO PROTEZIONE PANNELLO
45	012.0000.0016	PROTEZIONE IN PLEXIGLASS
46	050.0001.0171	SCHEDA USB(A)


N°	CODICE	DESCRIZIONE
47	021.0015.0002	TAPPO USB(A)
48	045.0006.0120	STAFFA RAME MOTORE WF-203
49	045.0006.0121	STAFFA RAME PRESE WF-203
50	021.0001.0479	PRESA FISSA 500A 95mmq M12 COMPL.
51	010.0000.0066	KIT PLEXIGLASS PROTEZIONE WF
52	012.0013.0010	CHIUSURA COPRIBOBINA SUPERIORE

15.3 KIT WF-108

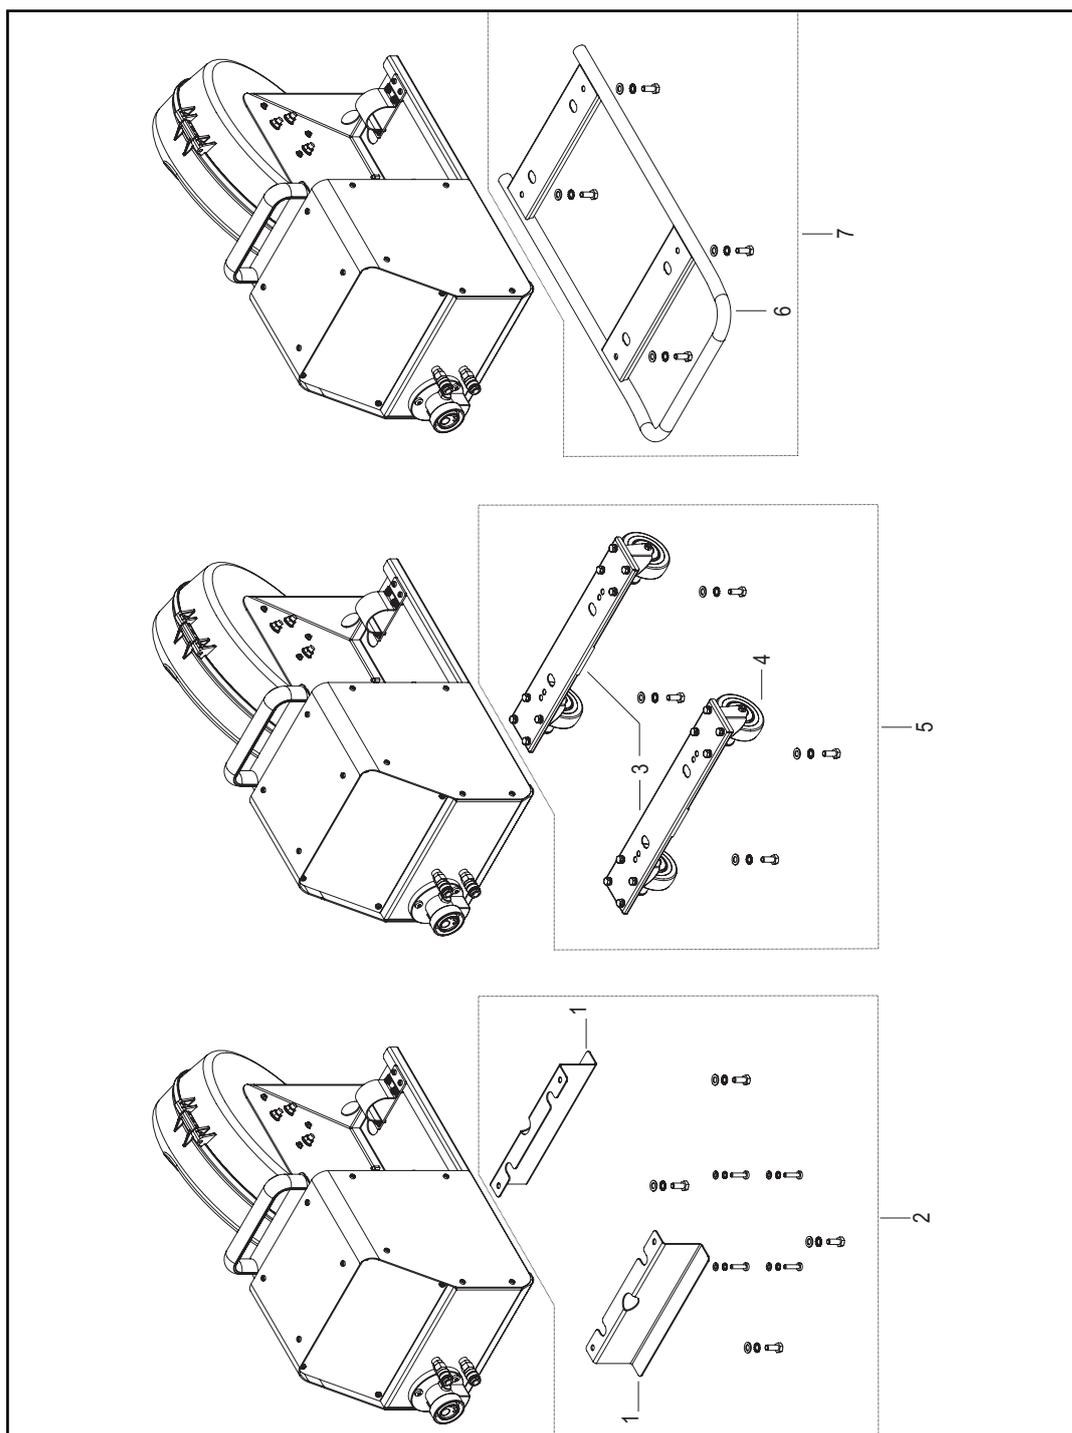


N°	CODICE	DESCRIZIONE
1	011.0014.0023	LAMIERA SUPPORTO
2	004.0000.0210	KIT SUPPORTO WF
3	011.0014.0009	LAMIERA RUOTA
4	004.0001.0007	RUOTA
5	010.0000.0012	KIT RUOTE
6	011.0014.0012	LAMIERA SLITTA
7	010.0000.0013	KIT SLITTA

15.4 MOTORE TRAINA FILO (WF-104)

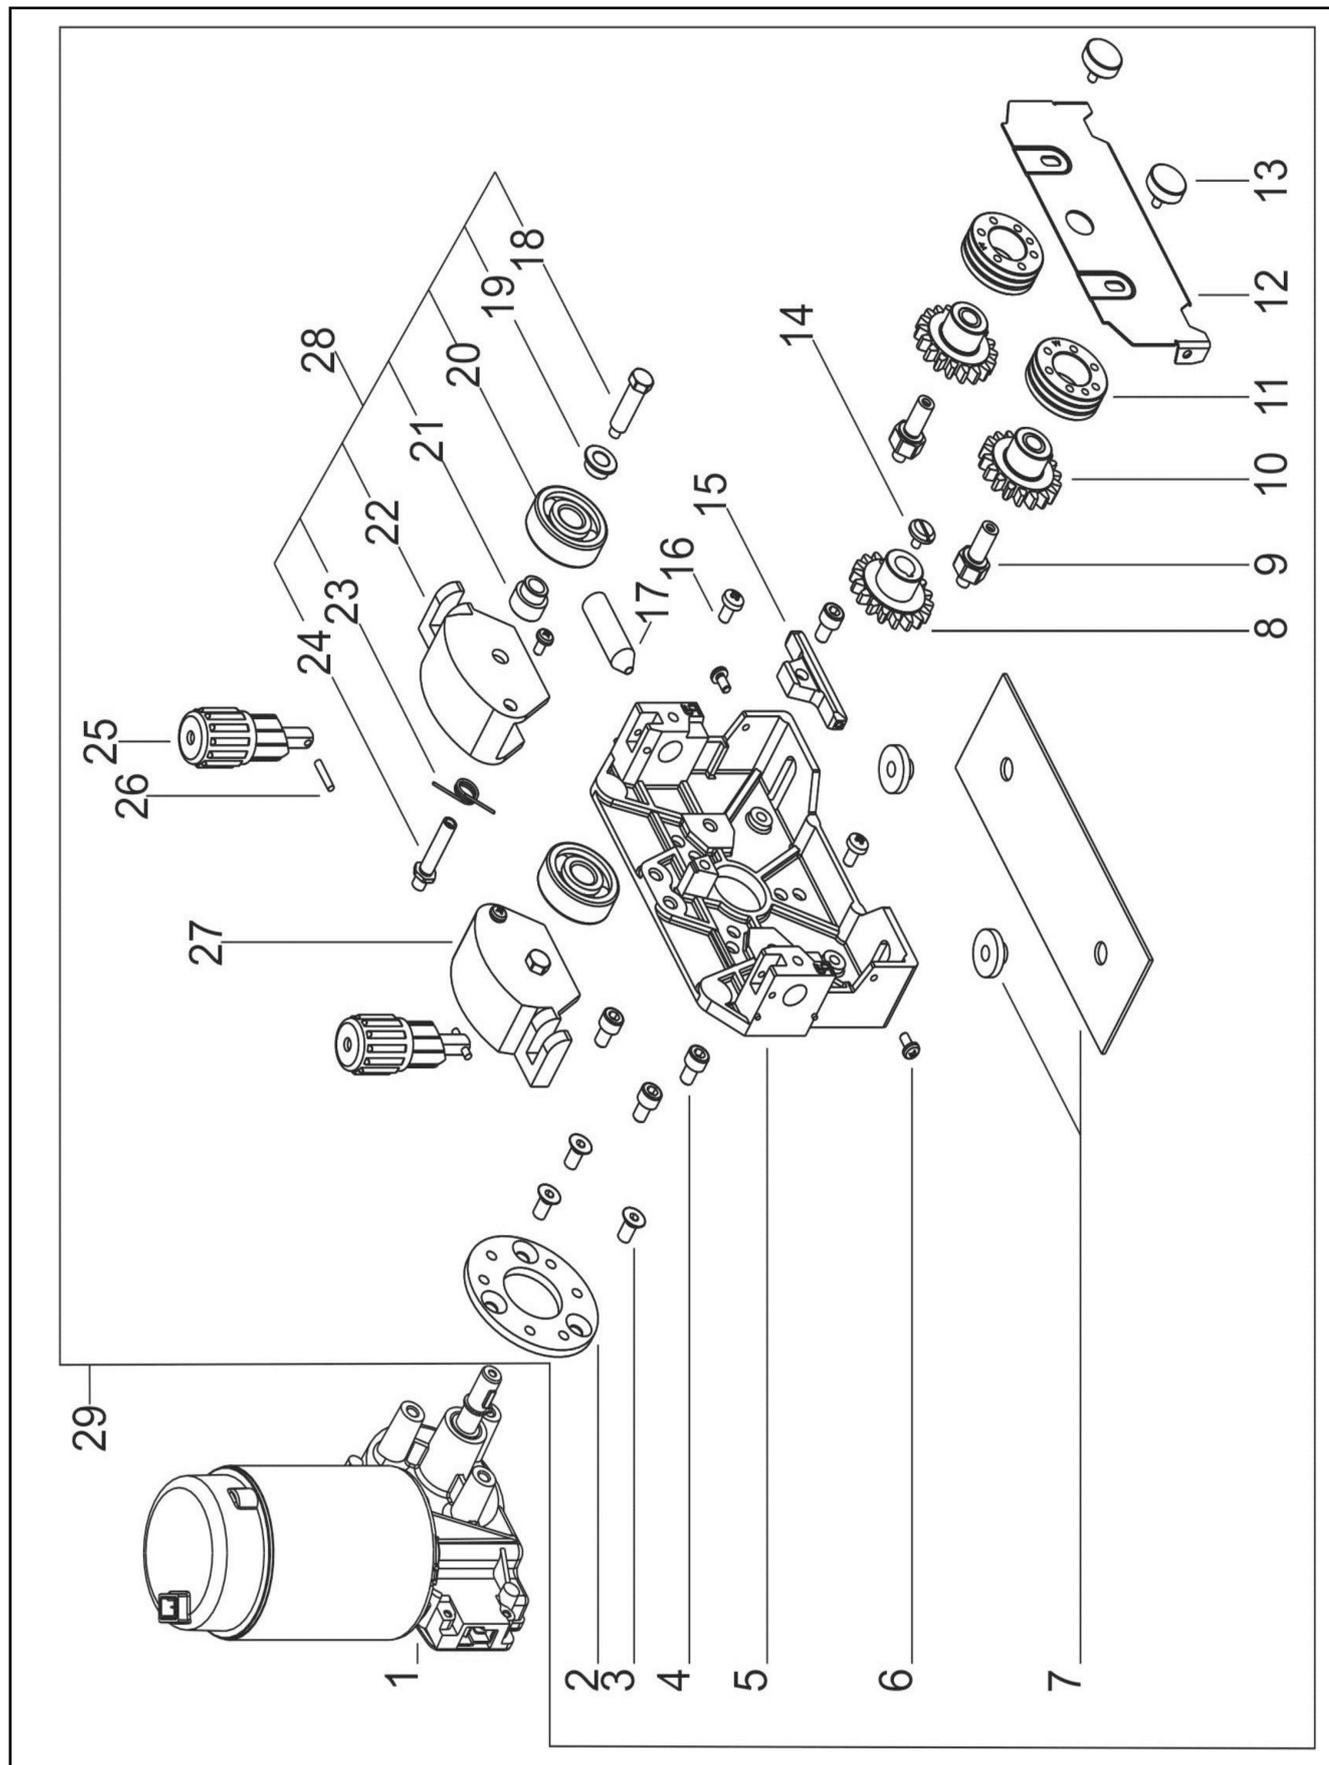

N°	CODICE	DESCRIZIONE
1	002.0000.0254	BOBINA MOTORE
2	002.0000.0308	ANELLO DISTANZIATORE
3	002.0000.0306	VITE SVASATA M6x12
4	002.0000.0307	VITE M6x20
5	002.0000.0295	SUPPORTO SISTEMA TRAINAFILO
6	002.0000.0318	VITE M4x8
7	002.0000.0291	KIT ISOLAMENTO MOTORE
8	002.0000.0300	RUOTA DENTATA PRINCIPALE
9	002.0000.0298	ALBERO FISSAGGIO RUOTA DENTATA
10	002.0000.0299	RUOTA DENTATA PORTARULLO (CON BRONZINE)
	002.0000.0309	RUOTA DENTATA PORTARULLO (CON CUSCINETTI)
11	002.0000.0142	RULLO
12	002.0000.0322	LAMIERA PROTETTIVA INTERNA
13	002.0000.0305	VITE DI RITENZIONE M4
14	002.0000.0304	VITE M4x10
15	002.0000.0294	GUIDA INTERMEDIA
16	002.0000.0324	VITE M5x10
17	002.0000.0297	GUIDA FILO IN ENTRATA
18	002.0000.0316	ASSE DEL RULLO DI PRESSIONE
19	002.0000.0315	DISTANZIALE AD ANELLO 1
20	002.0000.0303	RULLO ZIGLINATO LIBERO
21	002.0000.0314	DISTANZIALE AD ANELLO 2
22	002.0000.0313	BRACCIO PRESSIONE DESTRO
23	002.0000.0317	MOLLA
24	002.0000.0311	ASSE DEL BRACCIO
25	002.0000.0290	REGOLATORE PRESSIONE COMPLETO
26	002.0000.0319	PERNO
27	002.0000.0301	BRACCIO PRESSIONE SINISTRO COMPLETO
28	002.0000.0302	BRACCIO PRESSIONE DESTRO COMPLETO
29	002.0000.0057	CORPO TRAINAFILO COMPLETO

15.5 MOTORE TRAINA FILO (WF-108)

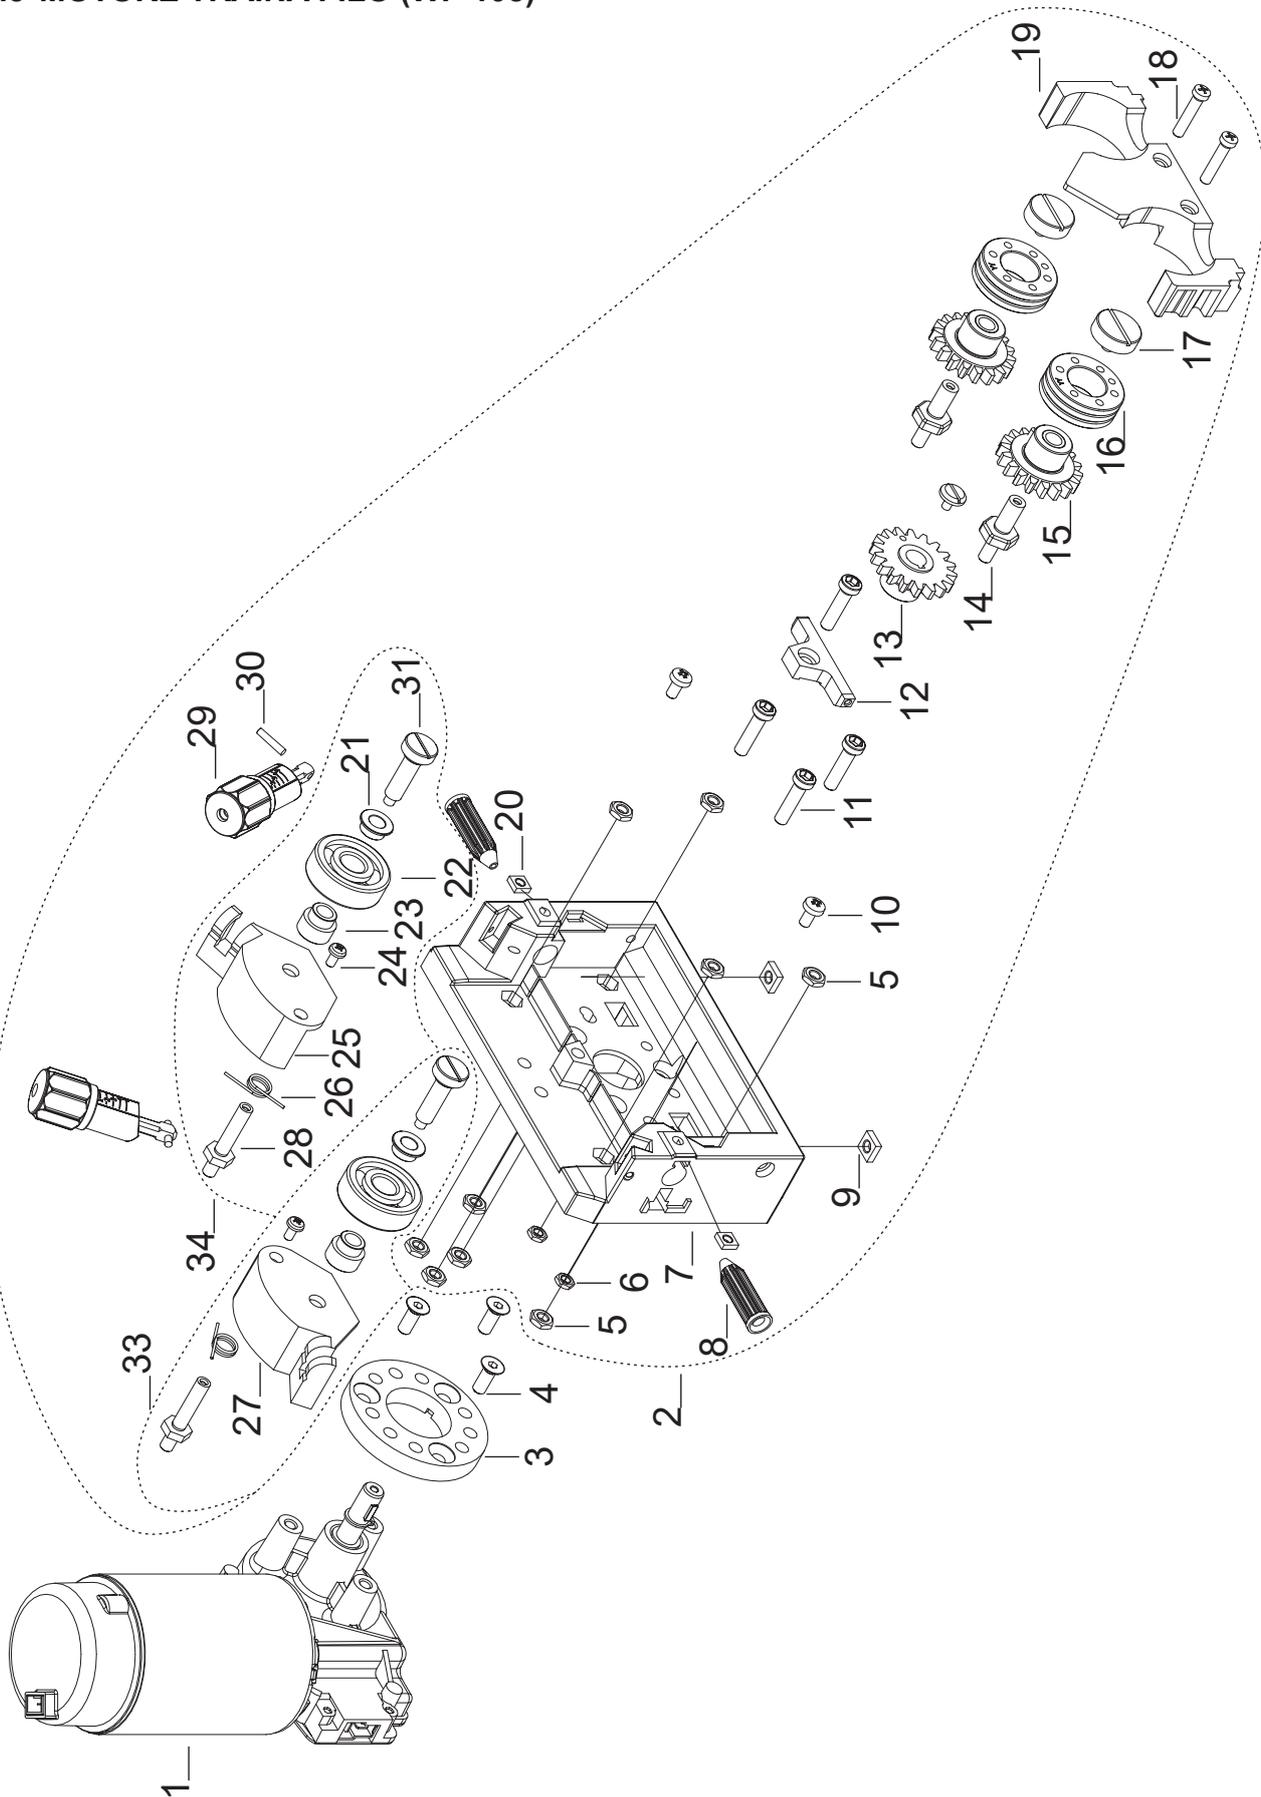


N°	CODICE	DESCRIZIONE
1	002.0000.0254	BOBINA MOTORE
2	002.0000.0062	CORPO TRAINAFILO COMPLETO
3	002.0000.0391	ANELLO DISTANZIATORE
4	016.0300.0411	VITE SVASATA M6x12
5	002.0000.0349	DADO M6 ESAGONALE
6	002.0000.0384	DADO M5 ESAGONALE
7	002.0000.0373	SUPPORTO SISTEMA TRAINAFILO
8	002.0000.0297	GUIDA FILO IN ENTRATA
9	002.0000.0385	DADO M6 QUADRATO
10	002.0000.0324	VITE M5x10
11	002.0000.0387	VITE M6x25
12	002.0000.0294	GUIDA INTERMEDIA
13	002.0000.0300	RUOTA DENTATA PRINCIPALE
14	002.0000.0374	ALBERO FISSAGGIO RUOTA DENTATA
15	002.0000.0299	RUOTA DENTATA PORTARULLO (CON BRONZINE)
	002.0000.0309	RUOTA DENTATA PORTARULLO (CON CUSCINETTI)
16	002.0000.0142	RULLO
17	002.0000.0383	VITE DI RITENZIONE M4
18	002.0000.0382	VITE M5x30
19	002.0000.0388	PROTEZIONE INTERNA
20	002.0000.0386	DADO M5 QUADRATO
21	002.0000.0315	DISTANZIALE AD ANELLO 1
22	002.0000.0303	RULLO ZIGLINATO LIBERO
23	002.0000.0314	DISTANZIALE AD ANELLO 2
24	002.0000.0318	VITE M4x8
25	002.0000.0379	BRACCIO PRESSIONE DESTRO
26	002.0000.0317	MOLLA
27	002.0000.0378	BRACCIO PRESSIONE SINISTRO
28	002.0000.0375	ASSE DEL BRACCIO
29	002.0000.0381	REGOLATORE PRESSIONE COMPLETO
30	002.0000.0319	PERNO
31	002.0000.0380	ASSE DEL RULLO DI PRESSIONE
32	002.0000.0304	VITE M4x10
33	002.0000.0376	BRACCIO PRESSIONE SINISTRO COMPLETO
34	002.0000.0377	BRACCIO PRESSIONE DESTRO COMPLETO

15.6 RULLI TRAINAFILO

Standard					
Codice	Ø filo	Tipo	Ø rullo	Gole	
002.0000.0140	0.6-0.8	Incavo V Fili pieni (acciaio - inox)	D=37x12/d=19 V	35° V	
002.0000.0141	0.8-1.0				
002.0000.0142	1.0-1.2				
002.0000.0143	1.2-1.6				
002.0000.0144	0.8-1.0	Incavo U Fili di alluminio	D=37x12/d=19 U	90° V	
002.0000.0145	1.0-1.2				
002.0000.0146	1.2-1.6				
002.0000.0147	1.6-2.0				
002.0000.0148	2.4-3.2				
002.0000.0149	1.0-1.2	Incavo VK Fili tubolari	D=37x12/d=19 VK	90° V	
002.0000.0150	1.2-1.6				
002.0000.0151	2.4-3.2				


Braccetto con rullo standard	
Liscio	
Codice	Ø rullo
002.0000.0303	D=37x12/d=12 LISCIO standard

Doppio rullo trainante (4 rulli con gole) - CONFIGURAZIONE RACCOMANDATA

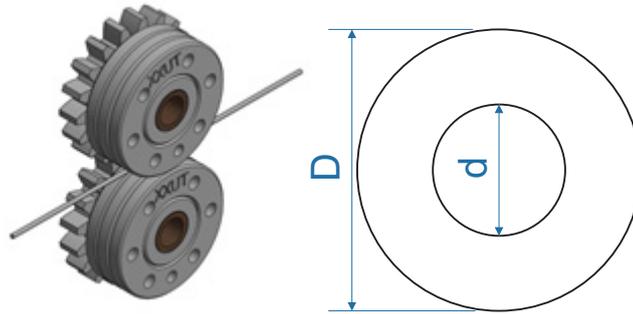


Codice	Ø filo	Ø rullo	
002.0000.0168	1.0-1.2	D=37x12/d=19 U DOUBLE D.	
002.0000.0169	1.2-1.6	D=37x12/d=19 U DOUBLE D.	
002.0000.0171	1.0-1.2	D=37x12/d=19 UT TEFLON.	
002.0000.0172	1.2-1.6	D=37x12/d=19 UT TEFLON	

Ruote dentate per doppio rullo trainante

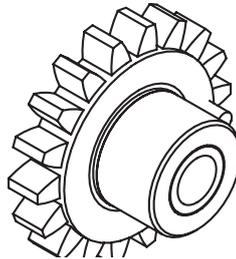


002.0000.0299	Ruota dentata portarullo (con bronzine)
002.0000.0309	Ruota dentata portarullo (con cuscinetti)


Doppio rullo trainante (2 rulli con gole, 2 rulli piatti)

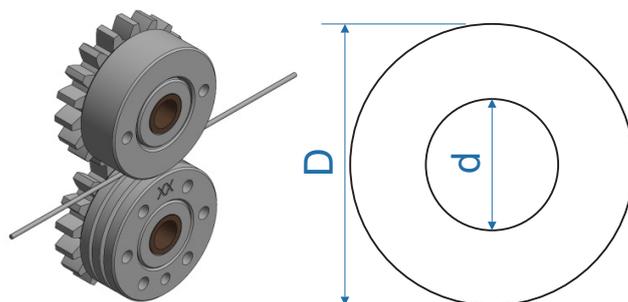


WF-104

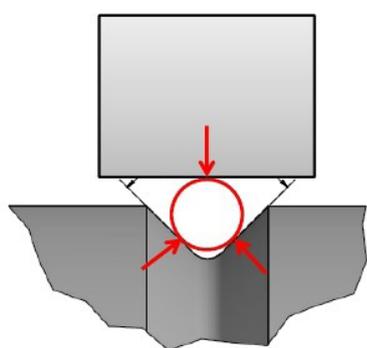Codice	Ø filo	Ø rullo	
002.0000.0145	1.0-1.2	D=37x12/d=19 U	
002.0000.0146	1.2-1.6	D=37x12/d=19 U	
002.0000.0149	1.0-1.2	D=37x12/d=19 VK	
002.0000.0150	1.2-1.6	D=37x12/d=19 VK	
002.0000.0151	2.4-3.2	D=37x12/d=19 VK	


WF-108

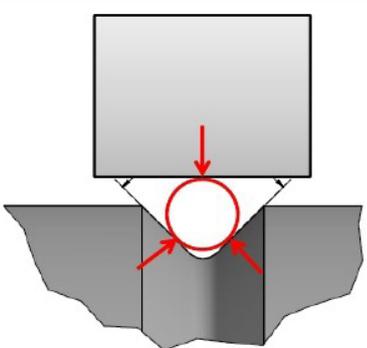Codice	Ø filo	Ø rullo	
002.0000.0168	1.0-1.2	D=37x12/d=19 U DOUBLE D.	
002.0000.0169	1.2-1.6	D=37x12/d=19 U DOUBLE D.	
002.0000.0171	1.0-1.2	D=37x12/d=19 UT TEFLON.	
002.0000.0172	1.2-1.6	D=37x12/d=19 UT TEFLON	

Ruote dentate per doppio rullo trainante

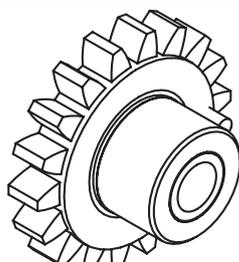


002.0000.0299	Ruota dentata portarullo (con bronzine)
002.0000.0309	Ruota dentata portarullo (con cuscinetti)

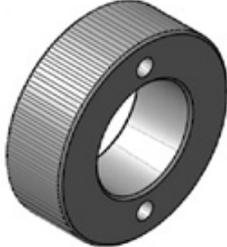Braccetto con doppio rullo trainante			
Liscio		Zigrinato	
Codice	Ø rullo	Codice	Ø rullo
002.0000.0152	D=37x12/d=19 LISCIO per doppio rullo trainante	002.0000.0153	D=37x12/d=19 ZIGRINATO per doppio rullo trainante
			

KIT trasformazione da trainafilo "STANDARD" a trainafilo con "Doppio rullo trainante"


Standard	Doppio rullo trainante
----------	------------------------

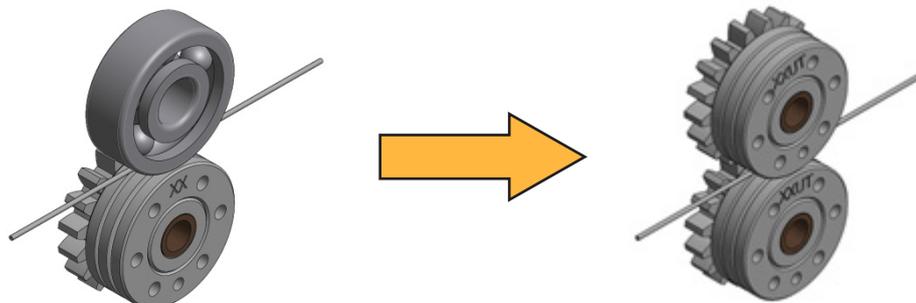


Qualora si desideri passare dalla configurazione con rulli trainafilo "STANDARD" a quella con "DOPPIO RULLO TRAINANTE" è necessario ordinare:

N° 4 Rulli speciali "U DOUBLE D" (vedi Part. A)

N° 2 Ruote dentate portarullo (vedi Part. B) [si consiglia con bronzine]

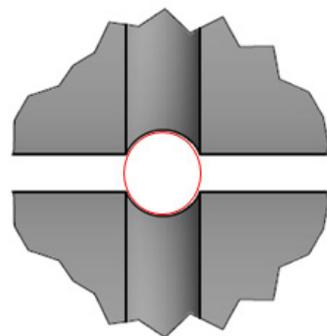Codice	Ø filo	Ø rullo	
002.0000.0168	1.0-1.2	D=37x12/d=19 U DOUBLE D.	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>A</p>  <p>x 4</p> </div>  </div>
002.0000.0169	1.2-1.6	D=37x12/d=19 U DOUBLE D.	

Ruote dentate per doppio rullo trainante

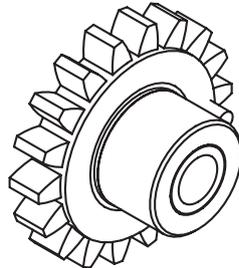002.0000.0299	Ruota dentata portarullo (con bronzine)	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>B</p>  <p>x 2</p> </div> </div>
002.0000.0309	Ruota dentata portarullo (con cuscinetti)	

WF-104
WF-108



Cod. 006.0001.0940
21/06/2022 V.2.28

ITALIANO



WELD THE WORLD

www.weco.it

